

Nya produkter för operatören

NEW Högprestandaborr typ UNI



≤ 3xD

≤ 5xD

≤ 8xD

≤ 12xD

- ▲ Universellt användbart spiralborr helt i hårdmetall med enastående prestanda och kostnadseffektivitet.

→ Sida 18–72

NEW Högprestandaborr typ VA



≤ 3xD

≤ 5xD

- ▲ Spiralborr helt i hårdmetall speciellt utvecklat för rostfria och syrabeständiga stål med enastående prestanda och kostnadseffektivitet.

→ Sida 18–54

NEW WPC – Change



≤ 3xD

≤ 5xD

- ▲ Det nya modulära borrarssystemet WPC Change med utbytesskär och invändig kylning möjliggör lönsam bearbetning av även stora borrhål med samma prestanda som med borrar helt i hårdmetall. Borrarssystemet har även påtagligt enkel hantering.



- ▲ Utbytesskär typ UNI med slitstark TPX74S-beläggning för användning i stål- och gjutjärnsmaterial.

→ Sida 104+105



Hålbearbetning

- 1 HSS-borr
- 2 Solida hårdmetallborr
- 3 Vändskärsborr
- 4 Brotschar och försänkare
- 5 Ursvarvningsverktyg

Gängbearbetning

- 6 Gängtappar och formtappar
- 7 Cirkulär- och gängfräsar
- 8 Gängsvarvningsverktyg

Svarvbearbetning

- 9 Vändskärsverktyg svarvning
- 10 Multifunktionsverktyg – EcoCut och FreeTurn
- 11 Stickverktyg
- 12 Miniatyrsvärvverktyg

Fräsbearbetning

- 13 HSS-fräsar
- 14 Solida hårdmetallfräsar
- 15 Vändskärsverktyg fräsning

Fastsparningsteknik

- 16 Verktygshållare och tillbehör
- 17 Uppspänning arbetsstycke

- 18 Materialexempel

Innehållsförteckning

Symbolförklaring	4
Toolfinder	5–7
Innehållsöversikt	8–12
Produktprogram	13–107
Teknisk information:	
Skärdata	108–156
Typöversikt	158
Användningsrekommendation: WTX-borr, WTX – Change / Change Feed, WPC – Change, djuphåls- och mikrobör	159–164
Beläggningar	165

WNT \ Performance

Premiumkvalitetsverktyg för högsta prestanda.

Premiumkvalitetsverktygen i produktprogrammet **WNT Performance** har utvecklats för särskilda tillämpningar och kännetecknas av enastående prestanda. Om du ställer extremt höga krav på tillverkningen och bara nöjer dig med det bästa resultatet rekommenderar vi premiumverktygen i detta produktprogram.

WNT \ Standard

Kvalitetsverktyg för standardapplikationer.

Kvalitetsverktygen i produktprogrammet **WNT Standard** håller hög kvalitet, har höga prestanda och är tillförlitliga. Kunder över hela världen förlitar sig på dem. Verktygen i detta produktprogram är förstahandsvalet vid många standardapplikationer och garanterar optimala resultat.

Symbolförklaring

Skaft



Cylindriskt skaft



Cylindriskt skaft med Weldon



Cylindriskt skaft med vinklad spännyta
„Whistle Notch“



Cylindriskt skaft med medbringarplan på sidan
(liknande ISO 9766)

Verktystyper

HFDS

Du hittar en förklaring till verktystyperna på
→ **sidan 158**.

Utförande



Invändig kylning



Självcentrerande



▲ Pilotborrning erfordras
▲ min. 2xD

- = Huvudanvändning
- = Alternativ användning




Rekommenderade applikationer – WTX Performance verktyg

- = Huvudanvändning
- = Alternativ användning

WTX – Typ		Borring i solid material	Plan hålbotten	Högmatningsverktyg	Höghastighetsbearbetning	Paketborring	Borring genom korsande hål	Borring av sneda ytor	Sned borrtgång	Borring av passning	Djuphålsborring	Miniatyrhål
Monoverktyg	WTX – UNI	●				●	●					
	WTX – Speed UNI	●			●	●						
	WTX – HFDS	●		●		●	●					
	WTX – Feed UNI	●		●		●	●	●	●			
	WTX – Speed VA	●			●							
	WTX – VA	●										
	WTX – Ti	●					●					
	WTX – AL	●										
	WTX – 180	●	●				●	●	●			
	WTX – Quattro 4F	●							○			
	WTX – Feed BR	●		●		○	○	○	○	●		
	WTX – H	●										
	WTX – TB	●									●	
	WTX – Micro	●									●	●
	WTX – Mini	●										●
Modulär	WTX – Change Feed UNI	●		●				●	●			
	WTX – Change Borrkropp	●										

Kylmedelsdiagram

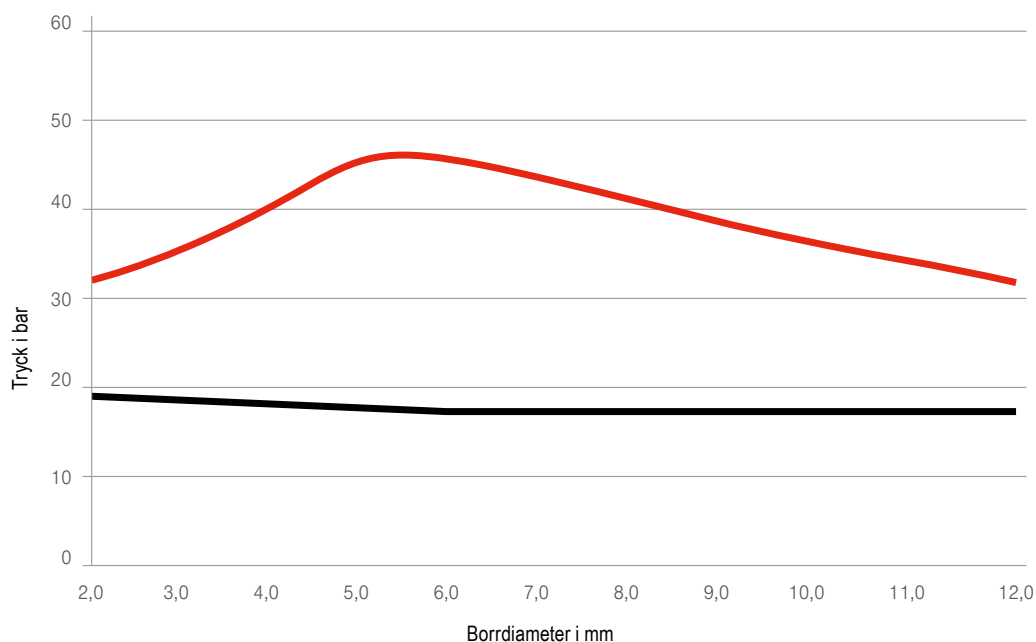

- Rekommenderat skärvätsketryck
- Minsta kylmedelstryck



Fler användningskriterier för WTX-borr finns på
→ **sidan 159**

Toolfinder

	Produktnamn	Verktygstyp	Beskrivning	Invärdig kylning	Utbytesskär	1xD	3xD	5xD	8xD	12xD	Video
Stål/Universal	Solida hårdmetallbör										
	WTX	UNI	- Högsta prestanda för alla material t.o.m. 1200 N/mm² - För er serietillverkning	✗ ✓			13-17 24-27	36-39 42-46	60-63		
		UNI	- Kvalitetsverktyg för standardapplikationer - Attraktiv kostnadseffektivitet	✗ ✓			18-21 28-31	40 51-54	64	72	
	WTX	Speed UNI	- Högprestandabör för höga skärhastigheter - Nyutvecklat DPX14S Dragonskin - Nyutvecklad skärgeometri	✓			24-27	42-46	60-63		
	WTX	HFDS	- Högmättningsbör med fyra skär - Senaste skärgeometrin möjliggör hög positioneringsnoggrannhet - Optimal kylning tack vare fyra spiralformade kylkanaler	✓			35	59			
	WTX	Feed UNI	- Högmättningsbör med tre skär - Passar för komplicerade borsituationer - Hög positioneringsnoggrannhet	✓				58	68	73	
	WTX	Quattro 4F	Med extra styrfaser för bästa rakhetsnoggrannhet, koaxialitet och positionsnoggrannhet	✓				42-46	60-63	69-71	
	WTX	180	För lutande ytor upp till 45 ° och plan botten av borrhålet	✓			34	57			
		N	- Obelagd HM-bör - Universellt användbar	✗			23	41			
	Minibör										
	WTX	MINI	- Finns från Ø 0,1 mm - Enhetsskaft Ø 3,0 mm för användning i krympchuckar	✗				78			
	WTX	MICRO	- Universell högprestanda-mikrobör - Specialiserad geometri och beläggning (5xD) Pilotbör för WTX Micro djuphålsbör	✓				79	79	80	
	Borrbrötsch										
	WTX	Feed BR/BR100	- Solid HM högpresterande bör-brötsch - Bra ytkvalitet - För genomgående och bottenhål	✓			83+85	84+85			
	Stegbör										
	WTX	SB	Kort stegbör helt i hårdmetall för kärnhålsbörning plus konisk försänkare för gängskärning och gängformning	✗ ✓			86 87				
	NC-bör										
		NC-A	- Spiralformad 90°, 120°, 142°	✗		88+89					
	Dubbhålsbör										
		ZB	- Spiralformad 120°	✗		90					
	Bör med utbytesskär										
	WTX	Change Feed UNI	3-skärig bör Typ Feed UNI med utbytbar HM-börhuvud från Ø 14,0 mm till 32,0 mm - Universell användning (stål, gjutgods)	✓	91+92		93	93	94		
	WTX	Change UNI	- Bör Typ UNI med utbytbar HM-börhuvud från Ø 12,0 mm till 41,0 mm - För stål < 700 N/mm²	✓	95-100	101	101	102	102	103	
	WTX	Change P	- Bör typ P med utbytbar HM-börhuvud från Ø 12,0 mm till 41,0 mm - För stål > 700 N/mm²	✓	95-100	101	101	102	102	103	
	WPC	Change UNI	- Bör med utbytbar krona helt i hårdmetall typ UNI för Ø 14,0 till 30,0 mm - Universellt användbart i stål- och gjutjärnsmaterial	✓	104		105	105			
	NC-bör system MultiChange										
		NC-A	- NC-bör – med utbytbar huvud 90°, 120°, 142°	✗	107						

✗ = utan invändig kylning

✓ = Med invändig kylning

Toolfinder

2

















	Produktnamn	Verktygstyp	Beskrivning	Invärdig kylning	Utbytesskär	1xD	3xD	5xD	8xD	12xD	Video
Rostfritt	Solida hårdmetallbör										
	WTX	VA	▲ Högsta prestanda för rostfria och syrafasta stål och aluminium ▲ För er serietillverkning	✗ ✓			13-17 24-27	36-39 47-50	65-67		
		VA	▲ Kvalitetsverktyg för rostfria material och aluminium ▲ Attraktiv kostnadseffektivitet	✗ ✓			18-21 28-31	51-54			
	WTX	Speed VA	▲ För dubbel skärhastighet i rostfria och syrafasta stål och aluminium	✓				47-50		69-71	
	Borr med utbytesskär										
	WTX	Change VA	▲ Borr Typ VA med utbytbar HM-borrvud från Ø 12,0 mm till 32,0 mm	✓	95-100	101	101	102	102	103	▶
Gjutjärn	Solida hårdmetallbör										
	WTX	UNI	▲ Högsta prestanda för alla material t.o.m. 1200 N/mm² ▲ För er serietillverkning	✗ ✓			13-17 24-27	36-39 42-46	60-63		▶
	Borr med utbytesskär										
	WTX	Change GG	▲ Borr Typ GG med utbytbar HM-borrvud från Ø 12,0 mm till 32,0 mm	✓	95-100	101	101	102	102	103	▶
Icke-järn metaller	Solida hårdmetallbör										
	WTX	AL	▲ HM-Högprestandaborr, speciellt för bearbetning av aluminium, koppar och mässing ▲ För serietillverkning	✓				47-50	65-67	69-71	
	Borr med utbytesskär										
	WTX	Change AL	▲ Borr Typ AL med utbytbar HM-borrvud från Ø 12,0 mm till 32,0 mm	✓	95-100	101	101	102	102	103	▶
Värmebeständig	Solida hårdmetallbör										
	WTX	Ti	▲ Högsta prestanda i titan, titanlegeringar, rost- och syrabeständigt stål samt värmebeständiga legeringar	✓			32+33	55+56			
Härdat stål	Solida hårdmetallbör										
	WTX	H	▲ Högsta prestanda i härdade stål från 46-70 HRC	✗			22				▶
Stål/Universal	Djuphålsbör										
	Produktnamn	Verktygstyp	Beskrivning	Invärdig kylning	16xD	20xD	25xD	30xD	40xD	50xD	Video
	WTX	MICRO	▲ finns från Ø 0,8 mm ▲ Universellt högprestandamikrobör för djuphålsborring ▲ Specialiserad geometri och beläggning ▲ Möjliggör borrhjup på upp till 30xD	✓	80	81	81	82			▶
	WTX	CP 20 UNI	▲ Garanterar en ännu säkrare process för djuphålsborring ▲ Suverän rakhet ▲ För optimal styrning av djuphålsborret vid borrhjup > 30xD	✓		74					
	WTX	TB UNI	▲ Universell HM-djuphålsbör, t.o.m. 50xD utan urspänning ▲ 4-stödlister för utmärkt rakhetsnoggrannhet	✓	75	75	76	76	77	77	
Icke-järn metaller	WTX	TB ALU	▲ HM-djuphålsbör t.o.m. 30xD utan urspänning ▲ 6-stödlister för en överlägsen rakhetsnoggrannhet	✓	75	75	76	76			



✗ = utan invändig kylning


















✓ = Med invändig kylning

Översikt HM-borr

	Produktnamn	Verktygstyp	Totallängd	Diameter i mm Ø DC	Stål Rostfritt Gjutjärn Ikke-järn metaller Värmebeständig Härdat stål Ikke metalliska material	Belegt Obelagt WNT / Performance WNT / Standard
3xD utan invändig kylning						
	WTX	UNI	≤ 3xD	3–25		 13–17
	WTX	VA	≤ 3xD	2–20		 13–17
		UNI	≤ 3xD	1–20		 18–21
		VA	≤ 3xD	1–20		 18–21
	WTX	H	≤ 3xD	2,55–14		 upp till 70 HRC 22
		N	≤ 3xD	0,5–20		 23
3xD med invändig kylning						
	WTX	Speed UNI	≤ 3xD	3–20		 24–27
	WTX	UNI	≤ 3xD	3–25		 24–27
	WTX	VA	≤ 3xD	3–20		 24–27
		UNI	≤ 3xD	1–20		 28–31
		VA	≤ 3xD	1–20		 28–31
	WTX	Ti	≤ 3xD	3–20		 32+33
	WTX	180	≤ 3xD	3–20		 34
	WTX	HFDS	≤ 3xD	6–16		 4-skärig 35
5xD utan invändig kylning						
	WTX	UNI	≤ 5xD	3–20		 36–39
	WTX	VA	≤ 5xD	3–20		 36–39
		UNI	≤ 5xD	3–20		 40
		N	≤ 5xD	0,5–16		 41

Översikt HM-borr

2

	Produkt namn	Verkt gystyp	Total längd	Diameter i mm Ø DC	Stål P Rostfritt M Gjutjärn K Icke-järn metaller N Värmebeständig S Härdat stål H Ickemetalliska material O		Belegt Obelagt	Performance Standard
5xD med invändig kylning								
	WTX	Speed UNI	≤ 5xD	3–18				42–46
	WTX	UNI	≤ 5xD	3–25				42–46
	WTX	Quattro 4F	≤ 5xD	3–18				42–46
	WTX	Speed VA	≤ 5xD	3–20				47–50
	WTX	VA	≤ 5xD	3–20				47–50
	WTX	AL	≤ 5xD	2,5–20				47–50
		UNI	≤ 5xD	1–20				51–54
		VA	≤ 5xD	1–20				51–54
	WTX	Ti	≤ 5xD	3–20				55+56
	WTX	180	≤ 5xD	3–20				57
	WTX	Feed UNI	≤ 5xD	4–20				58 3-skärig
	WTX	HFDS	≤ 5xD	6–16				59 4-skärig
8xD med invändig kylning								
	WTX	Speed UNI	≤ 8xD	3–18				60–63
	WTX	UNI	≤ 8xD	3–20				60–63
	WTX	Quattro 4F	≤ 8xD	3–18				60–63
		UNI	≤ 8xD	3–20				64
	WTX	VA	≤ 8xD	3–20				65–67
	WTX	AL	≤ 8xD	3–20				65–67
	WTX	Feed UNI	≤ 8xD	4–20				68 3-skärig

Översikt HM-borr

	Produktnamn	Verktygstyp	Totallängd	Diameter i mm Ø DC	Stål Rostfritt Gjutjärn Ikke-järn metaller Värmebeständig Härdat stål Ikke metalliska material	Belegt Obelagt	WNT / Performance WNT / Standard
12xD med invändig kylning							
	WTX	Speed VA	≤ 12xD	3–17,5			69–71
	WTX	Quattro 4F	≤ 12xD	3–18			69–71
	WTX	AL	≤ 12xD	3–20			69–71
		UNI	≤ 12xD	3–20			72
	WTX	Feed UNI	≤ 12xD	4–20			3-skärig 73
Djuphålsbör 16xD till 50xD							
	WTX	CP 20 UNI	≤ 20xD	3–9			74
	WTX	TB UNI	≤ 16xD ≤ 20xD	2–12			75
	WTX	TB UNI	≤ 25xD ≤ 30xD	2–12			76
	WTX	TB UNI	≤ 40xD	3–9			77
	WTX	TB UNI	≤ 50xD	3–6,8			77
	WTX	TB ALU	≤ 16xD ≤ 20xD	2–12			75
	WTX	TB ALU	≤ 25xD ≤ 30xD	2–12			76

Översikt HM-borr




2

Produkt namn	Verktystyp	Total längd	Diameter i mm Ø DC	Stål Rostfritt Gjutjärn Ikke-järn metaller Värmebeständig Härdat stål Ikke metalliska material		Belagt	Obelagt	WNT / Performance	WNT / Standard	
Miniborr 5xD till 30xD										
	WTX	MINI	≤ 5xD	0,1–2,9	○ ● ● ○					78
	WTX	MICRO	≤ 5xD	0,8–2,9	● ● ● ○	Med invändig kylning				79
	WTX	MICRO	≤ 8xD	0,8–2,9	● ● ● ○	Med invändig kylning				79
	WTX	MICRO	≤ 12xD	0,8–2,9	● ● ● ○	Med invändig kylning				80
	WTX	MICRO	≤ 16xD	0,8–2,9	● ● ●	Med invändig kylning				80
	WTX	MICRO	≤ 20xD	0,8–2,9	● ● ●	Med invändig kylning				81
	WTX	MICRO	≤ 25xD	0,8–2,9	● ● ●	Med invändig kylning				81
	WTX	MICRO	≤ 30xD	0,8–2,9	● ● ●	Med invändig kylning				82
Borrbrötsch										
	WTX	Feed BR100	≤ 3xD ≤ 5xD	3,97 12,02	● ● ●	1/100 3-skärig				83+84
	WTX	Feed BR	≤ 3xD	4–16	● ● ●	Tolerans H7 3-skärig				85
	WTX	Feed BR	≤ 5xD	4–20	● ● ●	Tolerans H7 3-skärig				85
Stegbör										
	WTX	SB		2,5–14	● ● ○	Gängskärning				86
	WTX	SB		2,8–15	● ● ○	Gängformning				86
	WTX	SB		3,3–14	● ● ○	Gängskärning Med invändig kylning				87
	WTX	SB		3,7–15	● ● ○	Gängformning Med invändig kylning				87

Översikt HM-borr

Produkt namn	Verktygstyp	SIG	spetsvinkel	Diameter i mm Ø DC	Material	Belegt	Obelagt	Performance	Standard
					Stål P Rostfritt M Gjutjärn K Icke-järn metaller N Värmebeständig S Hårdt stål H Ickemetalliska material O			WNT	WNT
NC-borr									
	NC-A		90° 120° 142°	2-20			☐		88
	NC-A		90° 120° 142°	2-20		☒			88
	NC-A		90° 120° 142°	3-16		långt utförande	☒		89
Dubbhålsbör									
	ZB		120°	0,5-6,3			☐		90
Borr med utbytesskär									
Utbytesskär									
	WTX	Change Feed		14-32		3 skäreppar	☒		91+92
	WTX	Change UNI		12-41			☒		95-100
	WTX	Change P		12-41			☒		95-100
	WTX	Change VA		12-32			☒		95-100
	WTX	Change GG		12-32			☒		95-100
	WTX	Change ALU		12-32			☒		95-100
	WPC	Change UNI		14-30			☒		104
Hållare									
	WTX	Change Feed		14-32		3xD / 5xD / 8xD			93+94
	WTX	Change		12-41		1xD / 3xD / 5xD / 8xD / 12xD			101-103
	WPC	Change		14-30		3xD / 5xD			105
MultiChange NC-borr									
	NC-A		90° 120° 142°	8-20			☒		107




WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

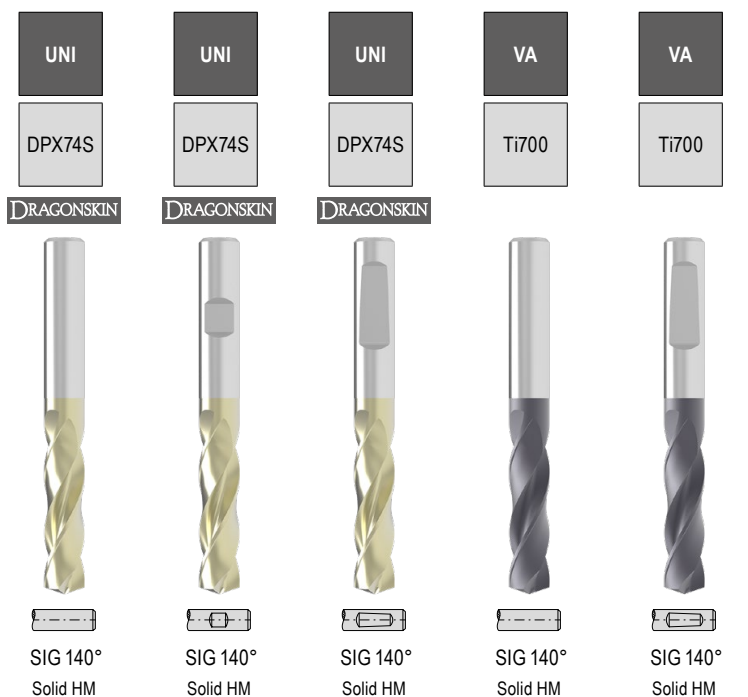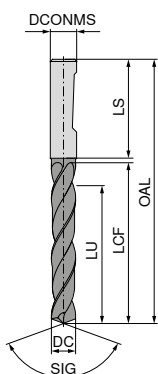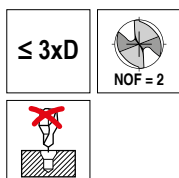

DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 777 ... EUR T7	11 778 ... EUR T7	11 776 ... EUR T7	10 731 ... EUR T5	10 732 ... EUR T5
2,00	6	58	16	11	36				46,07 020	46,07 020
2,10	6	58	16	11	36				46,07 021	46,07 021
2,20	6	58	16	11	36				46,07 022	46,07 022
2,30	6	58	16	11	36				46,07 023	46,07 023
2,33	6	58	16	11	36				46,07 823	
2,40	6	58	16	11	36				46,07 024	46,07 024
2,43	6	58	16	11	36				46,07 824	
2,50	6	58	16	11	36				46,07 025	46,07 025
2,55	6	58	16	11	36				46,07 825	
2,60	6	58	16	11	36				46,07 026	46,07 026
2,62	6	58	16	11	36				46,07 826	
2,70	6	58	16	11	36				46,07 027	46,07 027
2,80	6	58	16	11	36				46,07 028	46,07 028
2,90	6	58	16	11	36				46,07 029	46,07 029
3,00	6	62	20	14	36	40,57 03000	40,57 03000	40,57 03000	46,07 030	46,07 030
3,10	6	62	20	14	36	40,57 03100	40,57 03100	40,57 03100	46,07 031	46,07 031
3,15	6	62	20	14	36	40,57 03150	40,57 03150	40,57 03150	46,07 831	
3,20	6	62	20	14	36	40,57 03200	40,57 03200	40,57 03200	46,07 032	46,07 032
3,22	6	62	20	14	36	40,57 03220	40,57 03220	40,57 03220	46,07 832	
3,25	6	62	20	14	36	40,57 03250	40,57 03250	40,57 03250	46,07 890	
3,30	6	62	20	14	36	40,57 03300	40,57 03300	40,57 03300	46,07 033	46,07 033
3,40	6	62	20	14	36	40,57 03400	40,57 03400	40,57 03400	46,07 034	46,07 034
3,50	6	62	20	14	36	40,57 03500	40,57 03500	40,57 03500	46,07 035	46,07 035
3,60	6	62	20	14	36	40,57 03600	40,57 03600	40,57 03600	46,07 036	46,07 036
3,70	6	62	20	14	36	40,57 03700	40,57 03700	40,57 03700	46,07 037	46,07 037
3,80	6	66	24	17	36	40,57 03800	40,57 03800	40,57 03800	46,07 038	46,07 038
3,85	6	66	24	17	36	40,57 03850	40,57 03850	40,57 03850	46,07 838	
3,90	6	66	24	17	36	40,57 03900	40,57 03900	40,57 03900	46,07 039	46,07 039
4,00	6	66	24	17	36	40,57 04000	40,57 04000	40,57 04000	46,07 040	46,07 040
4,10	6	66	24	17	36	40,57 04100	40,57 04100	40,57 04100	46,07 041	46,07 041
4,20	6	66	24	17	36	40,57 04200	40,57 04200	40,57 04200	46,07 042	46,07 042
4,25	6	66	24	17	36	40,57 04250	40,57 04250	40,57 04250		
4,30	6	66	24	17	36	40,57 04300	40,57 04300	40,57 04300	46,07 043	46,07 043
4,35	6	66	24	17	36	40,57 04350	40,57 04350	40,57 04350	46,07 843	
4,40	6	66	24	17	36	40,57 04400	40,57 04400	40,57 04400	46,07 044	46,07 044
4,45	6	66	24	17	36	40,57 04450	40,57 04450	40,57 04450	46,07 844	
4,50	6	66	24	17	36	40,57 04500	40,57 04500	40,57 04500	46,07 045	46,07 045
4,60	6	66	24	17	36	40,57 04600	40,57 04600	40,57 04600	46,07 046	46,07 046
4,65	6	66	24	17	36	40,57 04650	40,57 04650	40,57 04650	46,07 900	46,07 900
4,70	6	66	24	17	36	40,57 04700	40,57 04700	40,57 04700	46,07 047	46,07 047
4,80	6	66	28	20	36	40,57 04800	40,57 04800	40,57 04800	46,07 048	46,07 048
P						●	●	●	○	○
M									●	●
K						●	●	●	○	○
N									○	○
S									●	●
H						○	○	○		
O										

→ v_c sida 114+116

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

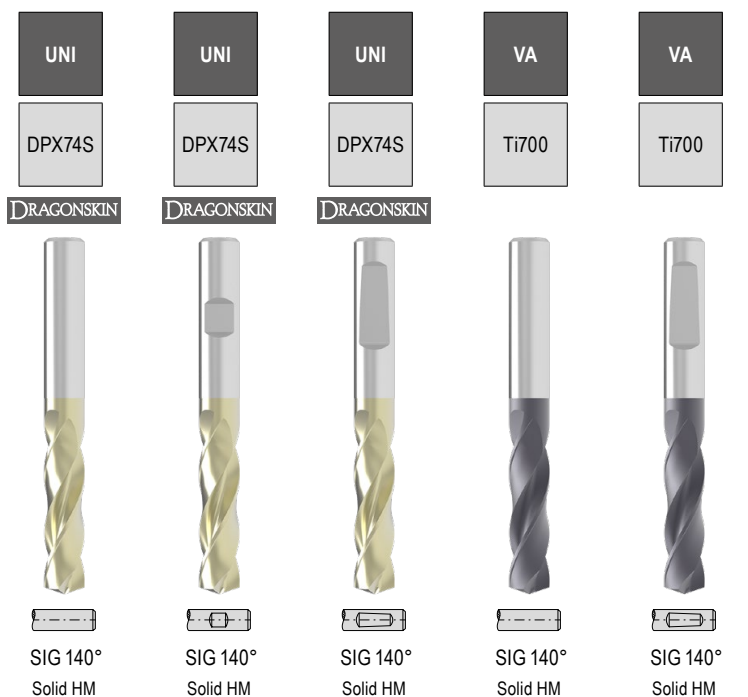
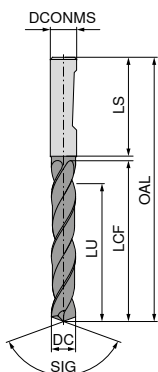
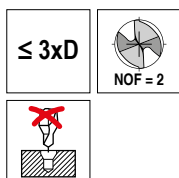


DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 777 ... EUR T7	11 778 ... EUR T7	11 776 ... EUR T7	10 731 ... EUR T5	10 732 ... EUR T5
4,90	6	66	28	20	36	40,57 04900	40,57 04900	40,57 04900	46,07 049	46,07 049
4,95	6	66	28	20	36	40,57 04950	40,57 04950	40,57 04950		
5,00	6	66	28	20	36	40,57 05000	40,57 05000	40,57 05000	46,07 050	46,07 050
5,05	6	66	28	20	36	40,57 05050	40,57 05050	40,57 05050		
5,10	6	66	28	20	36	40,57 05100	40,57 05100	40,57 05100	46,07 051	46,07 051
5,20	6	66	28	20	36	40,57 05200	40,57 05200	40,57 05200	46,07 052	46,07 052
5,30	6	66	28	20	36	40,57 05300	40,57 05300	40,57 05300	46,07 053	46,07 053
5,40	6	66	28	20	36	40,57 05400	40,57 05400	40,57 05400	46,07 054	46,07 054
5,50	6	66	28	20	36	40,57 05500	40,57 05500	40,57 05500	46,07 055	46,07 055
5,55	6	66	28	20	36	40,57 05550	40,57 05550	40,57 05550	46,07 902	46,07 902
5,60	6	66	28	20	36	40,57 05600	40,57 05600	40,57 05600	46,07 056	46,07 056
5,70	6	66	28	20	36	40,57 05700	40,57 05700	40,57 05700	46,07 057	46,07 057
5,75	6	66	28	20	36	40,57 05750	40,57 05750	40,57 05750	46,07 916	
5,80	6	66	28	20	36	40,57 05800	40,57 05800	40,57 05800	46,07 058	46,07 058
5,90	6	66	28	20	36	40,57 05900	40,57 05900	40,57 05900	46,07 059	46,07 059
5,95	6	66	28	20	36	40,57 05950	40,57 05950	40,57 05950	46,07 959	
6,00	6	66	28	20	36	40,57 06000	40,57 06000	40,57 06000	46,07 060	46,07 060
6,10	8	79	34	24	36	43,59 06100	43,59 06100	43,59 06100	52,99 061	52,99 061
6,20	8	79	34	24	36	43,59 06200	43,59 06200	43,59 06200	52,99 062	52,99 062
6,30	8	79	34	24	36	43,59 06300	43,59 06300	43,59 06300	52,99 063	52,99 063
6,40	8	79	34	24	36	43,59 06400	43,59 06400	43,59 06400	52,99 064	52,99 064
6,50	8	79	34	24	36	43,59 06500	43,59 06500	43,59 06500	52,99 065	52,99 065
6,60	8	79	34	24	36	43,59 06600	43,59 06600	43,59 06600	52,99 066	52,99 066
6,70	8	79	34	24	36	43,59 06700	43,59 06700	43,59 06700	52,99 067	52,99 067
6,80	8	79	34	24	36	43,59 06800	43,59 06800	43,59 06800	52,99 068	52,99 068
6,90	8	79	34	24	36	43,59 06900	43,59 06900	43,59 06900	52,99 069	52,99 069
7,00	8	79	34	24	36	43,59 07000	43,59 07000	43,59 07000	52,99 070	52,99 070
7,10	8	79	41	29	36	43,59 07100	43,59 07100	43,59 07100	52,99 071	52,99 071
7,20	8	79	41	29	36	43,59 07200	43,59 07200	43,59 07200	52,99 072	52,99 072
7,30	8	79	41	29	36	43,59 07300	43,59 07300	43,59 07300	52,99 073	52,99 073
7,40	8	79	41	29	36	43,59 07400	43,59 07400	43,59 07400	52,99 074	52,99 074
7,45	8	79	41	29	36	43,59 07450	43,59 07450	43,59 07450	52,99 924	
7,50	8	79	41	29	36	43,59 07500	43,59 07500	43,59 07500	52,99 075	52,99 075
7,60	8	79	41	29	36	43,59 07600	43,59 07600	43,59 07600	52,99 076	52,99 076
7,70	8	79	41	29	36	43,59 07700	43,59 07700	43,59 07700	52,99 077	52,99 077
7,80	8	79	41	29	36	43,59 07800	43,59 07800	43,59 07800	52,99 078	52,99 078
7,90	8	79	41	29	36	43,59 07900	43,59 07900	43,59 07900	52,99 079	52,99 079
8,00	8	79	41	29	36	43,59 08000	43,59 08000	43,59 08000	52,99 080	52,99 080
8,10	10	89	47	35	40	48,42 08100	48,42 08100	48,42 08100	60,01 081	60,01 081
8,20	10	89	47	35	40	48,42 08200	48,42 08200	48,42 08200	60,01 082	60,01 082
8,30	10	89	47	35	40	48,42 08300	48,42 08300	48,42 08300	60,01 083	60,01 083

P	•	•	•	○	○
M				•	•
K	•	•	•	○	○
N				○	○
S				•	•
H	○	○	○		
O					

→ v_c sida 114+116

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

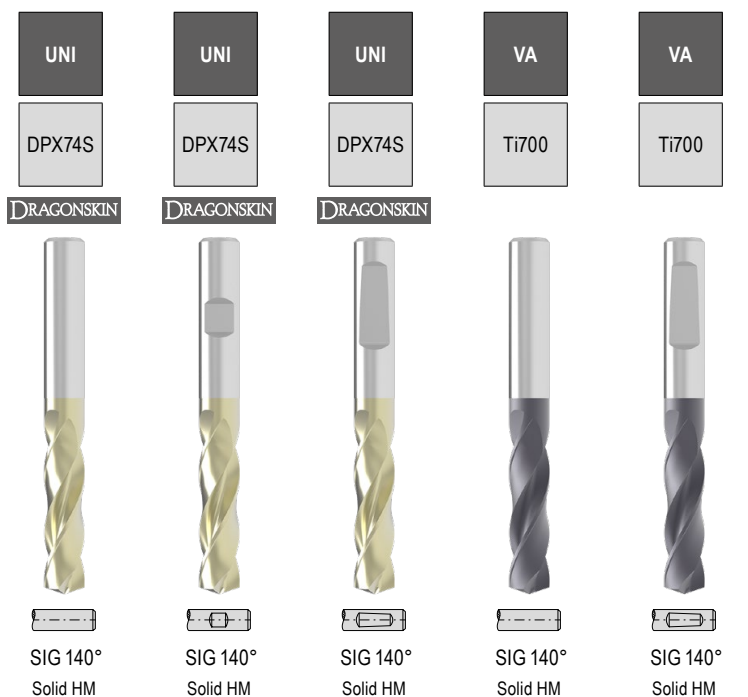
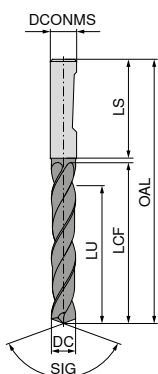
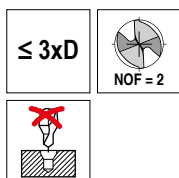


DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 777 ...		11 778 ...		11 776 ...		10 731 ...		10 732 ...	
						EUR	T7	EUR	T7	EUR	T7	EUR	T5	EUR	T5
8,40	10	89	47	35	40	48,42	08400	48,42	08400	48,42	08400	60,01	084	60,01	084
8,50	10	89	47	35	40	48,42	08500	48,42	08500	48,42	08500	60,01	085	60,01	085
8,60	10	89	47	35	40	48,42	08600	48,42	08600	48,42	08600	60,01	086	60,01	086
8,70	10	89	47	35	40	48,42	08700	48,42	08700	48,42	08700	60,01	087	60,01	087
8,80	10	89	47	35	40	48,42	08800	48,42	08800	48,42	08800	60,01	088	60,01	088
8,90	10	89	47	35	40	48,42	08900	48,42	08900	48,42	08900	60,01	089	60,01	089
9,00	10	89	47	35	40	48,42	09000	48,42	09000	48,42	09000	60,01	090	60,01	090
9,10	10	89	47	35	40	48,42	09100	48,42	09100	48,42	09100	60,01	091	60,01	091
9,20	10	89	47	35	40	48,42	09200	48,42	09200	48,42	09200	60,01	092	60,01	092
9,30	10	89	47	35	40	48,42	09300	48,42	09300	48,42	09300	60,01	093	60,01	093
9,35	10	89	47	35	40	48,42	09350	48,42	09350	48,42	09350	60,01	930		
9,40	10	89	47	35	40	48,42	09400	48,42	09400	48,42	09400	60,01	094	60,01	094
9,45	10	89	47	35	40	48,42	09450	48,42	09450	48,42	09450	60,01	994		
9,50	10	89	47	35	40	48,42	09500	48,42	09500	48,42	09500	60,01	095	60,01	095
9,60	10	89	47	35	40	48,42	09600	48,42	09600	48,42	09600	60,01	096	60,01	096
9,70	10	89	47	35	40	48,42	09700	48,42	09700	48,42	09700	60,01	097	60,01	097
9,80	10	89	47	35	40	48,42	09800	48,42	09800	48,42	09800	60,01	098	60,01	098
9,90	10	89	47	35	40	48,42	09900	48,42	09900	48,42	09900	60,01	099	60,01	099
10,00	10	89	47	35	40	48,42	10000	48,42	10000	48,42	10000	60,01	100	60,01	100
10,10	12	102	55	40	45	69,26	10100	69,26	10100	69,26	10100	83,04	101	83,04	101
10,20	12	102	55	40	45	69,26	10200	69,26	10200	69,26	10200	83,04	102	83,04	102
10,30	12	102	55	40	45	69,26	10300	69,26	10300	69,26	10300	83,04	103	83,04	103
10,40	12	102	55	40	45	69,26	10400	69,26	10400	69,26	10400	83,04	104	83,04	104
10,50	12	102	55	40	45	69,26	10500	69,26	10500	69,26	10500	83,04	105	83,04	105
10,55	12	102	55	40	45	69,26	10550	69,26	10550	69,26	10550	83,04	932		
10,60	12	102	55	40	45	69,26	10600	69,26	10600	69,26	10600	83,04	106	83,04	106
10,70	12	102	55	40	45	69,26	10700	69,26	10700	69,26	10700	83,04	107	83,04	107
10,75	12	102	55	40	45	69,26	10750	69,26	10750	69,26	10750				
10,80	12	102	55	40	45	69,26	10800	69,26	10800	69,26	10800	83,04	108	83,04	108
10,90	12	102	55	40	45	69,26	10900	69,26	10900	69,26	10900	83,04	109	83,04	109
11,00	12	102	55	40	45	69,26	11000	69,26	11000	69,26	11000	83,04	110	83,04	110
11,10	12	102	55	40	45	69,26	11100	69,26	11100	69,26	11100	83,04	111	83,04	111
11,20	12	102	55	40	45	69,26	11200	69,26	11200	69,26	11200	83,04	112	83,04	112
11,25	12	102	55	40	45	69,26	11250	69,26	11250	69,26	11250	83,04	912		
11,30	12	102	55	40	45	69,26	11300	69,26	11300	69,26	11300	83,04	113	83,04	113
11,35	12	102	55	40	45	69,26	11350	69,26	11350	69,26	11350	83,04	913		
11,40	12	102	55	40	45	69,26	11400	69,26	11400	69,26	11400	83,04	114	83,04	114
11,45	12	102	55	40	45	69,26	11450	69,26	11450	69,26	11450	83,04	914		
11,50	12	102	55	40	45	69,26	11500	69,26	11500	69,26	11500	83,04	115	83,04	115
11,60	12	102	55	40	45	69,26	11600	69,26	11600	69,26	11600	83,04	116	83,04	116
11,70	12	102	55	40	45	69,26	11700	69,26	11700	69,26	11700	83,04	117	83,04	117

P	●	●	●	○	○
M				●	●
K	●	●	●	○	○
N				○	○
S				●	●
H	○	○	○		
O					

→ v_c sida 114+116

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

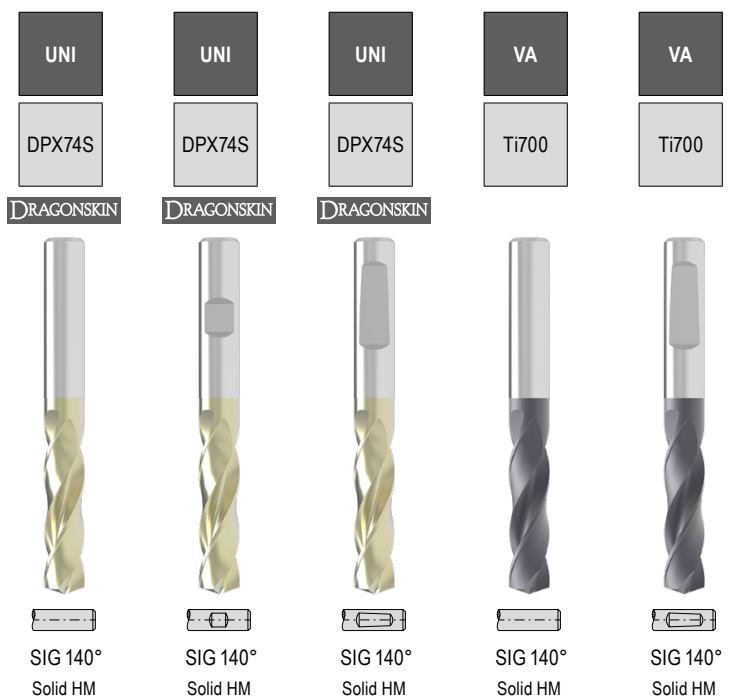
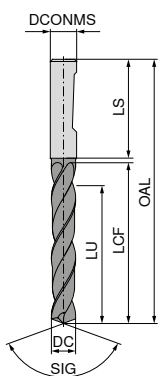
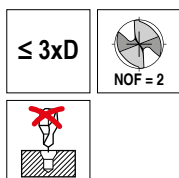


DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 777 ... EUR T7	11 778 ... EUR T7	11 776 ... EUR T7	10 731 ... EUR T5	10 732 ... EUR T5
11,80	12	102	55	40	45	69,26 11800	69,26 11800	69,26 11800	83,04 118	83,04 118
11,90	12	102	55	40	45	69,26 11900	69,26 11900	69,26 11900	83,04 119	83,04 119
12,00	12	102	55	40	45	69,26 12000	69,26 12000	69,26 12000	83,04 120	83,04 120
12,15	14	107	60	43	45	93,28 12150	93,28 12150	93,28 12150	106,08 921	
12,25	14	107	60	43	45	93,28 12250	93,28 12250	93,28 12250		
12,50	14	107	60	43	45	93,28 12500	93,28 12500	93,28 12500	106,08 125	106,08 125
12,55	14	107	60	43	45	93,28 12550	93,28 12550	93,28 12550	106,08 925	
12,70	14	107	60	43	45	93,28 12700	93,28 12700	93,28 12700		
12,80	14	107	60	43	45	93,28 12800	93,28 12800	93,28 12800	106,08 128	106,08 128
12,90	14	107	60	43	45	93,28 12900	93,28 12900	93,28 12900		
13,00	14	107	60	43	45	93,28 13000	93,28 13000	93,28 13000	106,08 130	106,08 130
13,10	14	107	60	43	45	93,28 13100	93,28 13100	93,28 13100		
13,30	14	107	60	43	45	93,28 13300	93,28 13300	93,28 13300		
13,35	14	107	60	43	45	93,28 13350	93,28 13350	93,28 13350	106,08 933	
13,50	14	107	60	43	45	93,28 13500	93,28 13500	93,28 13500	106,08 135	106,08 135
13,70	14	107	60	43	45	93,28 13700	93,28 13700	93,28 13700		
13,80	14	107	60	43	45	93,28 13800	93,28 13800	93,28 13800	106,08 138	106,08 138
14,00	14	107	60	43	45	93,28 14000	93,28 14000	93,28 14000	106,08 140	106,08 140
14,20	16	115	65	45	48	117,54 14200	117,54 14200	117,54 14200		
14,50	16	115	65	45	48	117,54 14500	117,54 14500	117,54 14500	143,41 145	143,41 145
14,80	16	115	65	45	48	117,54 14800	117,54 14800	117,54 14800	143,41 148	143,41 148
15,00	16	115	65	45	48	117,54 15000	117,54 15000	117,54 15000	143,41 150	143,41 150
15,10	16	115	65	45	48	117,54 15100	117,54 15100	117,54 15100		
15,25	16	115	65	45	48	117,54 15250	117,54 15250	117,54 15250		
15,30	16	115	65	45	48	117,54 15300	117,54 15300	117,54 15300		
15,35	16	115	65	45	48	117,54 15350	117,54 15350	117,54 15350	143,41 953	
15,50	16	115	65	45	48	117,54 15500	117,54 15500	117,54 15500	143,41 155	143,41 155
15,60	16	115	65	45	48	117,54 15600	117,54 15600	117,54 15600		
15,80	16	115	65	45	48	117,54 15800	117,54 15800	117,54 15800	143,41 158	143,41 158
16,00	16	115	65	45	48	117,54 16000	117,54 16000	117,54 16000	143,41 160	143,41 160
16,05	18	123	73	51	48	220,67 16050	220,67 16050	220,67 16050	288,38 960	
16,50	18	123	73	51	48	220,67 16500	220,67 16500	220,67 16500	288,38 165	288,38 165
16,80	18	123	73	51	48	220,67 16800	220,67 16800	220,67 16800	288,38 168	288,38 168
16,90	18	123	73	51	48	220,67 16900	220,67 16900	220,67 16900		
17,00	18	123	73	51	48	220,67 17000	220,67 17000	220,67 17000	288,38 170	288,38 170
17,50	18	123	73	51	48	220,67 17500	220,67 17500	220,67 17500	288,38 175	288,38 175
17,60	18	123	73	51	48	220,67 17600	220,67 17600	220,67 17600		
17,80	18	123	73	51	48	220,67 17800	220,67 17800	220,67 17800	288,38 178	288,38 178
18,00	18	123	73	51	48	220,67 18000	220,67 18000	220,67 18000	288,38 180	288,38 180
18,50	20	131	79	55	50	244,26 18500	244,26 18500	244,26 18500	317,46 185	317,46 185
18,80	20	131	79	55	50	244,26 18800	244,26 18800	244,26 18800	317,46 188	317,46 188

P	●	●	●	○	○
M				●	●
K	●	●	●	○	○
N				○	○
S				●	●
H	○	○	○		
O					

→ v_c sida 114+116



WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

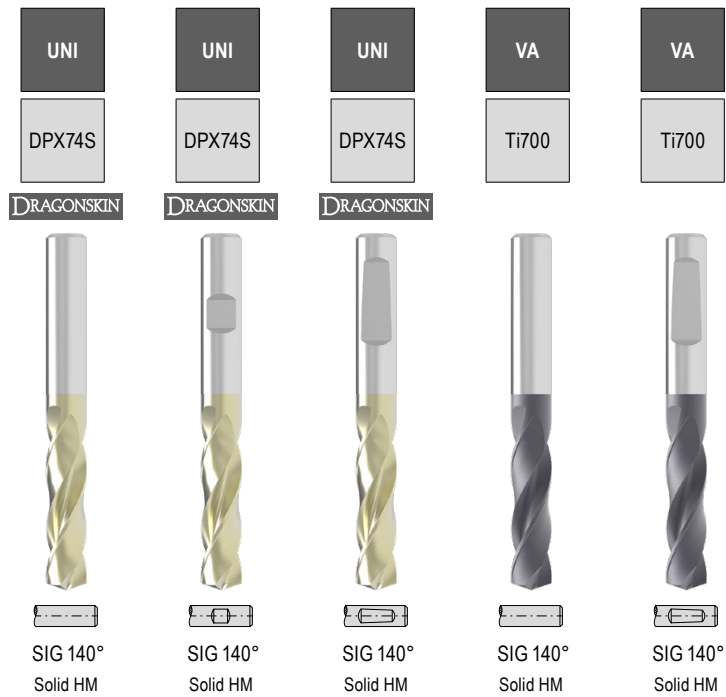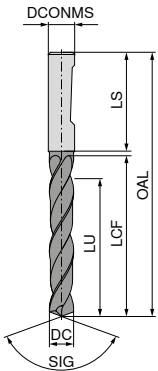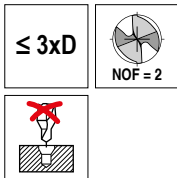

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 777 ... EUR T7	11 778 ... EUR T7	11 776 ... EUR T7	10 731 ... EUR T5	10 732 ... EUR T5
18,90	20	131	79	55	50	244,26 18900	244,26 18900	244,26 18900		
19,00	20	131	79	55	50	244,26 19000	244,26 19000	244,26 19000	317,46 190	317,46 190
19,35	20	131	79	55	50	244,26 19350	244,26 19350	244,26 19350	317,46 993	317,46 993
19,50	20	131	79	55	50	244,26 19500	244,26 19500	244,26 19500	317,46 195	317,46 195
19,60	20	131	79	55	50	244,26 19600	244,26 19600	244,26 19600		
19,80	20	131	79	55	50	244,26 19800	244,26 19800	244,26 19800	317,46 198	317,46 198
20,00	20	131	79	55	50	244,26 20000	244,26 20000	244,26 20000	317,46 200	317,46 200
20,50	25	151	93	66	56	425,10 20500	425,10 20500	425,10 20500		
21,00	25	151	93	66	56	425,10 21000	425,10 21000	425,10 21000		
21,50	25	151	93	66	56	425,10 21500	425,10 21500	425,10 21500		
22,00	25	151	93	66	56	425,10 22000	425,10 22000	425,10 22000		
22,50	25	153	96	72	56	425,10 22500	425,10 22500	425,10 22500		
23,00	25	153	96	72	56	425,10 23000	425,10 23000	425,10 23000		
23,50	25	153	96	72	56	425,10 23500	425,10 23500	425,10 23500		
24,00	25	153	96	72	56	425,10 24000	425,10 24000	425,10 24000		
24,50	25	153	96	75	56	425,10 24500	425,10 24500	425,10 24500		
25,00	25	153	96	75	56	425,10 25000	425,10 25000	425,10 25000		
P						●	●	●	○	○
M									●	●
K						●	●	●	○	○
N									○	○
S									●	●
H						○	○	○		
O										

→ v_c sida 114+116

Högprestandaborr, DIN 6537

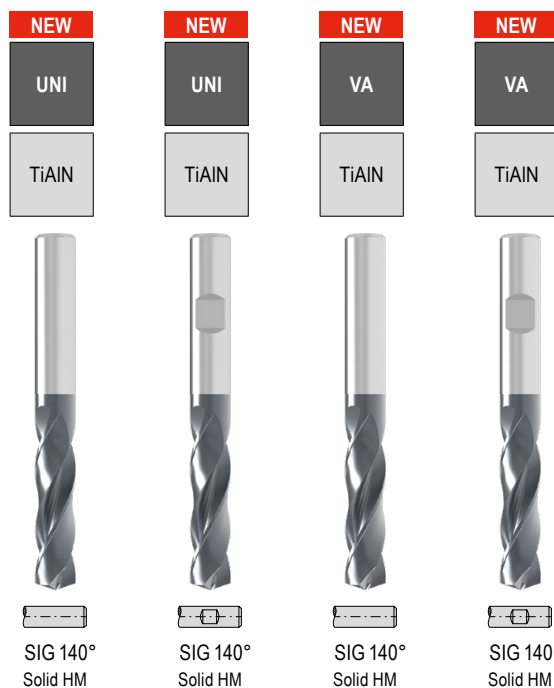
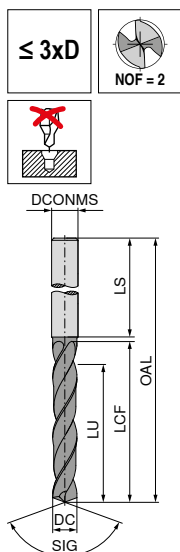


DC _{m7/h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 706 ... EUR T1/9C	11 707 ... EUR T1/9C	11 711 ... EUR T1/9C	11 712 ... EUR T1/9C
1,00	4	45	7	5,5	28	32,83 01000		33,52 01000	
1,10	4	45	7	5,3	28	32,83 01100		33,52 01100	
1,20	4	45	7	5,2	28	32,83 01200		33,52 01200	
1,30	4	45	7	5,0	28	32,83 01300		33,52 01300	
1,40	4	45	7	4,9	28	32,83 01400		33,52 01400	
1,50	4	55	14	11,7	28	32,83 01500		33,52 01500	
1,60	4	55	14	11,6	28	32,83 01600		33,52 01600	
1,70	4	55	14	11,4	28	32,83 01700		33,52 01700	
1,80	4	55	14	11,3	28	32,83 01800		33,52 01800	
1,90	4	55	14	11,1	28	32,83 01900		33,52 01900	
2,00	4	55	20	17,0	28	29,93 02000		30,54 02000	
2,10	4	55	20	16,8	28	29,93 02100		30,54 02100	
2,20	4	55	20	16,7	28	29,93 02200		30,54 02200	
2,30	4	55	20	16,5	28	29,93 02300		30,54 02300	
2,40	4	55	20	16,4	28	29,93 02400		30,54 02400	
2,50	4	55	20	16,2	28	29,93 02500		30,54 02500	
2,60	4	55	20	16,1	28	29,93 02600		30,54 02600	
2,70	4	55	20	15,9	28	29,93 02700		30,54 02700	
2,80	4	55	20	15,8	28	29,93 02800		30,54 02800	
2,90	4	55	20	15,6	28	29,93 02900		30,54 02900	
3,00	6	62	20	15,5	36	28,98 03000	28,98 03000	29,60 03000	29,60 03000
3,10	6	62	20	15,3	36	28,98 03100	28,98 03100	29,60 03100	29,60 03100
3,20	6	62	20	15,2	36	28,98 03200	28,98 03200	29,60 03200	29,60 03200
3,25	6	62	20	15,1	36	28,98 03250	28,98 03250		
3,30	6	62	20	15,0	36	28,98 03300	28,98 03300	29,60 03300	29,60 03300
3,40	6	62	20	14,9	36	28,98 03400	28,98 03400	29,60 03400	29,60 03400
3,50	6	62	20	14,7	36	28,98 03500	28,98 03500	29,60 03500	29,60 03500
3,60	6	62	20	14,6	36	28,98 03600	28,98 03600	29,60 03600	29,60 03600
3,70	6	62	20	14,4	36	28,98 03700	28,98 03700	29,60 03700	29,60 03700
3,80	6	66	24	18,3	36	28,98 03800	28,98 03800	29,60 03800	29,60 03800
3,90	6	66	24	18,1	36	28,98 03900	28,98 03900	29,60 03900	29,60 03900
4,00	6	66	24	18,0	36	28,98 04000	28,98 04000	29,60 04000	29,60 04000
4,10	6	66	24	17,8	36	28,98 04100	28,98 04100	29,60 04100	29,60 04100
4,20	6	66	24	17,7	36	28,98 04200	28,98 04200	29,60 04200	29,60 04200
4,30	6	66	24	17,5	36	28,98 04300	28,98 04300	29,60 04300	29,60 04300
4,40	6	66	24	17,4	36	28,98 04400	28,98 04400	29,60 04400	29,60 04400
4,50	6	66	24	17,2	36	28,98 04500	28,98 04500	29,60 04500	29,60 04500
4,60	6	66	24	17,1	36	28,98 04600	28,98 04600	29,60 04600	29,60 04600
4,65	6	66	24	17,0	36	28,98 04650	28,98 04650		

P	•	•	○	○
M			•	•
K	•	•		
N			○	○
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 128+132

Högprestandaborr, DIN 6537

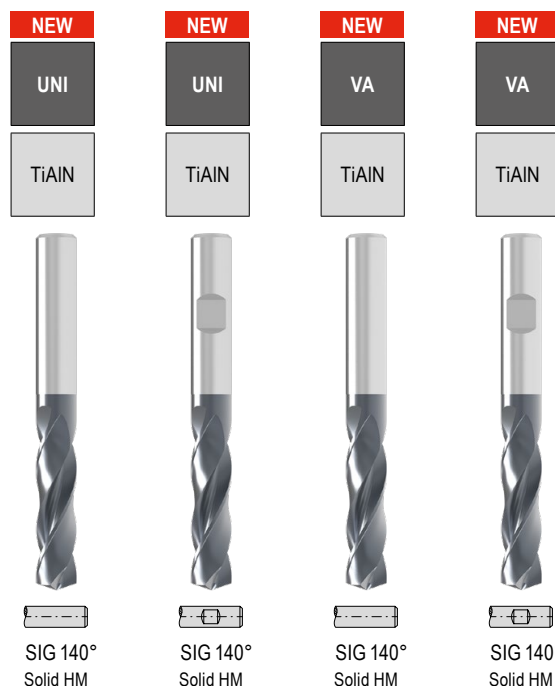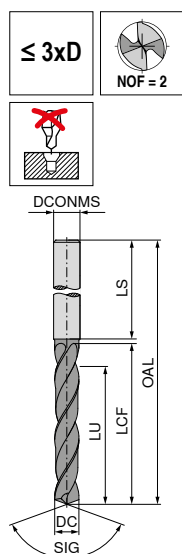

DC m7/h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
4,70	6	66	24	16,9	36
4,80	6	66	28	20,8	36
4,90	6	66	28	20,6	36
5,00	6	66	28	20,5	36
5,10	6	66	28	20,3	36
5,20	6	66	28	20,2	36
5,30	6	66	28	20,0	36
5,40	6	66	28	19,9	36
5,50	6	66	28	19,7	36
5,55	6	66	28	19,6	36
5,60	6	66	28	19,6	36
5,65	6	66	28	19,5	36
5,70	6	66	28	19,4	36
5,80	6	66	28	19,3	36
5,90	6	66	28	19,1	36
6,00	6	66	28	19,0	36
6,10	8	79	34	24,8	36
6,20	8	79	34	24,7	36
6,30	8	79	34	24,5	36
6,40	8	79	34	24,4	36
6,50	8	79	34	24,2	36
6,60	8	79	34	24,1	36
6,70	8	79	34	23,9	36
6,80	8	79	34	23,8	36
6,90	8	79	34	23,6	36
7,00	8	79	34	23,5	36
7,10	8	79	41	30,3	36
7,20	8	79	41	30,2	36
7,30	8	79	41	30,0	36
7,40	8	79	41	29,9	36
7,50	8	79	41	29,7	36
7,55	8	79	41	29,6	36
7,60	8	79	41	29,6	36
7,65	8	79	41	29,5	36
7,70	8	79	41	29,4	36
7,80	8	79	41	29,3	36
7,90	8	79	41	29,1	36
8,00	8	79	41	29,0	36
8,10	10	89	47	34,8	40



11 706 ...	11 707 ...	11 711 ...	11 712 ...
EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C
28,98 04700	28,98 04700	29,60 04700	29,60 04700
28,98 04800	28,98 04800	29,60 04800	29,60 04800
28,98 04900	28,98 04900	29,60 04900	29,60 04900
28,98 05000	28,98 05000	29,60 05000	29,60 05000
28,98 05100	28,98 05100	29,60 05100	29,60 05100
28,98 05200	28,98 05200	29,60 05200	29,60 05200
28,98 05300	28,98 05300	29,60 05300	29,60 05300
28,98 05400	28,98 05400	29,60 05400	29,60 05400
28,98 05500	28,98 05500	29,60 05500	29,60 05500
28,98 05550	28,98 05550		
28,98 05600	28,98 05600	29,60 05600	29,60 05600
28,98 05650	28,98 05650		
28,98 05700	28,98 05700	29,60 05700	29,60 05700
28,98 05800	28,98 05800	29,60 05800	29,60 05800
28,98 05900	28,98 05900	29,60 05900	29,60 05900
28,98 06000	28,98 06000	29,60 06000	29,60 06000
29,10 06100	29,10 06100	29,70 06100	29,70 06100
29,10 06200	29,10 06200	29,70 06200	29,70 06200
29,10 06300	29,10 06300	29,70 06300	29,70 06300
29,10 06400	29,10 06400	29,70 06400	29,70 06400
29,10 06500	29,10 06500	29,70 06500	29,70 06500
29,10 06600	29,10 06600	29,70 06600	29,70 06600
29,10 06700	29,10 06700	29,70 06700	29,70 06700
29,10 06800	29,10 06800	29,70 06800	29,70 06800
29,10 06900	29,10 06900	29,70 06900	29,70 06900
29,10 07000	29,10 07000	29,70 07000	29,70 07000
29,10 07100	29,10 07100	29,70 07100	29,70 07100
29,10 07200	29,10 07200	29,70 07200	29,70 07200
29,10 07300	29,10 07300	29,70 07300	29,70 07300
29,10 07400	29,10 07400	29,70 07400	29,70 07400
29,10 07500	29,10 07500	29,70 07500	29,70 07500
29,10 07550	29,10 07550		
29,10 07600	29,10 07600	29,70 07600	29,70 07600
29,10 07650	29,10 07650		
29,10 07700	29,10 07700	29,70 07700	29,70 07700
29,10 07800	29,10 07800	29,70 07800	29,70 07800
29,10 07900	29,10 07900	29,70 07900	29,70 07900
29,10 08000	29,10 08000	29,70 08000	29,70 08000
32,57 08100	32,57 08100	33,24 08100	33,24 08100

P	•	•	○	○
M			•	•
K	•	•		
N			○	○
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 128+132

 Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

Högrestandaborr, DIN 6537

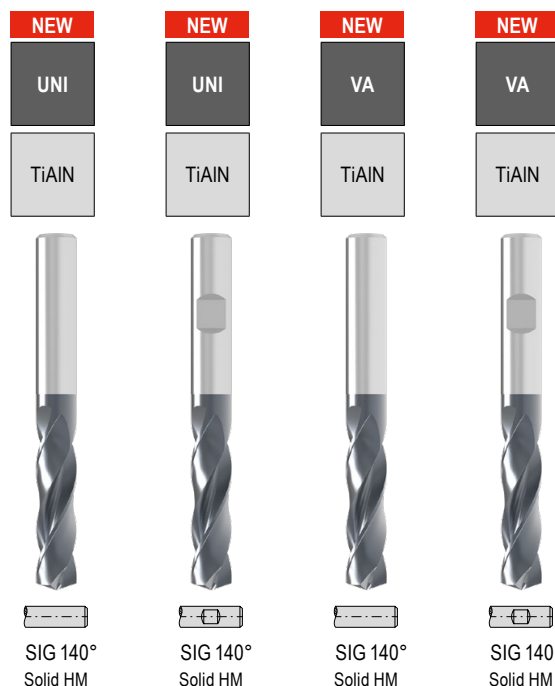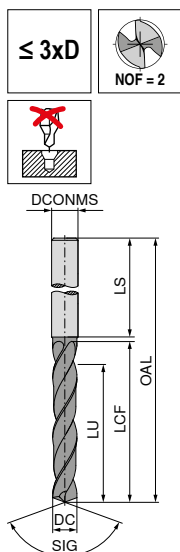



DC _{m7/h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
8,20	10	89	47	34,7	40
8,30	10	89	47	34,5	40
8,40	10	89	47	34,4	40
8,50	10	89	47	34,2	40
8,60	10	89	47	34,1	40
8,70	10	89	47	33,9	40
8,80	10	89	47	33,8	40
8,90	10	89	47	33,6	40
9,00	10	89	47	33,5	40
9,10	10	89	47	33,3	40
9,20	10	89	47	33,2	40
9,30	10	89	47	33,0	40
9,40	10	89	47	32,9	40
9,50	10	89	47	32,7	40
9,60	10	89	47	32,6	40
9,70	10	89	47	32,4	40
9,80	10	89	47	32,3	40
9,90	10	89	47	32,1	40
10,00	10	89	47	32,0	40
10,10	12	102	55	39,8	45
10,20	12	102	55	39,7	45
10,30	12	102	55	39,5	45
10,40	12	102	55	39,4	45
10,50	12	102	55	39,2	45
10,60	12	102	55	39,1	45
10,70	12	102	55	38,9	45
10,80	12	102	55	38,8	45
10,90	12	102	55	38,6	45
11,00	12	102	55	38,5	45
11,10	12	102	55	38,3	45
11,20	12	102	55	38,2	45
11,30	12	102	55	38,0	45
11,40	12	102	55	37,9	45
11,50	12	102	55	37,7	45
11,60	12	102	55	37,6	45
11,70	12	102	55	37,4	45
11,80	12	102	55	37,3	45
11,90	12	102	55	37,1	45
12,00	12	102	55	37,0	45

11 706 ...	11 707 ...	11 711 ...	11 712 ...
EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C
32,57 08200	32,57 08200	33,24 08200	33,24 08200
32,57 08300	32,57 08300	33,24 08300	33,24 08300
32,57 08400	32,57 08400	33,24 08400	33,24 08400
32,57 08500	32,57 08500	33,24 08500	33,24 08500
32,57 08600	32,57 08600	33,24 08600	33,24 08600
32,57 08700	32,57 08700	33,24 08700	33,24 08700
32,57 08800	32,57 08800	33,24 08800	33,24 08800
32,57 08900	32,57 08900	33,24 08900	33,24 08900
32,57 09000	32,57 09000	33,24 09000	33,24 09000
32,57 09100	32,57 09100	33,24 09100	33,24 09100
32,57 09200	32,57 09200	33,24 09200	33,24 09200
32,57 09300	32,57 09300	33,24 09300	33,24 09300
32,57 09400	32,57 09400	33,24 09400	33,24 09400
32,57 09500	32,57 09500	33,24 09500	33,24 09500
32,57 09600	32,57 09600	33,24 09600	33,24 09600
32,57 09700	32,57 09700	33,24 09700	33,24 09700
32,57 09800	32,57 09800	33,24 09800	33,24 09800
32,57 09900	32,57 09900	33,24 09900	33,24 09900
32,57 10000	32,57 10000	33,24 10000	33,24 10000
49,11 10100	49,11 10100	50,15 10100	50,15 10100
49,11 10200	49,11 10200	50,15 10200	50,15 10200
49,11 10300	49,11 10300	50,15 10300	50,15 10300
49,11 10400	49,11 10400	50,15 10400	50,15 10400
49,11 10500	49,11 10500	50,15 10500	50,15 10500
49,11 10600	49,11 10600	50,15 10600	50,15 10600
49,11 10700	49,11 10700	50,15 10700	50,15 10700
49,11 10800	49,11 10800	50,15 10800	50,15 10800
49,11 10900	49,11 10900	50,15 10900	50,15 10900
49,11 11000	49,11 11000	50,15 11000	50,15 11000
49,11 11100	49,11 11100	50,15 11100	50,15 11100
49,11 11200	49,11 11200	50,15 11200	50,15 11200
49,11 11300	49,11 11300	50,15 11300	50,15 11300
49,11 11400	49,11 11400	50,15 11400	50,15 11400
49,11 11500	49,11 11500	50,15 11500	50,15 11500
49,11 11600	49,11 11600	50,15 11600	50,15 11600
49,11 11700	49,11 11700	50,15 11700	50,15 11700
49,11 11800	49,11 11800	50,15 11800	50,15 11800
49,11 11900	49,11 11900	50,15 11900	50,15 11900
49,11 12000	49,11 12000	50,15 12000	50,15 12000

P	•	•	○	○
M			•	•
K	•	•		
N			○	○
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 128+132

Högprestandaborr, DIN 6537

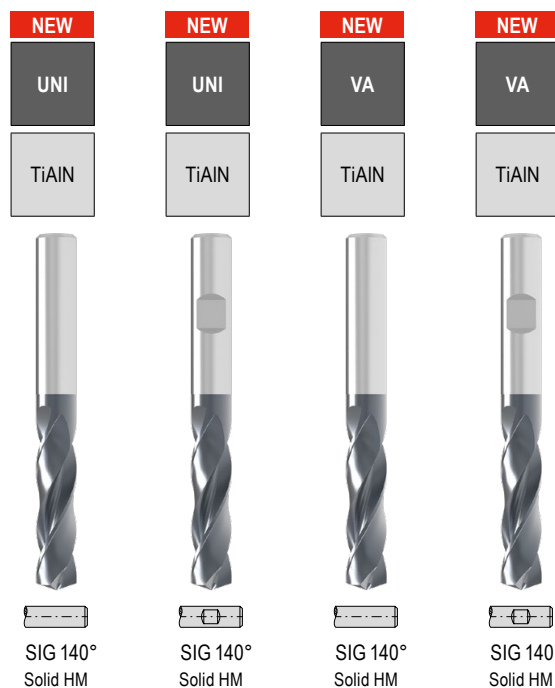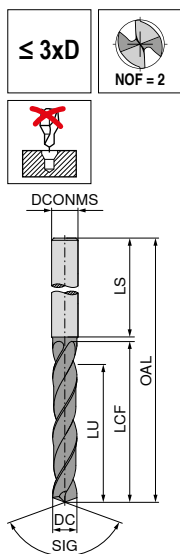

DC _{m7/h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 706 ... EUR T1/9C	11 707 ... EUR T1/9C	11 711 ... EUR T1/9C	11 712 ... EUR T1/9C
12,20	14	107	60	41,7	45	65,80 12200	65,80 12200	67,18 12200	67,18 12200
12,50	14	107	60	41,2	45	65,80 12500	65,80 12500	67,18 12500	67,18 12500
12,70	14	107	60	40,9	45	65,80 12700	65,80 12700	67,18 12700	67,18 12700
12,80	14	107	60	40,8	45	65,80 12800	65,80 12800	67,18 12800	67,18 12800
13,00	14	107	60	40,5	45	65,80 13000	65,80 13000	67,18 13000	67,18 13000
13,10	14	107	60	40,3	45	65,80 13100	65,80 13100	67,18 13100	67,18 13100
13,50	14	107	60	39,7	45	65,80 13500	65,80 13500	67,18 13500	67,18 13500
13,70	14	107	60	39,4	45			67,18 13700	67,18 13700
13,80	14	107	60	39,3	45	65,80 13800	65,80 13800	67,18 13800	67,18 13800
14,00	14	107	60	39,0	45	65,80 14000	65,80 14000	67,18 14000	67,18 14000
14,20	16	115	65	43,7	48	85,55 14200	85,55 14200	87,31 14200	87,31 14200
14,40	16	115	65	43,4	48	85,55 14400	85,55 14400	87,31 14400	87,31 14400
14,50	16	115	65	43,2	48	85,55 14500	85,55 14500	87,31 14500	87,31 14500
14,70	16	115	65	42,9	48			87,31 14700	87,31 14700
14,80	16	115	65	42,8	48	85,55 14800	85,55 14800	87,31 14800	87,31 14800
15,00	16	115	65	42,5	48	85,55 15000	85,55 15000	87,31 15000	87,31 15000
15,10	16	115	65	42,3	48	85,55 15100	85,55 15100	87,31 15100	87,31 15100
15,20	16	115	65	42,2	48	85,55 15200	85,55 15200	87,31 15200	87,31 15200
15,50	16	115	65	41,7	48	85,55 15500	85,55 15500	87,31 15500	87,31 15500
15,70	16	115	65	41,4	48			87,31 15700	87,31 15700
15,80	16	115	65	41,3	48	85,55 15800	85,55 15800	87,31 15800	87,31 15800
16,00	16	115	65	41,0	48	85,55 16000	85,55 16000	87,31 16000	87,31 16000
16,50	18	123	73	48,2	48	144,97 16500	144,97 16500	148,01 16500	148,01 16500
17,00	18	123	73	47,5	48	144,97 17000	144,97 17000	148,01 17000	148,01 17000
17,50	18	123	73	46,7	48	144,97 17500	144,97 17500	148,01 17500	148,01 17500
18,00	18	123	73	46,0	48	144,97 18000	144,97 18000	148,01 18000	148,01 18000
18,50	20	131	79	51,2	50	158,67 18500	158,67 18500	161,94 18500	161,94 18500
18,90	20	131	79	50,6	50	158,67 18900	158,67 18900	161,94 18900	161,94 18900
19,00	20	131	79	50,5	50	158,67 19000	158,67 19000	161,94 19000	161,94 19000
19,50	20	131	79	49,7	50	158,67 19500	158,67 19500	161,94 19500	161,94 19500
20,00	20	131	79	49,0	50	158,67 20000	158,67 20000	161,94 20000	161,94 20000




P	•	•	○	○
M			•	•
K	•	•		
N			○	○
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 128+132

 Ø DC_{m7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

- ▲ anpassad skärgeometri
- ▲ speciell spånrumsgometri
- ▲ optimerad kärngrovlék

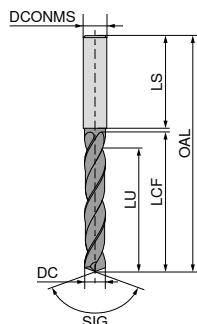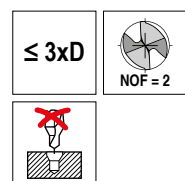

SIG 140°
Solid HM

10 777 ...

DC h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
2,55	4	55	20	16,1	28	68,53	02550
2,60	4	55	20	16,1	28	68,53	02600
2,70	4	55	20	15,9	28	68,53	02700
2,80	4	55	20	15,8	28	68,53	02800
2,90	4	55	20	15,6	28	68,53	02900
3,00	6	62	20	15,5	36	98,82	03000
3,10	6	62	20	15,3	36	98,82	03100
3,20	6	62	20	15,2	36	98,82	03200
3,30	6	62	20	15,0	36	98,82	03300
3,40	6	62	20	14,9	36	98,82	03400
3,50	6	62	20	14,7	36	98,82	03500
3,60	6	62	20	14,6	36	98,82	03600
3,70	6	62	20	14,4	36	98,82	03700
3,80	6	66	24	18,3	36	98,82	03800
3,90	6	66	24	18,1	36	98,82	03900
4,00	6	66	24	18,0	36	98,82	04000
4,10	6	66	24	17,8	36	98,82	04100
4,20	6	66	24	17,7	36	98,82	04200
4,30	6	66	24	17,5	36	98,82	04300
4,40	6	66	24	17,4	36	98,82	04400
4,50	6	66	24	17,2	36	98,82	04500
4,60	6	66	24	17,1	36	98,82	04600
4,70	6	66	24	16,9	36	98,82	04700
4,80	6	66	28	20,8	36	98,82	04800
4,90	6	66	28	20,6	36	98,82	04900
5,00	6	66	28	20,5	36	98,82	05000
5,10	6	66	28	20,3	36	98,82	05100
5,20	6	66	28	20,2	36	98,82	05200
5,30	6	66	28	20,0	36	98,82	05300
5,40	6	66	28	19,9	36	98,82	05400
5,50	6	66	28	19,7	36	98,82	05500
5,60	6	66	28	19,6	36	98,82	05600
5,70	6	66	28	19,4	36	98,82	05700
5,80	6	66	28	19,3	36	98,82	05800
5,90	6	66	28	19,1	36	98,82	05900
6,00	6	66	28	19,0	36	98,82	06000
6,10	8	79	34	24,8	36	128,39	06100
6,20	8	79	34	24,7	36	128,39	06200
6,30	8	79	34	24,5	36	128,39	06300
6,40	8	79	34	24,4	36	128,39	06400
6,50	8	79	34	24,2	36	128,39	06500
6,60	8	79	34	24,1	36	128,39	06600
6,70	8	79	34	23,9	36	128,39	06700
6,80	8	79	34	23,8	36	128,39	06800
6,90	8	79	34	23,6	36	128,39	06900
7,00	8	79	34	23,5	36	128,39	07000
7,10	8	79	41	30,3	36	128,39	07100
7,20	8	79	41	30,2	36	128,39	07200
7,30	8	79	41	30,0	36	128,39	07300
7,40	8	79	41	29,9	36	128,39	07400
7,50	8	79	41	29,7	36	128,39	07500

10 777 ...

EUR

T4

DC h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
7,60	8	79	41	29,6	36	128,39	07600
7,70	8	79	41	29,4	36	128,39	07700
7,80	8	79	41	29,3	36	128,39	07800
7,90	8	79	41	29,1	36	128,39	07900
8,00	8	79	41	29,0	36	128,39	08000
8,10	10	89	47	34,8	40	145,20	08100
8,20	10	89	47	34,7	40	145,20	08200
8,30	10	89	47	34,5	40	145,20	08300
8,40	10	89	47	34,4	40	145,20	08400
8,50	10	89	47	34,2	40	145,20	08500
8,60	10	89	47	34,1	40	145,20	08600
8,70	10	89	47	33,9	40	145,20	08700
8,80	10	89	47	33,8	40	145,20	08800
8,90	10	89	47	33,6	40	145,20	08900
9,00	10	89	47	33,5	40	145,20	09000
9,10	10	89	47	33,3	40	145,20	09100
9,20	10	89	47	33,2	40	145,20	09200
9,30	10	89	47	33,0	40	145,20	09300
9,40	10	89	47	32,9	40	145,20	09400
9,50	10	89	47	32,7	40	145,20	09500
9,60	10	89	47	32,6	40	145,20	09600
9,70	10	89	47	32,4	40	145,20	09700
9,80	10	89	47	32,3	40	145,20	09800
9,90	10	89	47	32,1	40	145,20	09900
10,00	10	89	47	32,0	40	145,20	10000
10,10	12	102	55	39,8	45	188,47	10100
10,20	12	102	55	39,7	45	188,47	10200
10,30	12	102	55	39,5	45	188,47	10300
10,40	12	102	55	39,4	45	188,47	10400
10,50	12	102	55	39,2	45	188,47	10500
10,60	12	102	55	39,1	45	188,47	10600
10,70	12	102	55	38,9	45	188,47	10700
10,80	12	102	55	38,8	45	188,47	10800
10,90	12	102	55	38,6	45	188,47	10900
11,00	12	102	55	38,5	45	188,47	11000
11,10	12	102	55	38,3	45	188,47	11100
11,20	12	102	55	38,2	45	188,47	11200
11,30	12	102	55	38,0	45	188,47	11300
11,40	12	102	55	37,9	45	188,47	11400
11,50	12	102	55	37,7	45	188,47	11500
11,60	12	102	55	37,6	45	188,47	11600
11,70	12	102	55	37,4	45	188,47	11700
11,80	12	102	55	37,3	45	188,47	11800
11,90	12	102	55	37,1	45	188,47	11900
12,00	12	102	55	37,0	45	188,47	12000
12,10	14	107	60	41,8	45	222,69	12100
12,20	14	107	60	41,7	45	222,69	12200
12,30	14	107	60	41,5	45	222,69	12300
12,40	14	107	60	41,4	45	222,69	12400
12,50	14	107	60	41,2	45	222,69	12500
12,60	14	107	60	41,1	45	222,69	12600
12,70	14	107	60	40,9	45	222,69	12700
12,80	14	107	60	40,8	45	222,69	12800
12,90	14	107	60	40,6	45	222,69	12900
13,00	14	107	60	40,5	45	222,69	13000
13,10	14	107	60	40,3	45	222,69	13100
13,20	14	107	60	40,2	45	222,69	13200
13,30	14	107	60	40,0	45	222,69	13300
13,40	14	107	60	39,9	45	222,69	13400
13,50	14	107	60	39,7	45	222,69	13500
13,60	14	107	60	39,6	45	222,69	13600
13,70	14	107	60	39,4	45	222,69	13700
13,80	14	107	60	39,3	45	222,69	13800
13,90	14	107	60	39,1	45	222,69	13900
14,00	14	107	60	39,0	45	222,69	14000

P

○

K

●

S

H.1.1

●

H.1.2

●

H.1.3

●

H.1.4

●


→ v_c sida 119

Spiralborr lik DIN 1897

▲ Spiralvinkel 30°

▲ Skaft-Ø h7

≤ 3xD

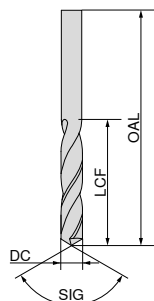

N



SIG 118°

Solid HM

10 700 ...

DC _{h7} mm	OAL mm	LCF mm	EUR T3	
0,5	20	3,0	7,44	005
0,6	21	3,5	7,68	006
0,7	23	4,5	7,68	007
0,8	24	5,0	7,68	008
0,9	25	5,5	7,68	009
1,0	26	6,0	7,68	010
1,2	30	8,0	7,68	012
1,3	30	8,0	7,68	013
1,4	32	9,0	7,68	014
1,5	32	9,0	7,68	015
1,6	34	10,0	7,68	016
1,7	34	10,0	7,68	017
1,8	36	11,0	7,68	018
1,9	36	11,0	7,68	019
2,0	38	12,0	7,68	020
2,1	38	12,0	8,13	021
2,2	40	13,0	8,13	022
2,3	40	13,0	8,13	023
2,4	43	14,0	8,13	024
2,5	43	14,0	8,13	025
2,6	43	14,0	8,13	026
2,7	46	16,0	10,74	027
2,8	46	16,0	10,74	028
2,9	46	16,0	10,74	029
3,0	46	16,0	10,74	030
3,1	49	18,0	10,91	031
3,2	49	18,0	10,91	032
3,3	49	18,0	10,91	033
3,4	52	20,0	11,67	034
3,5	52	20,0	11,67	035
3,6	52	20,0	12,90	036
3,7	52	20,0	12,90	037
3,8	55	22,0	14,07	038
3,9	55	22,0	14,07	039
4,0	55	22,0	14,07	040
4,1	55	22,0	14,76	041
4,2	55	22,0	14,76	042
4,3	58	24,0	15,58	043
4,4	58	24,0	15,58	044
4,5	58	24,0	15,58	045
4,6	58	24,0	15,58	046
4,7	58	24,0	16,69	047
4,8	62	26,0	16,69	048
4,9	62	26,0	16,69	049
5,0	62	26,0	16,69	050
5,1	62	26,0	16,69	051
5,2	62	26,0	21,67	052
5,3	62	26,0	21,67	053
5,4	66	28,0	21,67	054
5,5	66	28,0	21,67	055
5,6	66	28,0	23,05	056
5,7	66	28,0	23,05	057

10 700 ...

EUR

T3

DC _{h7} mm	OAL mm	LCF mm	EUR T3	
5,8	66	28,0	23,05	058
5,9	66	28,0	23,05	059
6,0	66	28,0	23,05	060
6,1	70	31,0	28,70	061
6,2	70	31,0	28,70	062
6,3	70	31,0	28,70	063
6,4	70	31,0	28,70	064
6,5	70	31,0	28,01	065
6,6	70	31,0	33,81	066
6,7	70	31,0	33,81	067
6,8	74	34,0	33,81	068
6,9	74	34,0	33,81	069
7,0	74	34,0	33,39	070
7,1	74	34,0	40,14	071
7,2	74	34,0	40,14	072
7,3	74	34,0	40,14	073
7,4	74	34,0	40,14	074
7,5	74	34,0	40,14	075
7,6	79	37,0	45,55	076
7,7	79	37,0	45,55	077
7,8	79	37,0	45,55	078
7,9	79	37,0	45,55	079
8,0	79	37,0	44,57	080
8,1	79	37,0	56,00	081
8,2	79	37,0	56,00	082
8,3	79	37,0	56,00	083
8,4	79	37,0	56,00	084
8,5	79	37,0	56,00	085
8,6	84	40,0	59,73	086
8,7	84	40,0	59,73	087
8,8	84	40,0	59,73	088
8,9	84	40,0	59,73	089
9,0	84	40,0	56,70	090
9,1	84	40,0	62,76	091
9,2	84	40,0	62,76	092
9,3	84	40,0	62,76	093
9,4	84	40,0	62,76	094
9,5	84	40,0	62,76	095
9,6	89	43,0	67,88	096
9,7	89	43,0	67,88	097
9,8	89	43,0	67,88	098
9,9	89	43,0	64,57	099
10,0	89	43,0	64,57	100
10,2	89	43,0	76,99	102
10,5	89	43,0	76,99	105
10,8	95	47,0	76,99	108
11,0	95	47,0	85,26	110
11,2	95	47,0	99,47	112
11,5	95	47,0	99,47	115
11,8	95	47,0	99,47	118
12,0	102	51,0	99,47	120
12,5	102	51,0	120,77	125
13,0	102	51,0	120,77	130
13,5	107	54,0	159,99	135
14,0	107	54,0	159,99	140
14,5	111	56,0	176,55	145
15,0	111	56,0	176,55	150
15,5	115	58,0	197,29	155
16,0	115	58,0	197,29	160
18,0	123	62,0	296,71	180
20,0	131	66,0	398,76	200

P

M

K

N




S

H

O

→ v. sida 134

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

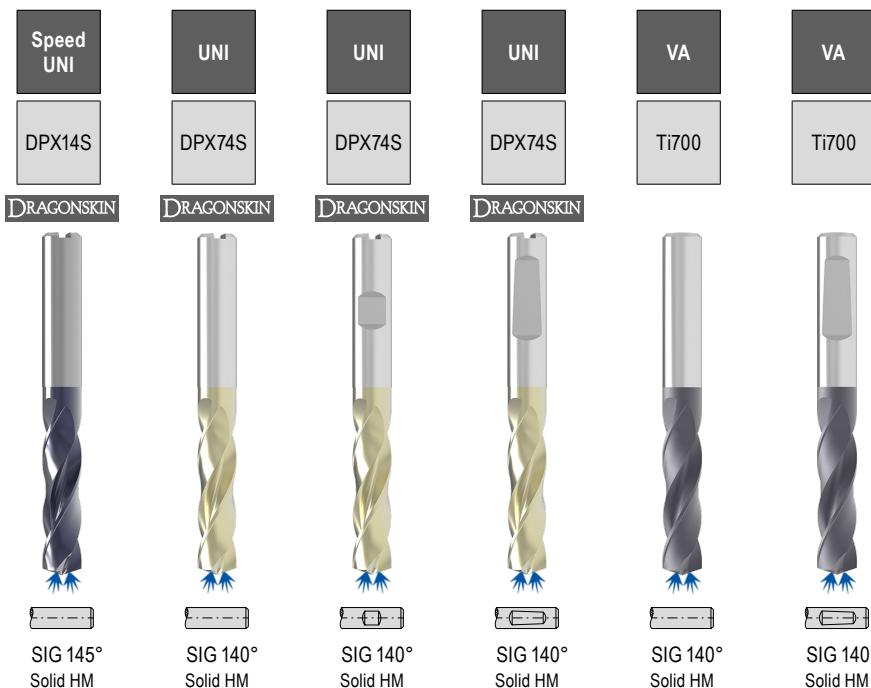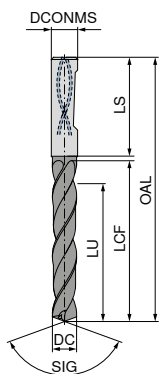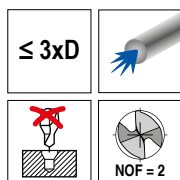




						10 781 ...	11 780 ...	11 781 ...	11 779 ...	10 734 ...	10 733 ...
DC	DCONMS	OAL	LCF	LU	LS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
m7/h7	h6	mm	mm	mm	mm	T4	T7	T7	T7	T5	T5
mm	mm	mm	mm	mm	mm						
3,00	6	62	20	14	36	75,05 03000	57,26 03000	57,26 03000	57,26 03000	69,11 030	69,11 030
3,10	6	62	20	14	36	75,05 03100	57,26 03100	57,26 03100	57,26 03100	69,11 031	69,11 031
3,15	6	62	20	14	36		57,26 03150	57,26 03150	57,26 03150	69,11 831	
3,20	6	62	20	14	36	75,05 03200	57,26 03200	57,26 03200	57,26 03200	69,11 032	69,11 032
3,22	6	62	20	14	36		57,26 03220	57,26 03220	57,26 03220	69,11 832	
3,25	6	62	20	14	36		57,26 03250	57,26 03250	57,26 03250	69,11 890	
3,30	6	62	20	14	36	75,05 03300	57,26 03300	57,26 03300	57,26 03300	69,11 033	69,11 033
3,40	6	62	20	14	36	75,05 03400	57,26 03400	57,26 03400	57,26 03400	69,11 034	69,11 034
3,50	6	62	20	14	36	75,05 03500	57,26 03500	57,26 03500	57,26 03500	69,11 035	69,11 035
3,60	6	62	20	14	36	75,05 03600	57,26 03600	57,26 03600	57,26 03600	69,11 036	69,11 036
3,70	6	62	20	14	36	75,05 03700	57,26 03700	57,26 03700	57,26 03700	69,11 037	69,11 037
3,80	6	66	24	17	36	75,05 03800	57,26 03800	57,26 03800	57,26 03800	69,11 038	69,11 038
3,85	6	66	24	17	36		57,26 03850	57,26 03850	57,26 03850	69,11 838	
3,90	6	66	24	17	36	75,05 03900	57,26 03900	57,26 03900	57,26 03900	69,11 039	69,11 039
4,00	6	66	24	17	36	75,05 04000	57,26 04000	57,26 04000	57,26 04000	69,11 040	69,11 040
4,10	6	66	24	17	36	75,05 04100	57,26 04100	57,26 04100	57,26 04100	69,11 041	69,11 041
4,20	6	66	24	17	36	75,05 04200	57,26 04200	57,26 04200	57,26 04200	69,11 042	69,11 042
4,25	6	66	24	17	36		57,26 04250	57,26 04250	57,26 04250		
4,30	6	66	24	17	36	75,05 04300	57,26 04300	57,26 04300	57,26 04300	69,11 043	69,11 043
4,35	6	66	24	17	36		57,26 04350	57,26 04350	57,26 04350	69,11 843	
4,40	6	66	24	17	36	75,05 04400	57,26 04400	57,26 04400	57,26 04400	69,11 044	69,11 044
4,45	6	66	24	17	36		57,26 04450	57,26 04450	57,26 04450	69,11 844	
4,50	6	66	24	17	36	75,05 04500	57,26 04500	57,26 04500	57,26 04500	69,11 045	69,11 045
4,60	6	66	24	17	36	75,05 04600	57,26 04600	57,26 04600	57,26 04600	69,11 046	69,11 046
4,65	6	66	24	17	36	75,05 04650	57,26 04650	57,26 04650	57,26 04650	69,11 900	69,11 900
4,70	6	66	24	17	36	75,05 04700	57,26 04700	57,26 04700	57,26 04700	69,11 047	69,11 047
4,80	6	66	28	20	36	75,05 04800	57,26 04800	57,26 04800	57,26 04800	69,11 048	69,11 048
4,90	6	66	28	20	36	75,05 04900	57,26 04900	57,26 04900	57,26 04900	69,11 049	69,11 049
4,95	6	66	28	20	36		57,26 04950	57,26 04950	57,26 04950		
5,00	6	66	28	20	36	75,05 05000	57,26 05000	57,26 05000	57,26 05000	69,11 050	69,11 050
5,05	6	66	28	20	36		57,26 05050	57,26 05050	57,26 05050		
5,10	6	66	28	20	36	75,05 05100	57,26 05100	57,26 05100	57,26 05100	69,11 051	69,11 051
5,20	6	66	28	20	36	75,05 05200	57,26 05200	57,26 05200	57,26 05200	69,11 052	69,11 052
5,30	6	66	28	20	36	75,05 05300	57,26 05300	57,26 05300	57,26 05300	69,11 053	69,11 053
5,40	6	66	28	20	36	75,05 05400	57,26 05400	57,26 05400	57,26 05400	69,11 054	69,11 054
5,50	6	66	28	20	36	75,05 05500	57,26 05500	57,26 05500	57,26 05500	69,11 055	69,11 055
5,55	6	66	28	20	36	75,05 05550	57,26 05550	57,26 05550	57,26 05550	69,11 902	69,11 902
5,60	6	66	28	20	36	75,05 05600	57,26 05600	57,26 05600	57,26 05600	69,11 056	69,11 056
5,70	6	66	28	20	36	75,05 05700	57,26 05700	57,26 05700	57,26 05700	69,11 057	69,11 057
5,75	6	66	28	20	36		57,26 05750	57,26 05750	57,26 05750	69,11 916	
5,80	6	66	28	20	36	75,05 05800	57,26 05800	57,26 05800	57,26 05800	69,11 058	69,11 058
5,90	6	66	28	20	36	75,05 05900	57,26 05900	57,26 05900	57,26 05900	69,11 059	69,11 059

P	•	•	•	•	•	•
M	•	•	•	•	•	•
K	•	•	•	•	•	•
N	•	•	•	•	•	•
S	•	•	•	•	•	•
H	•	•	•	•	•	•
O	•	•	•	•	•	•

→ v_c sida 110–116

Ø DC_{m7} för Typ UNI och VA / Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

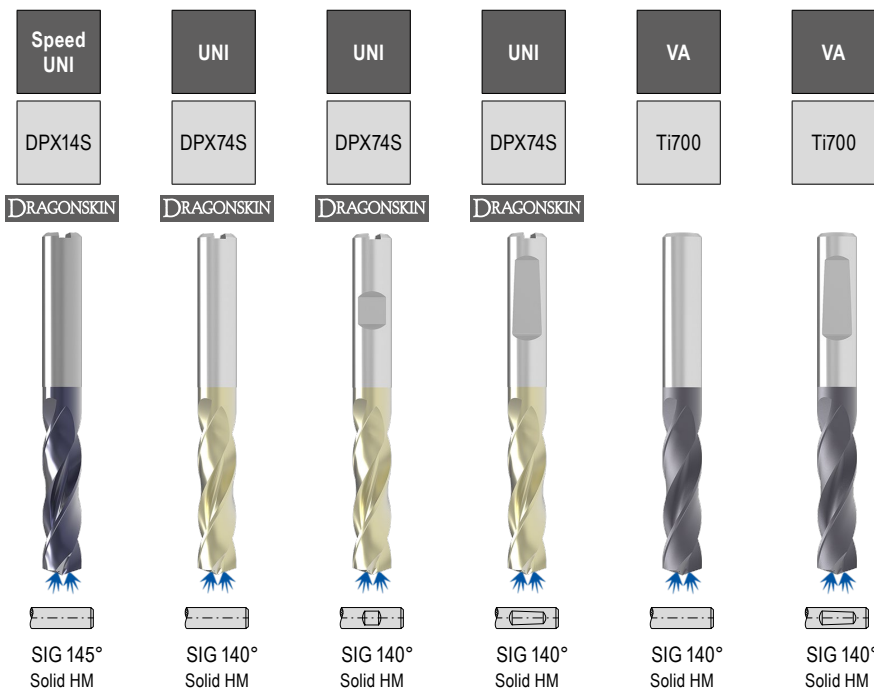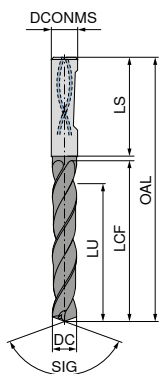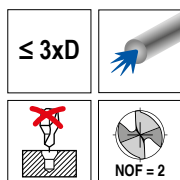




						10 781 ...		11 780 ...		11 781 ...		11 779 ...		10 734 ...		10 733 ...	
DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T5		EUR T5	
5,95	6	66	28	20	36			57,26	05950	57,26	05950	57,26	05950	69,11	959		
6,00	6	66	28	20	36	75,05	06000	57,26	06000	57,26	06000	57,26	06000	69,11	060	69,11	060
6,10	8	79	34	24	36	98,36	06100	75,05	06100	75,05	06100	75,05	06100	87,88	061	87,88	061
6,20	8	79	34	24	36	98,36	06200	75,05	06200	75,05	06200	75,05	06200	87,88	062	87,88	062
6,30	8	79	34	24	36	98,36	06300	75,05	06300	75,05	06300	75,05	06300	87,88	063	87,88	063
6,40	8	79	34	24	36	98,36	06400	75,05	06400	75,05	06400	75,05	06400	87,88	064	87,88	064
6,50	8	79	34	24	36	98,36	06500	75,05	06500	75,05	06500	75,05	06500	87,88	065	87,88	065
6,60	8	79	34	24	36	98,36	06600	75,05	06600	75,05	06600	75,05	06600	87,88	066	87,88	066
6,70	8	79	34	24	36	98,36	06700	75,05	06700	75,05	06700	75,05	06700	87,88	067	87,88	067
6,80	8	79	34	24	36	98,36	06800	75,05	06800	75,05	06800	75,05	06800	87,88	068	87,88	068
6,90	8	79	34	24	36	98,36	06900	75,05	06900	75,05	06900	75,05	06900	87,88	069	87,88	069
7,00	8	79	34	24	36	98,36	07000	75,05	07000	75,05	07000	75,05	07000	87,88	070	87,88	070
7,10	8	79	41	29	36	98,36	07100	75,05	07100	75,05	07100	75,05	07100	87,88	071	87,88	071
7,20	8	79	41	29	36	98,36	07200	75,05	07200	75,05	07200	75,05	07200	87,88	072	87,88	072
7,30	8	79	41	29	36	98,36	07300	75,05	07300	75,05	07300	75,05	07300	87,88	073	87,88	073
7,40	8	79	41	29	36	98,36	07400	75,05	07400	75,05	07400	75,05	07400	87,88	074	87,88	074
7,45	8	79	41	29	36			75,05	07450	75,05	07450	75,05	07450	87,88	924		
7,50	8	79	41	29	36	98,36	07500	75,05	07500	75,05	07500	75,05	07500	87,88	075	87,88	075
7,60	8	79	41	29	36	98,36	07600	75,05	07600	75,05	07600	75,05	07600	87,88	076	87,88	076
7,70	8	79	41	29	36	98,36	07700	75,05	07700	75,05	07700	75,05	07700	87,88	077	87,88	077
7,80	8	79	41	29	36	98,36	07800	75,05	07800	75,05	07800	75,05	07800	87,88	078	87,88	078
7,90	8	79	41	29	36	98,36	07900	75,05	07900	75,05	07900	75,05	07900	87,88	079	87,88	079
8,00	8	79	41	29	36	98,36	08000	75,05	08000	75,05	08000	75,05	08000	87,88	080	87,88	080
8,10	10	89	47	35	40	110,24	08100	84,29	08100	84,29	08100	84,29	08100	101,65	081	101,65	081
8,20	10	89	47	35	40	110,24	08200	84,29	08200	84,29	08200	84,29	08200	101,65	082	101,65	082
8,30	10	89	47	35	40	110,24	08300	84,29	08300	84,29	08300	84,29	08300	101,65	083	101,65	083
8,40	10	89	47	35	40	110,24	08400	84,29	08400	84,29	08400	84,29	08400	101,65	084	101,65	084
8,50	10	89	47	35	40	110,24	08500	84,29	08500	84,29	08500	84,29	08500	101,65	085	101,65	085
8,60	10	89	47	35	40	110,24	08600	84,29	08600	84,29	08600	84,29	08600	101,65	086	101,65	086
8,70	10	89	47	35	40	110,24	08700	84,29	08700	84,29	08700	84,29	08700	101,65	087	101,65	087
8,80	10	89	47	35	40	110,24	08800	84,29	08800	84,29	08800	84,29	08800	101,65	088	101,65	088
8,90	10	89	47	35	40	110,24	08900	84,29	08900	84,29	08900	84,29	08900	101,65	089	101,65	089
9,00	10	89	47	35	40	110,24	09000	84,29	09000	84,29	09000	84,29	09000	101,65	090	101,65	090
9,10	10	89	47	35	40	110,24	09100	84,29	09100	84,29	09100	84,29	09100	101,65	091	101,65	091
9,20	10	89	47	35	40	110,24	09200	84,29	09200	84,29	09200	84,29	09200	101,65	092	101,65	092
9,30	10	89	47	35	40	110,24	09300	84,29	09300	84,29	09300	84,29	09300	101,65	093	101,65	093
9,35	10	89	47	35	40			84,29	09350	84,29	09350	84,29	09350	101,65	930		
9,40	10	89	47	35	40	110,24	09400	84,29	09400	84,29	09400	84,29	09400	101,65	994	101,65	094
9,45	10	89	47	35	40			84,29	09450	84,29	09450	84,29	09450	101,65	994		
9,50	10	89	47	35	40	110,24	09500	84,29	09500	84,29	09500	84,29	09500	101,65	095	101,65	095
9,60	10	89	47	35	40	110,24	09600	84,29	09600	84,29	09600	84,29	09600	101,65	096	101,65	096
9,70	10	89	47	35	40	110,24	09700	84,29	09700	84,29	09700	84,29	09700	101,65	097	101,65	097

P	•	•	•	•	•	•
M	•	•	•	•	•	•
K	•	•	•	•	•	•
N	•	•	•	•	•	•
S	•	•	•	•	•	•
H	•	•	•	•	•	•
O	•	•	•	•	•	•

→ v_c sida 110–116

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och VA / Ø DC_{m7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

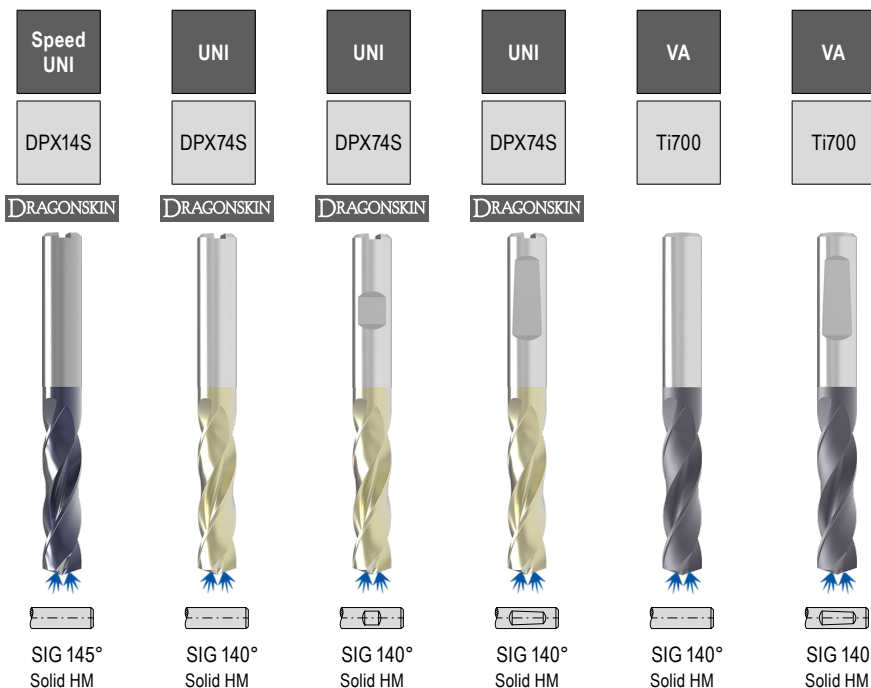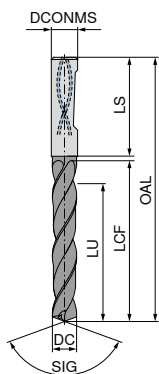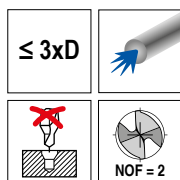




						10 781 ...	11 780 ...	11 781 ...	11 779 ...	10 734 ...	10 733 ...
DC	DCONMS	OAL	LCF	LU	LS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
m7/h7	h6	mm	mm	mm	mm	T4	T7	T7	T7	T5	T5
mm	mm	mm	mm	mm	mm						
9,80	10	89	47	35	40	110,24 09800	84,29 09800	84,29 09800	84,29 09800	101,65 098	101,65 098
9,90	10	89	47	35	40	110,24 09900	84,29 09900	84,29 09900	84,29 09900	101,65 099	101,65 099
10,00	10	89	47	35	40	110,24 10000	84,29 10000	84,29 10000	84,29 10000	101,65 100	101,65 100
10,10	12	102	55	40	45	157,35 10100	118,65 10100	118,65 10100	118,65 10100	143,41 101	143,41 101
10,20	12	102	55	40	45	157,35 10200	118,65 10200	118,65 10200	118,65 10200	143,41 102	143,41 102
10,30	12	102	55	40	45	157,35 10300	118,65 10300	118,65 10300	118,65 10300	143,41 103	143,41 103
10,40	12	102	55	40	45	157,35 10400	118,65 10400	118,65 10400	118,65 10400	143,41 104	143,41 104
10,50	12	102	55	40	45	157,35 10500	118,65 10500	118,65 10500	118,65 10500	143,41 105	143,41 105
10,55	12	102	55	40	45		118,65 10550	118,65 10550	118,65 10550	143,41 932	
10,60	12	102	55	40	45	157,35 10600	118,65 10600	118,65 10600	118,65 10600	143,41 106	143,41 106
10,70	12	102	55	40	45	157,35 10700	118,65 10700	118,65 10700	118,65 10700	143,41 107	
10,75	12	102	55	40	45		118,65 10750	118,65 10750	118,65 10750		
10,80	12	102	55	40	45	157,35 10800	118,65 10800	118,65 10800	118,65 10800	143,41 108	143,41 108
10,90	12	102	55	40	45	157,35 10900	118,65 10900	118,65 10900	118,65 10900	143,41 109	143,41 109
11,00	12	102	55	40	45	157,35 11000	118,65 11000	118,65 11000	118,65 11000	143,41 110	143,41 110
11,10	12	102	55	40	45	157,35 11100	118,65 11100	118,65 11100	118,65 11100	143,41 111	143,41 111
11,20	12	102	55	40	45	157,35 11200	118,65 11200	118,65 11200	118,65 11200	143,41 112	143,41 112
11,25	12	102	55	40	45		118,65 11250	118,65 11250	118,65 11250	143,41 912	
11,30	12	102	55	40	45	157,35 11300	118,65 11300	118,65 11300	118,65 11300	143,41 113	143,41 113
11,35	12	102	55	40	45		118,65 11350	118,65 11350	118,65 11350	143,41 913	
11,40	12	102	55	40	45	157,35 11400	118,65 11400	118,65 11400	118,65 11400	143,41 114	143,41 114
11,45	12	102	55	40	45		118,65 11450	118,65 11450	118,65 11450	143,41 914	
11,50	12	102	55	40	45	157,35 11500	118,65 11500	118,65 11500	118,65 11500	143,41 115	143,41 115
11,60	12	102	55	40	45	157,35 11600	118,65 11600	118,65 11600	118,65 11600	143,41 116	143,41 116
11,70	12	102	55	40	45	157,35 11700	118,65 11700	118,65 11700	118,65 11700	143,41 117	143,41 117
11,80	12	102	55	40	45	157,35 11800	118,65 11800	118,65 11800	118,65 11800	143,41 118	143,41 118
11,90	12	102	55	40	45	157,35 11900	118,65 11900	118,65 11900	118,65 11900	143,41 119	143,41 119
12,00	12	102	55	40	45	157,35 12000	118,65 12000	118,65 12000	118,65 12000	143,41 120	143,41 120
12,15	14	107	60	43	45		166,90 12150	166,90 12150	166,90 12150	194,68 921	
12,25	14	107	60	43	45		166,90 12250	166,90 12250	166,90 12250		
12,50	14	107	60	43	45	220,67 12500	166,90 12500	166,90 12500	166,90 12500	194,68 125	194,68 125
12,55	14	107	60	43	45		166,90 12550	166,90 12550	166,90 12550	194,68 925	
12,70	14	107	60	43	45		166,90 12700	166,90 12700	166,90 12700		
12,80	14	107	60	43	45	220,67 12800	166,90 12800	166,90 12800	166,90 12800	194,68 128	194,68 128
12,90	14	107	60	43	45		166,90 12900	166,90 12900	166,90 12900		
13,00	14	107	60	43	45	220,67 13000	166,90 13000	166,90 13000	166,90 13000	194,68 130	194,68 130
13,10	14	107	60	43	45		166,90 13100	166,90 13100	166,90 13100		
13,30	14	107	60	43	45		166,90 13300	166,90 13300	166,90 13300		
13,35	14	107	60	43	45		166,90 13350	166,90 13350	166,90 13350	194,68 933	
13,50	14	107	60	43	45	220,67 13500	166,90 13500	166,90 13500	166,90 13500	194,68 135	194,68 135
13,70	14	107	60	43	45		166,90 13700	166,90 13700	166,90 13700		
13,80	14	107	60	43	45	220,67 13800	166,90 13800	166,90 13800	166,90 13800	194,68 138	194,68 138

P	•	•	•	•	•	•
M	•	•	•	•	•	•
K	•	•	•	•	•	•
N					•	•
S					•	•
H		•	•	•		
O						

→ v_c sida 110–116

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och VA / Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI




WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

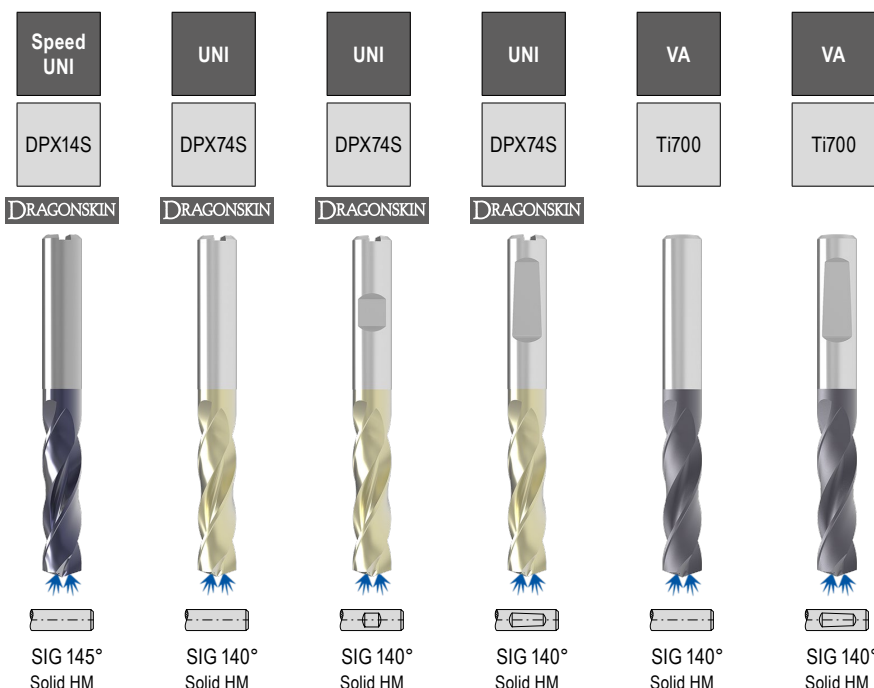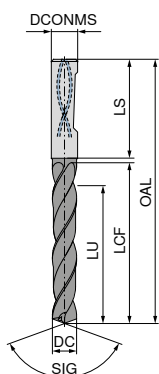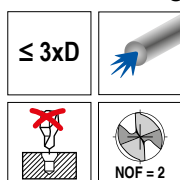

						10 781 ...	11 780 ...	11 781 ...	11 779 ...	10 734 ...	10 733 ...
DC	DCONMS	OAL	LCF	LU	LS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
m7/h7	h6	mm	mm	mm	mm	T4	T7	T7	T7	T5	T5
mm	mm	mm	mm	mm	mm						
14,00	14	107	60	43	45	220,67 14000	166,90 14000	166,90 14000	166,90 14000	194,68 140	194,68 140
14,20	16	115	65	45	48		200,17 14200	200,17 14200	200,17 14200		
14,50	16	115	65	45	48	263,47 14500	200,17 14500	200,17 14500	200,17 14500	244,26 145	244,26 145
14,80	16	115	65	45	48	263,47 14800	200,17 14800	200,17 14800	200,17 14800	244,26 148	244,26 148
15,00	16	115	65	45	48	263,47 15000	200,17 15000	200,17 15000	200,17 15000	244,26 150	244,26 150
15,10	16	115	65	45	48		200,17 15100	200,17 15100	200,17 15100		
15,25	16	115	65	45	48		200,17 15250	200,17 15250	200,17 15250		
15,30	16	115	65	45	48		200,17 15300	200,17 15300	200,17 15300		
15,35	16	115	65	45	48		200,17 15350	200,17 15350	200,17 15350	244,26 953	
15,50	16	115	65	45	48	263,47 15500	200,17 15500	200,17 15500	200,17 15500	244,26 155	244,26 155
15,60	16	115	65	45	48		200,17 15600	200,17 15600	200,17 15600		
15,80	16	115	65	45	48	263,47 15800	200,17 15800	200,17 15800	200,17 15800	244,26 158	244,26 158
16,00	16	115	65	45	48	263,47 16000	200,17 16000	200,17 16000	200,17 16000	244,26 160	244,26 160
16,05	18	123	73	51	48		309,12 16050	309,12 16050	309,12 16050	368,37 960	
16,50	18	123	73	51	48	402,93 16500	309,12 16500	309,12 16500	309,12 16500	368,37 165	368,37 165
16,80	18	123	73	51	48	402,93 16800	309,12 16800	309,12 16800	309,12 16800	368,37 168	368,37 168
16,90	18	123	73	51	48		309,12 16900	309,12 16900	309,12 16900		
17,00	18	123	73	51	48	402,93 17000	309,12 17000	309,12 17000	309,12 17000	368,37 170	368,37 170
17,50	18	123	73	51	48	402,93 17500	309,12 17500	309,12 17500	309,12 17500	368,37 175	368,37 175
17,60	18	123	73	51	48		309,12 17600	309,12 17600	309,12 17600		
17,80	18	123	73	51	48	402,93 17800	309,12 17800	309,12 17800	309,12 17800	368,37 178	368,37 178
18,00	18	123	73	51	48	402,93 18000	309,12 18000	309,12 18000	309,12 18000	368,37 180	368,37 180
18,50	20	131	79	55	50	437,27 18500	338,09 18500	338,09 18500	338,09 18500	474,58 185	474,58 185
18,80	20	131	79	55	50	437,27 18800	338,09 18800	338,09 18800	338,09 18800	474,58 188	474,58 188
18,90	20	131	79	55	50		338,09 18900	338,09 18900	338,09 18900		
19,00	20	131	79	55	50	437,27 19000	338,09 19000	338,09 19000	338,09 19000	474,58 190	474,58 190
19,35	20	131	79	55	50		338,09 19350	338,09 19350	338,09 19350	474,58 993	
19,50	20	131	79	55	50	437,27 19500	338,09 19500	338,09 19500	338,09 19500	474,58 195	474,58 195
19,60	20	131	79	55	50		338,09 19600	338,09 19600	338,09 19600		
19,80	20	131	79	55	50	437,27 19800	338,09 19800	338,09 19800	338,09 19800	474,58 198	474,58 198
20,00	20	131	79	55	50	437,27 20000	338,09 20000	338,09 20000	338,09 20000	474,58 200	474,58 200
20,50	25	151	93	66	56		611,19 20500	611,19 20500	611,19 20500		
21,00	25	151	93	66	56		611,19 21000	611,19 21000	611,19 21000		
21,50	25	151	93	66	56		611,19 21500	611,19 21500	611,19 21500		
22,00	25	151	93	66	56		611,19 22000	611,19 22000	611,19 22000		
22,50	25	153	96	72	56		611,19 22500	611,19 22500	611,19 22500		
23,00	25	153	96	72	56		611,19 23000	611,19 23000	611,19 23000		
23,50	25	153	96	72	56		611,19 23500	611,19 23500	611,19 23500		
24,00	25	153	96	72	56		611,19 24000	611,19 24000	611,19 24000		
24,50	25	153	96	75	56		611,19 24500	611,19 24500	611,19 24500		
25,00	25	153	96	75	56		611,19 25000	611,19 25000	611,19 25000		
P						•	•	•	•	○	○
M						•				•	•
K						•	•	•	•	○	○
N										○	○
S										•	•
H							○	○	○		
O											

→ v_c sida 110-116Ø DC_{m7} för Typ UNI och VA / Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

Högprestandaborr, DIN 6537

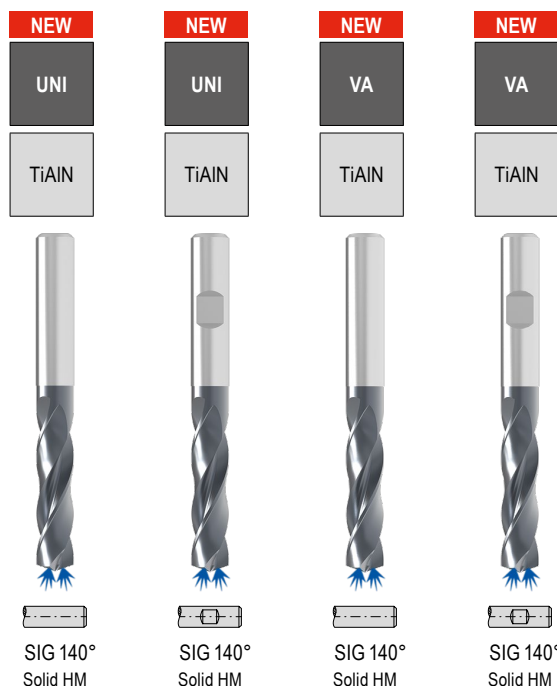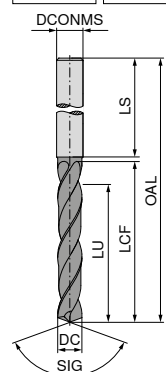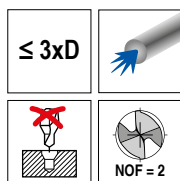

DC _{m7/h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
1,00	4	45	7	5,5	28
1,10	4	45	7	5,3	28
1,20	4	45	7	5,2	28
1,30	4	45	7	5,0	28
1,40	4	45	7	4,9	28
1,50	4	55	14	11,7	28
1,60	4	55	14	11,6	28
1,70	4	55	14	11,4	28
1,80	4	55	14	11,3	28
1,90	4	55	14	11,1	28
2,00	4	55	20	17,0	28
2,10	4	55	20	16,8	28
2,20	4	55	20	16,7	28
2,30	4	55	20	16,5	28
2,40	4	55	20	16,4	28
2,50	4	55	20	16,2	28
2,60	4	55	20	16,1	28
2,70	4	55	20	15,9	28
2,80	4	55	20	15,8	28
2,90	4	55	20	15,6	28
3,00	6	62	20	15,5	36
3,10	6	62	20	15,3	36
3,20	6	62	20	15,2	36
3,25	6	62	20	15,1	36
3,30	6	62	20	15,0	36
3,40	6	62	20	14,9	36
3,50	6	62	20	14,7	36
3,60	6	62	20	14,6	36
3,70	6	62	20	14,4	36
3,80	6	66	24	18,3	36
3,90	6	66	24	18,1	36
4,00	6	66	24	18,0	36
4,10	6	66	24	17,8	36
4,20	6	66	24	17,7	36
4,30	6	66	24	17,5	36
4,40	6	66	24	17,4	36
4,50	6	66	24	17,2	36
4,60	6	66	24	17,1	36
4,65	6	66	24	17,0	36
4,70	6	66	24	16,9	36



11 700 ...	11 701 ...	11 713 ...	11 714 ...
EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C
38,07 01000		38,88 01000	
38,07 01100		38,88 01100	
38,07 01200		38,88 01200	
38,07 01300		38,88 01300	
38,07 01400		38,88 01400	
38,07 01500		38,88 01500	
38,07 01600		38,88 01600	
38,07 01700		38,88 01700	
38,07 01800		38,88 01800	
38,07 01900		38,88 01900	
38,07 02000		38,88 02000	
38,07 02100		38,88 02100	
38,07 02200		38,88 02200	
38,07 02300		38,88 02300	
38,07 02400		38,88 02400	
38,07 02500		38,88 02500	
38,07 02600		38,88 02600	
38,07 02700		38,88 02700	
38,07 02800		38,88 02800	
38,07 02900		38,88 02900	
33,13 03000	33,13 03000	33,81 03000	33,81 03000
33,13 03100	33,13 03100	33,81 03100	33,81 03100
33,13 03200	33,13 03200	33,81 03200	33,81 03200
33,13 03250	33,13 03250		
33,13 03300	33,13 03300	33,81 03300	33,81 03300
33,13 03400	33,13 03400	33,81 03400	33,81 03400
33,13 03500	33,13 03500	33,81 03500	33,81 03500
33,13 03600	33,13 03600	33,81 03600	33,81 03600
33,13 03700	33,13 03700	33,81 03700	33,81 03700
33,13 03800	33,13 03800	33,81 03800	33,81 03800
33,13 03900	33,13 03900	33,81 03900	33,81 03900
33,13 04000	33,13 04000	33,81 04000	33,81 04000
33,13 04100	33,13 04100	33,81 04100	33,81 04100
33,13 04200	33,13 04200	33,81 04200	33,81 04200
33,13 04300	33,13 04300	33,81 04300	33,81 04300
33,13 04400	33,13 04400	33,81 04400	33,81 04400
33,13 04500	33,13 04500	33,81 04500	33,81 04500
33,13 04600	33,13 04600	33,81 04600	33,81 04600
33,13 04650	33,13 04650		
33,13 04700	33,13 04700	33,81 04700	33,81 04700

P	•	•	○	○
M	•	•	•	•
K	•	•		
N	○	○	•	•
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 129+133

 Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

Högprestandaborr, DIN 6537

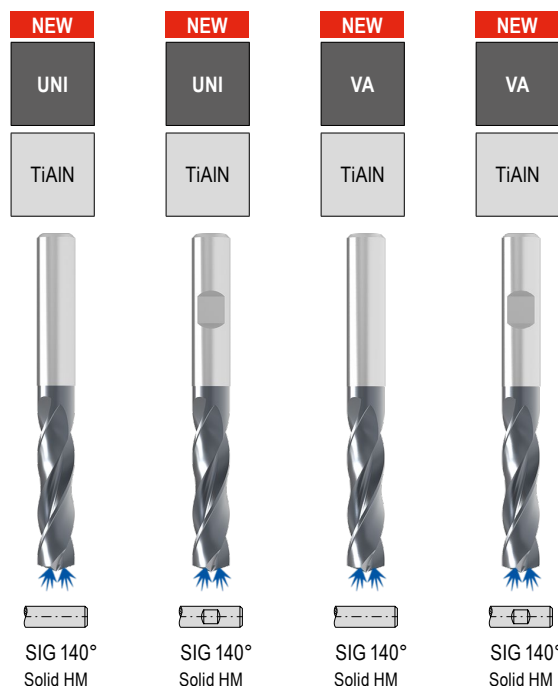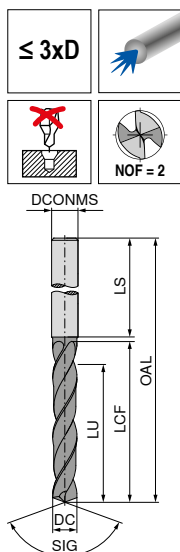



DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 700 ... EUR T1/9C	11 701 ... EUR T1/9C	11 713 ... EUR T1/9C	11 714 ... EUR T1/9C
4,80	6	66	28	20,8	36	33,13 04800	33,13 04800	33,81 04800	33,81 04800
4,90	6	66	28	20,6	36	33,13 04900	33,13 04900	33,81 04900	33,81 04900
5,00	6	66	28	20,5	36	33,13 05000	33,13 05000	33,81 05000	33,81 05000
5,10	6	66	28	20,3	36	33,13 05100	33,13 05100	33,81 05100	33,81 05100
5,20	6	66	28	20,2	36	33,13 05200	33,13 05200	33,81 05200	33,81 05200
5,30	6	66	28	20,0	36	33,13 05300	33,13 05300	33,81 05300	33,81 05300
5,40	6	66	28	19,9	36	33,13 05400	33,13 05400	33,81 05400	33,81 05400
5,50	6	66	28	19,7	36	33,13 05500	33,13 05500	33,81 05500	33,81 05500
5,55	6	66	28	19,6	36	33,13 05550	33,13 05550		
5,60	6	66	28	19,6	36	33,13 05600	33,13 05600	33,81 05600	33,81 05600
5,65	6	66	28	19,5	36	33,13 05650	33,13 05650		
5,70	6	66	28	19,4	36	33,13 05700	33,13 05700	33,81 05700	33,81 05700
5,80	6	66	28	19,3	36	33,13 05800	33,13 05800	33,81 05800	33,81 05800
5,90	6	66	28	19,1	36	33,13 05900	33,13 05900	33,81 05900	33,81 05900
6,00	6	66	28	19,0	36	33,13 06000	33,13 06000	33,81 06000	33,81 06000
6,10	8	79	34	24,8	36	45,24 06100	45,24 06100	46,18 06100	46,18 06100
6,20	8	79	34	24,7	36	45,24 06200	45,24 06200	46,18 06200	46,18 06200
6,30	8	79	34	24,5	36	45,24 06300	45,24 06300	46,18 06300	46,18 06300
6,40	8	79	34	24,4	36	45,24 06400	45,24 06400	46,18 06400	46,18 06400
6,50	8	79	34	24,2	36	45,24 06500	45,24 06500	46,18 06500	46,18 06500
6,60	8	79	34	24,1	36	45,24 06600	45,24 06600	46,18 06600	46,18 06600
6,70	8	79	34	23,9	36	45,24 06700	45,24 06700	46,18 06700	46,18 06700
6,80	8	79	34	23,8	36	45,24 06800	45,24 06800	46,18 06800	46,18 06800
6,90	8	79	34	23,6	36	45,24 06900	45,24 06900	46,18 06900	46,18 06900
7,00	8	79	34	23,5	36	45,24 07000	45,24 07000	46,18 07000	46,18 07000
7,10	8	79	41	30,3	36	45,24 07100	45,24 07100	46,18 07100	46,18 07100
7,20	8	79	41	30,2	36	45,24 07200	45,24 07200	46,18 07200	46,18 07200
7,30	8	79	41	30,0	36	45,24 07300	45,24 07300	46,18 07300	46,18 07300
7,40	8	79	41	29,9	36	45,24 07400	45,24 07400	46,18 07400	46,18 07400
7,50	8	79	41	29,7	36	45,24 07500	45,24 07500	46,18 07500	46,18 07500
7,55	8	79	41	29,6	36	45,24 07550	45,24 07550		
7,60	8	79	41	29,6	36	45,24 07600	45,24 07600	46,18 07600	46,18 07600
7,65	8	79	41	29,5	36	45,24 07650	45,24 07650		
7,70	8	79	41	29,4	36	45,24 07700	45,24 07700	46,18 07700	46,18 07700
7,80	8	79	41	29,3	36	45,24 07800	45,24 07800	46,18 07800	46,18 07800
7,90	8	79	41	29,1	36	45,24 07900	45,24 07900	46,18 07900	46,18 07900
8,00	8	79	41	29,0	36	45,24 08000	45,24 08000	46,18 08000	46,18 08000
8,10	10	89	47	34,8	40	51,28 08100	51,28 08100	52,35 08100	52,35 08100
8,20	10	89	47	34,7	40	51,28 08200	51,28 08200	52,35 08200	52,35 08200
8,30	10	89	47	34,5	40	51,28 08300	51,28 08300	52,35 08300	52,35 08300

P	•	•	○	○
M	•	•	•	•
K	•	•	•	•
N	○	○	•	•
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 129+133

 Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

Högprestandaborr, DIN 6537

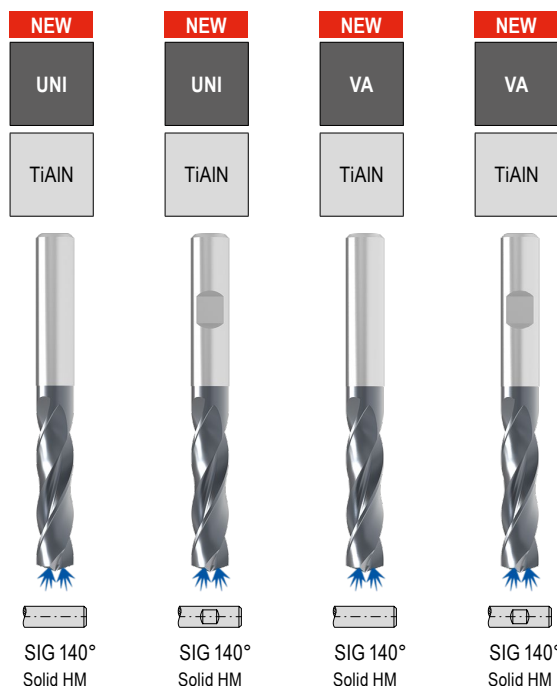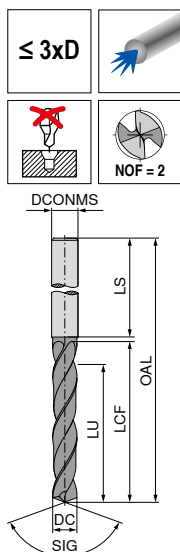

DC _{m7/h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
8,40	10	89	47	34,4	40
8,50	10	89	47	34,2	40
8,60	10	89	47	34,1	40
8,70	10	89	47	33,9	40
8,80	10	89	47	33,8	40
8,90	10	89	47	33,6	40
9,00	10	89	47	33,5	40
9,10	10	89	47	33,3	40
9,20	10	89	47	33,2	40
9,30	10	89	47	33,0	40
9,40	10	89	47	32,9	40
9,50	10	89	47	32,7	40
9,60	10	89	47	32,6	40
9,70	10	89	47	32,4	40
9,80	10	89	47	32,3	40
9,90	10	89	47	32,1	40
10,00	10	89	47	32,0	40
10,10	12	102	55	39,8	45
10,20	12	102	55	39,7	45
10,30	12	102	55	39,5	45
10,40	12	102	55	39,4	45
10,50	12	102	55	39,2	45
10,60	12	102	55	39,1	45
10,70	12	102	55	38,9	45
10,80	12	102	55	38,8	45
10,90	12	102	55	38,6	45
11,00	12	102	55	38,5	45
11,10	12	102	55	38,3	45
11,20	12	102	55	38,2	45
11,30	12	102	55	38,0	45
11,40	12	102	55	37,9	45
11,50	12	102	55	37,7	45
11,60	12	102	55	37,6	45
11,70	12	102	55	37,4	45
11,80	12	102	55	37,3	45
11,90	12	102	55	37,1	45
12,00	12	102	55	37,0	45
12,20	14	107	60	41,7	45
12,30	14	107	60	41,5	45
12,50	14	107	60	41,2	45



11 700 ...	11 701 ...	11 713 ...	11 714 ...
EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C
51,28 08400	51,28 08400	52,35 08400	52,35 08400
51,28 08500	51,28 08500	52,35 08500	52,35 08500
51,28 08600	51,28 08600	52,35 08600	52,35 08600
51,28 08700	51,28 08700	52,35 08700	52,35 08700
51,28 08800	51,28 08800	52,35 08800	52,35 08800
51,28 08900	51,28 08900	52,35 08900	52,35 08900
51,28 09000	51,28 09000	52,35 09000	52,35 09000
51,28 09100	51,28 09100	52,35 09100	52,35 09100
51,28 09200	51,28 09200	52,35 09200	52,35 09200
51,28 09300	51,28 09300	52,35 09300	52,35 09300
51,28 09400	51,28 09400	52,35 09400	52,35 09400
51,28 09500	51,28 09500	52,35 09500	52,35 09500
51,28 09600	51,28 09600	52,35 09600	52,35 09600
51,28 09700	51,28 09700	52,35 09700	52,35 09700
51,28 09800	51,28 09800	52,35 09800	52,35 09800
51,28 09900	51,28 09900	52,35 09900	52,35 09900
51,28 10000	51,28 10000	52,35 10000	52,35 10000
73,91 10100	73,91 10100	75,43 10100	75,43 10100
73,91 10200	73,91 10200	75,43 10200	75,43 10200
73,91 10300	73,91 10300	75,43 10300	75,43 10300
73,91 10400	73,91 10400	75,43 10400	75,43 10400
73,91 10500	73,91 10500	75,43 10500	75,43 10500
73,91 10600	73,91 10600	75,43 10600	75,43 10600
73,91 10700	73,91 10700	75,43 10700	75,43 10700
73,91 10800	73,91 10800	75,43 10800	75,43 10800
73,91 10900	73,91 10900	75,43 10900	75,43 10900
73,91 11000	73,91 11000	75,43 11000	75,43 11000
73,91 11100	73,91 11100	75,43 11100	75,43 11100
73,91 11200	73,91 11200	75,43 11200	75,43 11200
73,91 11300	73,91 11300	75,43 11300	75,43 11300
73,91 11400	73,91 11400	75,43 11400	75,43 11400
73,91 11500	73,91 11500	75,43 11500	75,43 11500
73,91 11600	73,91 11600	75,43 11600	75,43 11600
73,91 11700	73,91 11700	75,43 11700	75,43 11700
73,91 11800	73,91 11800	75,43 11800	75,43 11800
73,91 11900	73,91 11900	75,43 11900	75,43 11900
73,91 12000	73,91 12000	75,43 12000	75,43 12000
99,00 12200	99,00 12200	101,06 12200	101,06 12200
99,00 12300	99,00 12300	101,06 12300	101,06 12300
99,00 12500	99,00 12500	101,06 12500	101,06 12500

P	•	•	○	○
M	•	•	•	•
K	•	•	•	•
N	○	○	•	•
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 129+133

 Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

Högprestandaborr, DIN 6537

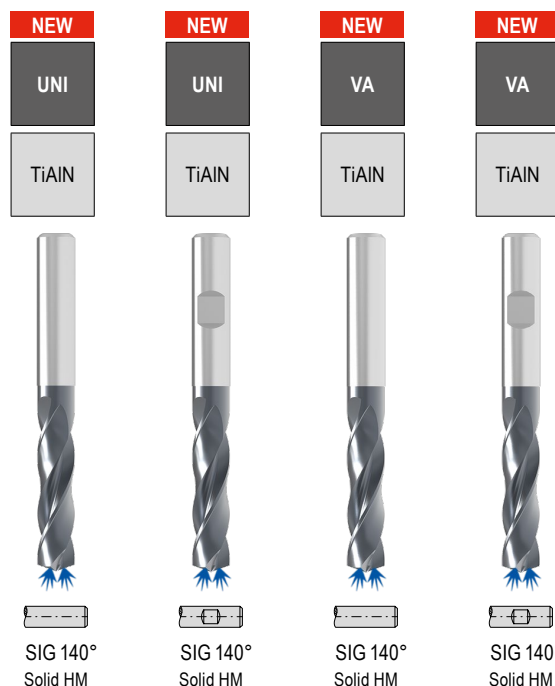
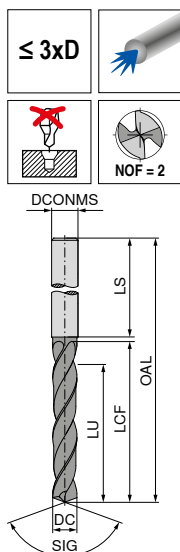


DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 700 ...		11 701 ...		11 713 ...		11 714 ...	
						EUR T1/9C		EUR T1/9C		EUR T1/9C		EUR T1/9C	
12,70	14	107	60	40,9	45	99,00	12700	99,00	12700	101,06	12700	101,06	12700
12,80	14	107	60	40,8	45	99,00	12800	99,00	12800	101,06	12800	101,06	12800
12,90	14	107	60	40,6	45	99,00	12900	99,00	12900	101,06	12900	101,06	12900
13,00	14	107	60	40,5	45	99,00	13000	99,00	13000	101,06	13000	101,06	13000
13,50	14	107	60	39,7	45	99,00	13500	99,00	13500	101,06	13500	101,06	13500
13,70	14	107	60	39,4	45			101,06	13700	101,06	13700	101,06	13700
13,80	14	107	60	39,3	45	99,00	13800	99,00	13800	101,06	13800	101,06	13800
14,00	14	107	60	39,0	45	99,00	14000	99,00	14000	101,06	14000	101,06	14000
14,20	16	115	65	43,7	48	127,80	14200	127,80	14200	130,50	14200	130,50	14200
14,40	16	115	65	43,4	48	127,80	14400	127,80	14400	130,50	14400	130,50	14400
14,50	16	115	65	43,2	48	127,80	14500	127,80	14500	130,50	14500	130,50	14500
14,70	16	115	65	42,9	48			130,50	14700	130,50	14700	130,50	14700
14,80	16	115	65	42,8	48	127,80	14800	127,80	14800	130,50	14800	130,50	14800
15,00	16	115	65	42,5	48	127,80	15000	127,80	15000	130,50	15000	130,50	15000
15,10	16	115	65	42,3	48	127,80	15100	127,80	15100	130,50	15100	130,50	15100
15,20	16	115	65	42,2	48	127,80	15200	127,80	15200	130,50	15200	130,50	15200
15,50	16	115	65	41,7	48	127,80	15500	127,80	15500	130,50	15500	130,50	15500
15,70	16	115	65	41,4	48			130,50	15700	130,50	15700	130,50	15700
15,80	16	115	65	41,3	48	127,80	15800	127,80	15800	130,50	15800	130,50	15800
16,00	16	115	65	41,0	48	127,80	16000	127,80	16000	130,50	16000	130,50	16000
16,50	18	123	73	48,2	48	193,95	16500	193,95	16500	197,99	16500	197,99	16500
17,00	18	123	73	47,5	48	193,95	17000	193,95	17000	197,99	17000	197,99	17000
17,50	18	123	73	46,7	48	193,95	17500	193,95	17500	197,99	17500	197,99	17500
18,00	18	123	73	46,0	48	193,95	18000	193,95	18000	197,99	18000	197,99	18000
18,50	20	131	79	51,2	50	213,75	18500	213,75	18500	218,15	18500	218,15	18500
18,90	20	131	79	50,6	50	213,75	18900	213,75	18900	218,15	18900	218,15	18900
19,00	20	131	79	50,5	50	213,75	19000	213,75	19000	218,15	19000	218,15	19000
19,30	20	131	79	50,0	50	213,75	19300	213,75	19300	218,15	19300	218,15	19300
19,50	20	131	79	49,7	50	213,75	19500	213,75	19500	218,15	19500	218,15	19500
20,00	20	131	79	49,0	50	213,75	20000	213,75	20000	218,15	20000	218,15	20000
P						●		●		○		○	
M						●		●		●		●	
K						●		●					
N						○		○		●		●	
S										○		○	
H													
O										○		○	

→ v_c sida 129+133Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

▲ Specialist för svårbearbetade material

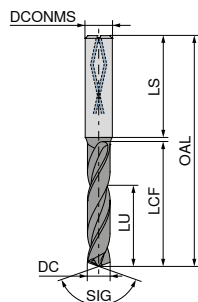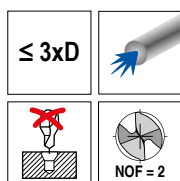

DRAGONSKIN

SIG 140°
Solid HM

10 786 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
3,00	6	62	20	14	36	69,67	030
3,10	6	62	20	14	36	69,67	031
3,20	6	62	20	14	36	69,67	032
3,30	6	62	20	14	36	69,67	033
3,40	6	62	20	14	36	69,67	034
3,50	6	62	20	14	36	69,67	035
3,60	6	62	20	14	36	69,67	036
3,70	6	62	20	14	36	69,67	037
3,80	6	66	24	17	36	69,67	038
3,90	6	66	24	17	36	69,67	039
3,97	6	66	24	17	36	69,67	900
4,00	6	66	24	17	36	69,67	040
4,10	6	66	24	17	36	69,67	041
4,20	6	66	24	17	36	69,67	042
4,23	6	66	24	17	36	69,67	901
4,30	6	66	24	17	36	69,67	043
4,40	6	66	24	17	36	69,67	044
4,50	6	66	24	17	36	69,67	045
4,60	6	66	24	17	36	69,67	046
4,70	6	66	24	17	36	69,67	047
4,80	6	66	28	20	36	69,67	048
4,90	6	66	28	20	36	69,67	049
5,00	6	66	28	20	36	69,67	050
5,10	6	66	28	20	36	69,67	051
5,20	6	66	28	20	36	69,67	052
5,30	6	66	28	20	36	69,67	053
5,40	6	66	28	20	36	69,67	054
5,50	6	66	28	20	36	69,67	055
5,56	6	66	28	20	36	69,67	902
5,60	6	66	28	20	36	69,67	056
5,70	6	66	28	20	36	69,67	057
5,80	6	66	28	20	36	69,67	058
5,90	6	66	28	20	36	69,67	059
6,00	6	66	28	20	36	69,67	060
6,10	8	79	34	24	36	93,54	061
6,20	8	79	34	24	36	93,54	062
6,30	8	79	34	24	36	93,54	063
6,35	8	79	34	24	36	93,54	903
6,40	8	79	34	24	36	93,54	064
6,50	8	79	34	24	36	93,54	065
6,60	8	79	34	24	36	93,54	066
6,70	8	79	34	24	36	93,54	067
6,80	8	79	34	24	36	93,54	068
6,90	8	79	34	24	36	93,54	069
7,00	8	79	34	24	36	93,54	070
7,10	8	79	41	29	36	93,54	071
7,20	8	79	41	29	36	93,54	072
7,30	8	79	41	29	36	93,54	073
7,40	8	79	41	29	36	93,54	074
7,50	8	79	41	29	36	93,54	075
7,60	8	79	41	29	36	93,54	076

10 786 ...

EUR

T4



DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
7,70	8	79	41	29	36	93,54	077
7,80	8	79	41	29	36	93,54	078
7,90	8	79	41	29	36	93,54	079
7,94	8	79	41	29	36	93,54	904
8,00	8	79	41	29	36	93,54	080
8,10	10	89	47	35	40	113,13	081
8,20	10	89	47	35	40	113,13	082
8,30	10	89	47	35	40	113,13	083
8,40	10	89	47	35	40	113,13	084
8,50	10	89	47	35	40	113,13	085
8,60	10	89	47	35	40	113,13	086
8,70	10	89	47	35	40	113,13	087
8,80	10	89	47	35	40	113,13	088
8,90	10	89	47	35	40	113,13	089
9,00	10	89	47	35	40	113,13	090
9,10	10	89	47	35	40	113,13	091
9,20	10	89	47	35	40	113,13	092
9,30	10	89	47	35	40	113,13	093
9,40	10	89	47	35	40	113,13	094
9,50	10	89	47	35	40	113,13	095
9,53	10	89	47	35	40	113,13	905
9,60	10	89	47	35	40	113,13	096
9,70	10	89	47	35	40	113,13	097
9,80	10	89	47	35	40	113,13	098
9,90	10	89	47	35	40	113,13	099
10,00	10	89	47	35	40	113,13	100
10,10	12	102	55	40	45	162,72	101
10,20	12	102	55	40	45	162,72	102
10,30	12	102	55	40	45	162,72	103
10,40	12	102	55	40	45	162,72	104
10,50	12	102	55	40	45	162,72	105
10,60	12	102	55	40	45	162,72	106
10,70	12	102	55	40	45	162,72	107
10,80	12	102	55	40	45	162,72	108
10,90	12	102	55	40	45	162,72	109
11,00	12	102	55	40	45	162,72	110
11,10	12	102	55	40	45	162,72	111
11,11	12	102	55	40	45	162,72	906
11,20	12	102	55	40	45	162,72	112
11,30	12	102	55	40	45	162,72	113
11,40	12	102	55	40	45	162,72	114
11,50	12	102	55	40	45	162,72	115
11,60	12	102	55	40	45	162,72	116
11,70	12	102	55	40	45	162,72	117
11,80	12	102	55	40	45	162,72	118
11,90	12	102	55	40	45	162,72	119
12,00	12	102	55	40	45	162,72	120
12,10	14	107	60	43	45	211,01	121
12,20	14	107	60	43	45	211,01	122
12,30	14	107	60	43	45	211,01	123
12,40	14	107	60	43	45	211,01	124
12,50	14	107	60	43	45	211,01	125
12,60	14	107	60	43	45	211,01	126
12,70	14	107	60	43	45	211,01	907
12,80	14	107	60	43	45	211,01	128
12,90	14	107	60	43	45	211,01	129
13,00	14	107	60	43	45	211,01	130
13,10	14	107	60	43	45	211,01	131
13,20	14	107	60	43	45	211,01	132
13,30	14	107	60	43	45	211,01	133
13,40	14	107	60	43	45	211,01	134
13,50	14	107	60	43	45	211,01	135
13,60	14	107	60	43	45	211,01	136
13,70	14	107	60	43	45	211,01	137
13,80	14	107	60	43	45	211,01	138
13,90	14	107	60	43	45	211,01	139

P	○
M	●
K	
N	
S	●
H	
O	

→ v. sida 109

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

▲ Specialist för svårbearbetade material

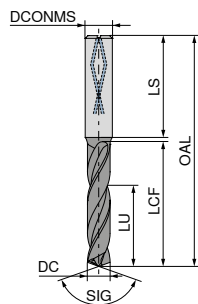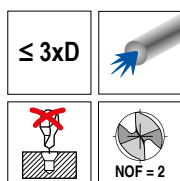

Ti

DPA54

DRAGONSKIN



SIG 140°

Solid HM

10 786 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
14,0	14	107	60	43	45	211,01	140
14,1	16	115	65	45	48	251,06	141
14,2	16	115	65	45	48	251,06	142
14,3	16	115	65	45	48	251,06	143
14,4	16	115	65	45	48	251,06	144
14,5	16	115	65	45	48	251,06	145
14,6	16	115	65	45	48	251,06	146
14,7	16	115	65	45	48	251,06	147
14,8	16	115	65	45	48	251,06	148
14,9	16	115	65	45	48	251,06	149
15,0	16	115	65	45	48	251,06	150
15,1	16	115	65	45	48	251,06	151
15,2	16	115	65	45	48	251,06	152
15,3	16	115	65	45	48	251,06	153
15,4	16	115	65	45	48	251,06	154
15,5	16	115	65	45	48	251,06	155
15,6	16	115	65	45	48	251,06	156
15,7	16	115	65	45	48	251,06	157
15,8	16	115	65	45	48	251,06	158
15,9	16	115	65	45	48	251,06	159
16,0	16	115	65	45	48	251,06	160
16,1	18	123	73	51	48	251,06	161
16,2	18	123	73	51	48	251,06	162
16,3	18	123	73	51	48	251,06	163
16,4	18	123	73	51	48	251,06	164
16,5	18	123	73	51	48	353,23	165
16,6	18	123	73	51	48	353,23	166
16,7	18	123	73	51	48	353,23	167
16,8	18	123	73	51	48	353,23	168
16,9	18	123	73	51	48	353,23	169
17,0	18	123	73	51	48	353,23	170
17,1	18	123	73	51	48	353,23	171
17,2	18	123	73	51	48	353,23	172
17,3	18	123	73	51	48	353,23	173
17,4	18	123	73	51	48	353,23	174
17,5	18	123	73	51	48	353,23	175
17,6	18	123	73	51	48	353,23	176
17,7	18	123	73	51	48	353,23	177
17,8	18	123	73	51	48	353,23	178
17,9	18	123	73	51	48	353,23	179
18,0	18	123	73	51	48	353,23	180
18,1	20	131	79	55	50	441,44	181
18,2	20	131	79	55	50	441,44	182
18,3	20	131	79	55	50	441,44	183
18,4	20	131	79	55	50	441,44	184
18,5	20	131	79	55	50	441,44	185
18,6	20	131	79	55	50	441,44	186
18,7	20	131	79	55	50	441,44	187
18,8	20	131	79	55	50	441,44	188
18,9	20	131	79	55	50	441,44	189
19,0	20	131	79	55	50	441,44	190

10 786 ...

EUR

T4

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
19,1	20	131	79	55	50	441,44	191
19,2	20	131	79	55	50	441,44	192
19,3	20	131	79	55	50	441,44	193
19,4	20	131	79	55	50	441,44	194
19,5	20	131	79	55	50	441,44	195
19,6	20	131	79	55	50	441,44	196
19,7	20	131	79	55	50	441,44	197
19,8	20	131	79	55	50	441,44	198
19,9	20	131	79	55	50	441,44	199
20,0	20	131	79	55	50	441,44	200

P	○
M	●
K	
N	
S	●
H	
O	




→ v. sida 109

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

▲ universellt användbar
▲ fyra stödlister

▲ polerade spånkanaler
▲ Typ ALU 3xD mot förfrågan

▲ PL = skärfas

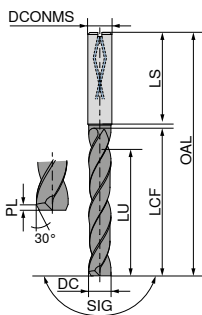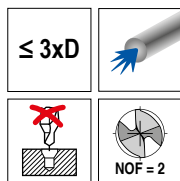

SIG 180°

Solid HM

10 720 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	PL mm	EUR T4	
3,00	6	62	20	14	36	0,15	89,27	030
3,10	6	62	20	14	36	0,16	89,27	031
3,20	6	62	20	14	36	0,16	89,27	032
3,30	6	62	20	14	36	0,17	89,27	033
3,40	6	62	20	14	36	0,17	89,27	034
3,50	6	62	20	14	36	0,18	89,27	035
3,60	6	62	20	14	36	0,18	89,27	036
3,70	6	62	20	14	36	0,19	89,27	037
3,80	6	66	24	17	36	0,19	89,27	038
3,90	6	66	24	17	36	0,20	89,27	039
4,00	6	66	24	17	36	0,20	89,27	040
4,10	6	66	24	17	36	0,21	89,27	041
4,20	6	66	24	17	36	0,21	89,27	042
4,30	6	66	24	17	36	0,22	89,27	043
4,40	6	66	24	17	36	0,22	89,27	044
4,50	6	66	24	17	36	0,23	89,27	045
4,60	6	66	24	17	36	0,23	89,27	046
4,65	6	66	24	17	36	0,23	89,27	900
4,70	6	66	24	17	36	0,24	89,27	047
4,80	6	66	28	20	36	0,24	89,27	048
4,90	6	66	28	20	36	0,25	89,27	049
5,00	6	66	28	20	36	0,25	89,27	050
5,10	6	66	28	20	36	0,26	89,27	051
5,20	6	66	28	20	36	0,26	89,27	052
5,30	6	66	28	20	36	0,27	89,27	053
5,40	6	66	28	20	36	0,27	89,27	054
5,50	6	66	28	20	36	0,28	89,27	055
5,55	6	66	28	20	36	0,28	89,27	902
5,60	6	66	28	20	36	0,28	89,27	056
5,70	6	66	28	20	36	0,29	89,27	057
5,80	6	66	28	20	36	0,29	89,27	058
5,90	6	66	28	20	36	0,30	89,27	059
6,00	6	66	28	20	36	0,30	89,27	060
6,10	8	79	34	24	36	0,31	108,99	061
6,20	8	79	34	24	36	0,31	108,99	062
6,30	8	79	34	24	36	0,32	108,99	063
6,40	8	79	34	24	36	0,32	108,99	064
6,50	8	79	34	24	36	0,33	108,99	065
6,60	8	79	34	24	36	0,33	108,99	066
6,70	8	79	34	24	36	0,34	108,99	067
6,80	8	79	34	24	36	0,34	108,99	068
6,90	8	79	34	24	36	0,35	108,99	069
7,00	8	79	34	24	36	0,35	108,99	070
7,10	8	79	41	29	36	0,36	108,99	071
7,20	8	79	41	29	36	0,36	108,99	072
7,30	8	79	41	29	36	0,37	108,99	073
7,40	8	79	41	29	36	0,37	108,99	074
7,50	8	79	41	29	36	0,38	108,99	075
7,60	8	79	41	29	36	0,38	108,99	076
7,70	8	79	41	29	36	0,39	108,99	077
7,80	8	79	41	29	36	0,39	108,99	078
7,90	8	79	41	29	36	0,40	108,99	079
8,00	8	79	41	29	36	0,40	108,99	080
8,10	10	89	47	35	40	0,41	146,15	081

10 720 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	PL mm	EUR T4	
8,20	10	89	47	35	40	0,41	146,15	082
8,30	10	89	47	35	40	0,42	146,15	083
8,40	10	89	47	35	40	0,42	146,15	084
8,50	10	89	47	35	40	0,43	146,15	085
8,60	10	89	47	35	40	0,43	146,15	086
8,70	10	89	47	35	40	0,44	146,15	087
8,80	10	89	47	35	40	0,44	146,15	088
8,90	10	89	47	35	40	0,45	146,15	089
9,00	10	89	47	35	40	0,45	146,15	090
9,10	10	89	47	35	40	0,46	146,15	091
9,20	10	89	47	35	40	0,46	146,15	092
9,30	10	89	47	35	40	0,47	146,15	093
9,40	10	89	47	35	40	0,47	146,15	094
9,50	10	89	47	35	40	0,48	146,15	095
9,60	10	89	47	35	40	0,48	146,15	096
9,70	10	89	47	35	40	0,49	146,15	097
9,80	10	89	47	35	40	0,49	146,15	098
9,90	10	89	47	35	40	0,50	146,15	099
10,00	10	89	47	35	40	0,50	146,15	100
10,10	12	100	53	38	45	0,51	185,01	101
10,20	12	100	53	38	45	0,51	185,01	102
10,30	12	100	53	38	45	0,52	185,01	103
10,40	12	100	53	38	45	0,52	185,01	104
10,50	12	100	53	38	45	0,53	185,01	105
10,60	12	100	53	38	45	0,53	185,01	106
10,70	12	100	53	38	45	0,54	185,01	107
10,80	12	100	53	38	45	0,54	185,01	108
10,90	12	100	53	38	45	0,55	185,01	109
11,00	12	100	53	38	45	0,55	185,01	110
11,10	12	100	53	38	45	0,56	185,01	111
11,20	12	100	53	38	45	0,56	185,01	112
11,30	12	100	53	38	45	0,57	185,01	113
11,40	12	100	53	38	45	0,57	185,01	114
11,50	12	100	53	38	45	0,58	185,01	115
11,60	12	100	53	38	45	0,58	185,01	116
11,70	12	100	53	38	45	0,59	185,01	117
11,80	12	100	53	38	45	0,59	185,01	118
11,90	12	100	53	38	45	0,60	185,01	119
12,00	12	100	53	38	45	0,60	185,01	120
12,50	14	105	58	41	45	0,63	300,65	125
12,80	14	105	58	41	45	0,64	300,65	128
13,00	14	105	58	41	45	0,65	300,65	130
13,50	14	105	58	41	45	0,68	300,65	135
13,80	14	105	58	41	45	0,69	300,65	138
14,00	14	105	58	41	45	0,70	300,65	140
14,50	16	113	63	43	48	0,73	378,02	145
14,80	16	113	63	43	48	0,74	378,02	148
15,00	16	113	63	43	48	0,75	378,02	150
15,50	16	113	63	43	48	0,78	378,02	155
15,80	16	113	63	43	48	0,79	378,02	158
16,00	16	113	63	43	48	0,80	378,02	160
16,50	18	121	71	49	48	0,83	508,91	165
16,80	18	121	71	49	48	0,84	508,91	168
17,00	18	121	71	49	48	0,85	508,91	170
17,50	18	121	71	49	48	0,88	508,91	175
17,80	18	121	71	49	48	0,89	508,91	178
18,00	18	121	71	49	48	0,90	508,91	180
18,50	20	129	77	53	50	0,93	651,14	185
18,80	20	129	77	53	50	0,94	651,14	188
19,00	20	129	77	53	50	0,95	651,14	190
19,50	20	129	77	53	50	0,98	651,14	195
19,80	20	129	77	53	50	0,99	651,14	198
20,00	20	129	77	53	50	1,00	651,14	200



P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	●
O	●

→ v_c sida 126

WTX – Högmatningsbörar, DIN 6537

- ▲ Borr med fyra eggar för hög matning
- ▲ Specialiserad för stålbearbetning
- ▲ Har fyra spiralformade kylkanaler

- ▲ Senaste skärgeometrin garanterar hög positioneringsnoggrannhet
- ▲ Förstklassig borrhålskvalitet vad gäller tolerans

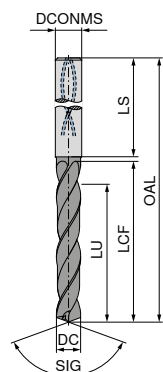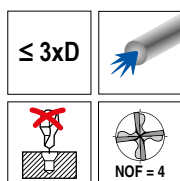

HFDS

DPX14S

DRAGONSKIN



SIG 130°

Solid HM

10 797 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
6,0	8	79	41	29	36	80,90	06000
6,1	10	89	47	35	40	110,28	06100
6,2	10	89	47	35	40	110,28	06200
6,3	10	89	47	35	40	110,28	06300
6,4	10	89	47	35	40	110,28	06400
6,5	10	89	47	35	40	110,28	06500
6,6	10	89	47	35	40	110,28	06600
6,7	10	89	47	35	40	110,28	06700
6,8	10	89	47	35	40	110,28	06800
6,9	10	89	47	35	40	110,28	06900
7,0	10	89	47	35	40	110,28	07000
7,1	10	89	47	35	40	110,28	07100
7,2	10	89	47	35	40	110,28	07200
7,3	10	89	47	35	40	110,28	07300
7,4	10	89	47	35	40	110,28	07400
7,5	10	89	47	35	40	110,28	07500
7,6	10	89	47	35	40	110,28	07600
7,7	10	89	47	35	40	110,28	07700
7,8	10	89	47	35	40	110,28	07800
7,9	10	89	47	35	40	110,28	07900
8,0	10	89	47	35	40	110,28	08000
8,1	12	102	55	40	45	149,60	08100
8,2	12	102	55	40	45	149,60	08200
8,3	12	102	55	40	45	149,60	08300
8,4	12	102	55	40	45	149,60	08400
8,5	12	102	55	40	45	149,60	08500
8,6	12	102	55	40	45	149,60	08600
8,7	12	102	55	40	45	149,60	08700
8,8	12	102	55	40	45	149,60	08800
8,9	12	102	55	40	45	149,60	08900
9,0	12	102	55	40	45	149,60	09000
9,1	12	102	55	40	45	149,60	09100
9,2	12	102	55	40	45	149,60	09200
9,3	12	102	55	40	45	149,60	09300
9,4	12	102	55	40	45	149,60	09400
9,5	12	102	55	40	45	149,60	09500
9,6	12	102	55	40	45	149,60	09600
9,7	12	102	55	40	45	149,60	09700
9,8	12	102	55	40	45	149,60	09800
9,9	12	102	55	40	45	149,60	09900
10,0	12	102	55	40	45	149,60	10000
10,2	14	107	60	43	45	198,61	10200
10,5	14	107	60	43	45	198,61	10500
11,0	14	107	60	43	45	198,61	11000
11,5	14	107	60	43	45	198,61	11500
12,0	14	107	60	43	45	198,61	12000
12,5	16	115	65	45	48	269,66	12500
13,0	16	115	65	45	48	269,66	13000

10 797 ...

EUR




T4

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
14,0	16	115	65	45	48	269,66	14000
14,3	18	123	73	51	48	335,93	14300
14,5	18	123	73	51	48	335,93	14500
15,0	18	123	73	51	48	335,93	15000
16,0	18	123	73	51	48	335,93	16000

P	●
M	○
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

→ v_c sida 125

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

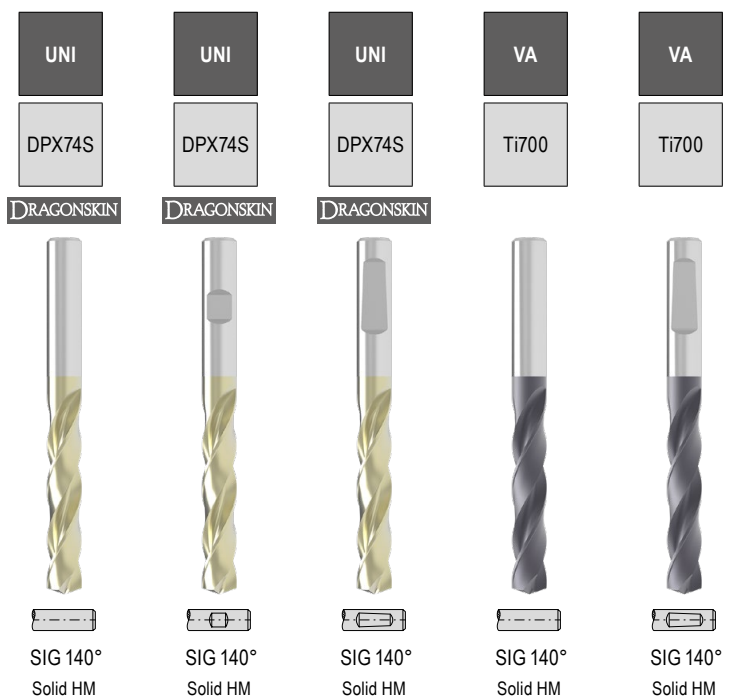
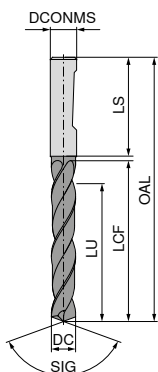
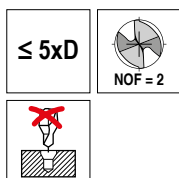


DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 783 ... EUR T7	11 784 ... EUR T7	11 782 ... EUR T7	10 740 ... EUR T4	10 741 ... EUR T4
3,00	6	66	28	23	36	59,31 03000	59,31 03000	59,31 03000	61,26 030	61,26 030
3,10	6	66	28	23	36	59,31 03100	59,31 03100	59,31 03100	61,26 031	61,26 031
3,15	6	66	28	23	36	59,31 03150	59,31 03150	59,31 03150		
3,20	6	66	28	23	36	59,31 03200	59,31 03200	59,31 03200	61,26 032	61,26 032
3,22	6	66	28	23	36	59,31 03220	59,31 03220	59,31 03220		
3,25	6	66	28	23	36	59,31 03250	59,31 03250	59,31 03250		
3,30	6	66	28	23	36	59,31 03300	59,31 03300	59,31 03300	61,26 033	61,26 033
3,40	6	66	28	23	36	59,31 03400	59,31 03400	59,31 03400	61,26 034	61,26 034
3,50	6	66	28	23	36	59,31 03500	59,31 03500	59,31 03500	61,26 035	61,26 035
3,60	6	66	28	23	36	59,31 03600	59,31 03600	59,31 03600	61,26 036	61,26 036
3,70	6	66	28	23	36	59,31 03700	59,31 03700	59,31 03700	61,26 037	61,26 037
3,80	6	74	36	29	36	59,31 03800	59,31 03800	59,31 03800	61,26 038	61,26 038
3,85	6	74	36	29	36	59,31 03850	59,31 03850	59,31 03850		
3,90	6	74	36	29	36	59,31 03900	59,31 03900	59,31 03900	61,26 039	61,26 039
4,00	6	74	36	29	36	59,31 04000	59,31 04000	59,31 04000	61,26 040	61,26 040
4,10	6	74	36	29	36	59,31 04100	59,31 04100	59,31 04100	61,26 041	61,26 041
4,20	6	74	36	29	36	59,31 04200	59,31 04200	59,31 04200	61,26 042	61,26 042
4,25	6	74	36	29	36	59,31 04250	59,31 04250	59,31 04250		
4,30	6	74	36	29	36	59,31 04300	59,31 04300	59,31 04300	61,26 043	61,26 043
4,35	6	74	36	29	36	59,31 04350	59,31 04350	59,31 04350		
4,40	6	74	36	29	36	59,31 04400	59,31 04400	59,31 04400	61,26 044	61,26 044
4,45	6	74	36	29	36	59,31 04450	59,31 04450	59,31 04450		
4,50	6	74	36	29	36	59,31 04500	59,31 04500	59,31 04500	61,26 045	61,26 045
4,60	6	74	36	29	36	59,31 04600	59,31 04600	59,31 04600	61,26 046	61,26 046
4,65	6	74	36	29	36	59,31 04650	59,31 04650	59,31 04650		
4,70	6	74	36	29	36	59,31 04700	59,31 04700	59,31 04700	61,26 047	61,26 047
4,80	6	82	44	35	36	59,31 04800	59,31 04800	59,31 04800	61,26 048	61,26 048
4,90	6	82	44	35	36	59,31 04900	59,31 04900	59,31 04900	61,26 049	61,26 049
4,95	6	82	44	35	36	59,31 04950	59,31 04950	59,31 04950		
5,00	6	82	44	35	36	59,31 05000	59,31 05000	59,31 05000	61,26 050	61,26 050
5,05	6	82	44	35	36	59,31 05050	59,31 05050	59,31 05050		
5,10	6	82	44	35	36	59,31 05100	59,31 05100	59,31 05100	61,26 051	61,26 051
5,20	6	82	44	35	36	59,31 05200	59,31 05200	59,31 05200	61,26 052	61,26 052
5,30	6	82	44	35	36	59,31 05300	59,31 05300	59,31 05300	61,26 053	61,26 053
5,40	6	82	44	35	36	59,31 05400	59,31 05400	59,31 05400	61,26 054	61,26 054
5,50	6	82	44	35	36	59,31 05500	59,31 05500	59,31 05500	61,26 055	61,26 055
5,55	6	82	44	35	36	59,31 05550	59,31 05550	59,31 05550		
5,60	6	82	44	35	36	59,31 05600	59,31 05600	59,31 05600	61,26 056	61,26 056
5,70	6	82	44	35	36	59,31 05700	59,31 05700	59,31 05700	61,26 057	61,26 057
5,75	6	82	44	35	36	59,31 05750	59,31 05750	59,31 05750		
5,80	6	82	44	35	36	59,31 05800	59,31 05800	59,31 05800	61,26 058	61,26 058
5,90	6	82	44	35	36	59,31 05900	59,31 05900	59,31 05900	61,26 059	61,26 059

P	•	•	•	○	○
M				•	•
K	•	•	•	○	○
N				○	○
S				•	•
H	○	○	○		
O					

→ v. sida 115+116

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

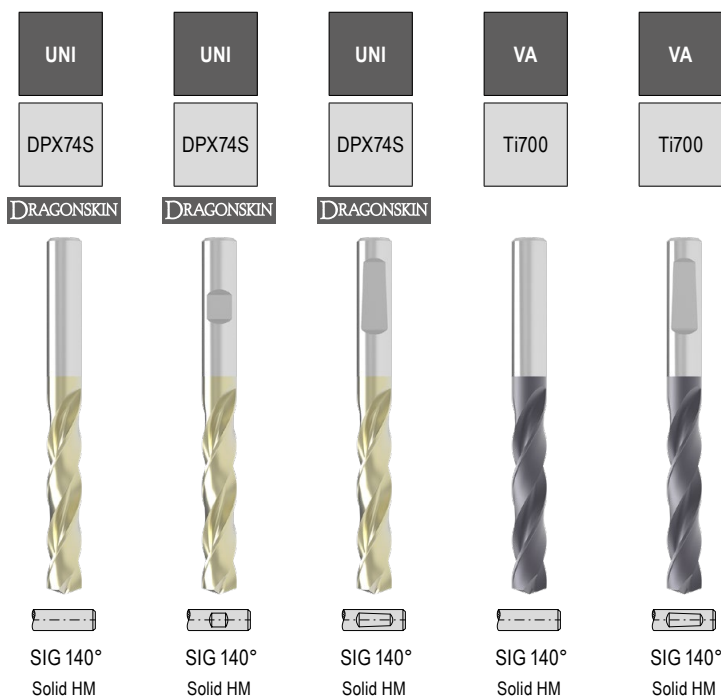
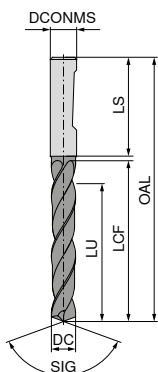
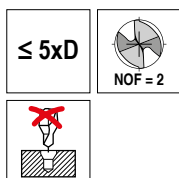


DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 783 ...		11 784 ...		11 782 ...		10 740 ...		10 741 ...	
						EUR	T7	EUR	T7	EUR	T7	EUR	T4	EUR	T4
5,95	6	82	44	35	36	59,31	05950	59,31	05950	59,31	05950				
6,00	6	82	44	35	36	59,31	06000	59,31	06000	59,31	06000	61,26	060	61,26	060
6,10	8	91	53	43	36	63,19	06100	63,19	06100	63,19	06100	73,65	061	73,65	061
6,20	8	91	53	43	36	63,19	06200	63,19	06200	63,19	06200	73,65	062	73,65	062
6,30	8	91	53	43	36	63,19	06300	63,19	06300	63,19	06300	73,65	063	73,65	063
6,40	8	91	53	43	36	63,19	06400	63,19	06400	63,19	06400	73,65	064	73,65	064
6,50	8	91	53	43	36	63,19	06500	63,19	06500	63,19	06500	73,65	065	73,65	065
6,60	8	91	53	43	36	63,19	06600	63,19	06600	63,19	06600	73,65	066	73,65	066
6,70	8	91	53	43	36	63,19	06700	63,19	06700	63,19	06700	73,65	067	73,65	067
6,80	8	91	53	43	36	63,19	06800	63,19	06800	63,19	06800	73,65	068	73,65	068
6,90	8	91	53	43	36	63,19	06900	63,19	06900	63,19	06900	73,65	069	73,65	069
7,00	8	91	53	43	36	63,19	07000	63,19	07000	63,19	07000	73,65	070	73,65	070
7,10	8	91	53	43	36	63,19	07100	63,19	07100	63,19	07100	73,65	071	73,65	071
7,20	8	91	53	43	36	63,19	07200	63,19	07200	63,19	07200	73,65	072	73,65	072
7,30	8	91	53	43	36	63,19	07300	63,19	07300	63,19	07300	73,65	073	73,65	073
7,40	8	91	53	43	36	63,19	07400	63,19	07400	63,19	07400	73,65	074	73,65	074
7,45	8	91	53	43	36	63,19	07450	63,19	07450	63,19	07450				
7,50	8	91	53	43	36	63,19	07500	63,19	07500	63,19	07500	73,65	075	73,65	075
7,60	8	91	53	43	36	63,19	07600	63,19	07600	63,19	07600	73,65	076	73,65	076
7,70	8	91	53	43	36	63,19	07700	63,19	07700	63,19	07700	73,65	077	73,65	077
7,80	8	91	53	43	36	63,19	07800	63,19	07800	63,19	07800	73,65	078	73,65	078
7,90	8	91	53	43	36	63,19	07900	63,19	07900	63,19	07900	73,65	079	73,65	079
8,00	8	91	53	43	36	63,19	08000	63,19	08000	63,19	08000	73,65	080	73,65	080
8,10	10	103	61	49	40	69,67	08100	69,67	08100	69,67	08100	88,30	081	88,30	081
8,20	10	103	61	49	40	69,67	08200	69,67	08200	69,67	08200	88,30	082	88,30	082
8,30	10	103	61	49	40	69,67	08300	69,67	08300	69,67	08300	88,30	083	88,30	083
8,40	10	103	61	49	40	69,67	08400	69,67	08400	69,67	08400	88,30	084	88,30	084
8,50	10	103	61	49	40	69,67	08500	69,67	08500	69,67	08500	88,30	085	88,30	085
8,60	10	103	61	49	40	69,67	08600	69,67	08600	69,67	08600	88,30	086	88,30	086
8,70	10	103	61	49	40	69,67	08700	69,67	08700	69,67	08700	88,30	087	88,30	087
8,80	10	103	61	49	40	69,67	08800	69,67	08800	69,67	08800	88,30	088	88,30	088
8,90	10	103	61	49	40	69,67	08900	69,67	08900	69,67	08900	88,30	089	88,30	089
9,00	10	103	61	49	40	69,67	09000	69,67	09000	69,67	09000	88,30	090	88,30	090
9,10	10	103	61	49	40	69,67	09100	69,67	09100	69,67	09100	88,30	091	88,30	091
9,20	10	103	61	49	40	69,67	09200	69,67	09200	69,67	09200	88,30	092	88,30	092
9,30	10	103	61	49	40	69,67	09300	69,67	09300	69,67	09300	88,30	093	88,30	093
9,35	10	103	61	49	40	69,67	09350	69,67	09350	69,67	09350				
9,40	10	103	61	49	40	69,67	09400	69,67	09400	69,67	09400	88,30	094	88,30	094
9,45	10	103	61	49	40	69,67	09450	69,67	09450	69,67	09450				
9,50	10	103	61	49	40	69,67	09500	69,67	09500	69,67	09500	88,30	095	88,30	095
9,60	10	103	61	49	40	69,67	09600	69,67	09600	69,67	09600	88,30	096	88,30	096
9,70	10	103	61	49	40	69,67	09700	69,67	09700	69,67	09700	88,30	097	88,30	097

P	•	•	•	○	○
M				•	•
K	•	•	•	○	○
N				○	○
S				•	•
H	○	○	○		
O					

→ v. sida 115+116

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

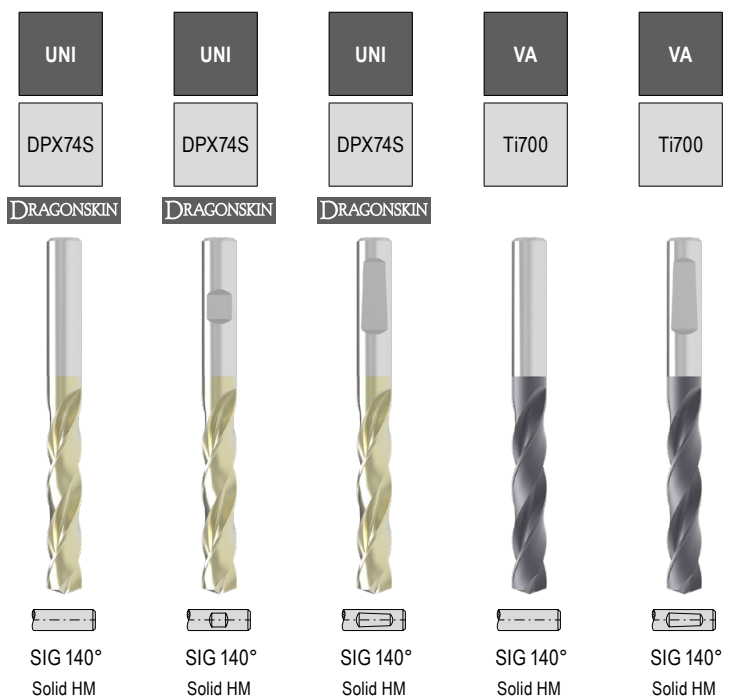
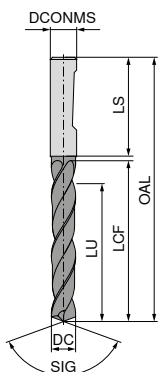
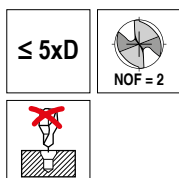


DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 783 ...		11 784 ...		11 782 ...		10 740 ...		10 741 ...	
						EUR	T7	EUR	T7	EUR	T7	EUR	T4	EUR	T4
9,80	10	103	61	49	40	69,67	09800	69,67	09800	69,67	09800	88,30	098	88,30	098
9,90	10	103	61	49	40	69,67	09900	69,67	09900	69,67	09900	88,30	099	88,30	099
10,00	10	103	61	49	40	69,67	10000	69,67	10000	69,67	10000	88,30	100	88,30	100
10,10	12	118	71	56	45	101,54	10100	101,54	10100	101,54	10100	126,96	101	126,96	101
10,20	12	118	71	56	45	101,54	10200	101,54	10200	101,54	10200	126,96	102	126,96	102
10,30	12	118	71	56	45	101,54	10300	101,54	10300	101,54	10300	126,96	103	126,96	103
10,40	12	118	71	56	45	101,54	10400	101,54	10400	101,54	10400	126,96	104	126,96	104
10,50	12	118	71	56	45	101,54	10500	101,54	10500	101,54	10500	126,96	105	126,96	105
10,55	12	118	71	56	45	101,54	10550	101,54	10550	101,54	10550				
10,60	12	118	71	56	45	101,54	10600	101,54	10600	101,54	10600	126,96	106	126,96	106
10,70	12	118	71	56	45	101,54	10700	101,54	10700	101,54	10700	126,96	107	126,96	107
10,75	12	118	71	56	45	101,54	10750	101,54	10750	101,54	10750				
10,80	12	118	71	56	45	101,54	10800	101,54	10800	101,54	10800	126,96	108	126,96	108
10,90	12	118	71	56	45	101,54	10900	101,54	10900	101,54	10900	126,96	109	126,96	109
11,00	12	118	71	56	45	101,54	11000	101,54	11000	101,54	11000	126,96	110	126,96	110
11,10	12	118	71	56	45	101,54	11100	101,54	11100	101,54	11100	126,96	111	126,96	111
11,20	12	118	71	56	45	101,54	11200	101,54	11200	101,54	11200	126,96	112	126,96	112
11,25	12	118	71	56	45	101,54	11250	101,54	11250	101,54	11250				
11,30	12	118	71	56	45	101,54	11300	101,54	11300	101,54	11300	126,96	113	126,96	113
11,35	12	118	71	56	45	101,54	11350	101,54	11350	101,54	11350				
11,40	12	118	71	56	45	101,54	11400	101,54	11400	101,54	11400	126,96	114	126,96	114
11,45	12	118	71	56	45	101,54	11450	101,54	11450	101,54	11450				
11,50	12	118	71	56	45	101,54	11500	101,54	11500	101,54	11500	126,96	115	126,96	115
11,60	12	118	71	56	45	101,54	11600	101,54	11600	101,54	11600	126,96	116	126,96	116
11,70	12	118	71	56	45	101,54	11700	101,54	11700	101,54	11700	126,96	117	126,96	117
11,80	12	118	71	56	45	101,54	11800	101,54	11800	101,54	11800	126,96	118	126,96	118
11,90	12	118	71	56	45	101,54	11900	101,54	11900	101,54	11900	126,96	119	126,96	119
12,00	12	118	71	56	45	101,54	12000	101,54	12000	101,54	12000	126,96	120	126,96	120
12,15	14	124	77	60	45	133,63	12150	133,63	12150	133,63	12150				
12,25	14	124	77	60	45	133,63	12250	133,63	12250	133,63	12250				
12,50	14	124	77	60	45	133,63	12500	133,63	12500	133,63	12500	165,58	125	165,58	125
12,55	14	124	77	60	45	133,63	12550	133,63	12550	133,63	12550				
12,70	14	124	77	60	45	133,63	12700	133,63	12700	133,63	12700				
12,80	14	124	77	60	45	133,63	12800	133,63	12800	133,63	12800	165,58	128	165,58	128
12,90	14	124	77	60	45	133,63	12900	133,63	12900	133,63	12900				
13,00	14	124	77	60	45	133,63	13000	133,63	13000	133,63	13000	165,58	130	165,58	130
13,10	14	124	77	60	45	133,63	13100	133,63	13100	133,63	13100				
13,30	14	124	77	60	45	133,63	13300	133,63	13300	133,63	13300				
13,35	14	124	77	60	45	133,63	13350	133,63	13350	133,63	13350				
13,50	14	124	77	60	45	133,63	13500	133,63	13500	133,63	13500	165,58	135	165,58	135
13,70	14	124	77	60	45	133,63	13700	133,63	13700	133,63	13700				
13,80	14	124	77	60	45	133,63	13800	133,63	13800	133,63	13800	165,58	138	165,58	138

P	•	•	•	○	○
M				•	•
K	•	•	•	○	○
N				○	○
S				•	•
H	○	○	○		
O					

→ v_c sida 115+116

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

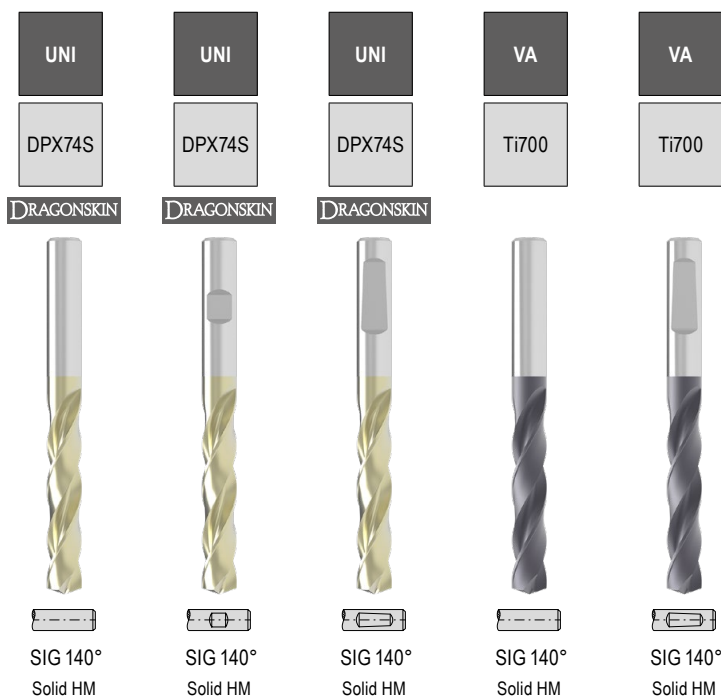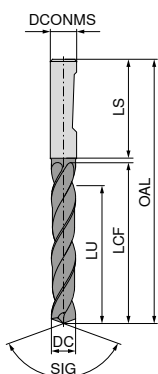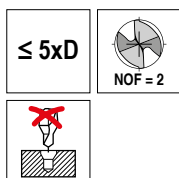

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 783 ... EUR T7	11 784 ... EUR T7	11 782 ... EUR T7	10 740 ... EUR T4	10 741 ... EUR T4
14,00	14	124	77	60	45	133,63 14000	133,63 14000	133,63 14000	165,58 140	165,58 140
14,20	16	133	83	63	48	168,32 14200	168,32 14200	168,32 14200		
14,50	16	133	83	63	48	168,32 14500	168,32 14500	168,32 14500	230,44 145	230,44 145
14,80	16	133	83	63	48	168,32 14800	168,32 14800	168,32 14800	230,44 148	230,44 148
15,00	16	133	83	63	48	168,32 15000	168,32 15000	168,32 15000	230,44 150	230,44 150
15,10	16	133	83	63	48	168,32 15100	168,32 15100	168,32 15100		
15,25	16	133	83	63	48	168,32 15250	168,32 15250	168,32 15250		
15,30	16	133	83	63	48	168,32 15300	168,32 15300	168,32 15300		
15,35	16	133	83	63	48	168,32 15350	168,32 15350	168,32 15350		
15,50	16	133	83	63	48	168,32 15500	168,32 15500	168,32 15500	230,44 155	230,44 155
15,60	16	133	83	63	48	168,32 15600	168,32 15600	168,32 15600		
15,80	16	133	83	63	48	168,32 15800	168,32 15800	168,32 15800	230,44 158	230,44 158
16,00	16	133	83	63	48	168,32 16000	168,32 16000	168,32 16000	230,44 160	230,44 160
16,05	18	143	93	71	48	252,62 16050	252,62 16050	252,62 16050		
16,50	18	143	93	71	48	252,62 16500	252,62 16500	252,62 16500	332,47 165	332,47 165
16,80	18	143	93	71	48	252,62 16800	252,62 16800	252,62 16800	332,47 168	332,47 168
16,90	18	143	93	71	48	252,62 16900	252,62 16900	252,62 16900		
17,00	18	143	93	71	48	252,62 17000	252,62 17000	252,62 17000	332,47 170	332,47 170
17,50	18	143	93	71	48	252,62 17500	252,62 17500	252,62 17500	332,47 175	332,47 175
17,60	18	143	93	71	48	252,62 17600	252,62 17600	252,62 17600		
17,80	18	143	93	71	48	252,62 17800	252,62 17800	252,62 17800	332,47 178	332,47 178
18,00	18	143	93	71	48	252,62 18000	252,62 18000	252,62 18000	332,47 180	332,47 180
18,50	20	153	101	77	50	322,82 18500	322,82 18500	322,82 18500	409,73 185	409,73 185
18,80	20	153	101	77	50	322,82 18800	322,82 18800	322,82 18800	409,73 188	409,73 188
18,90	20	153	101	77	50	322,82 18900	322,82 18900	322,82 18900		
19,00	20	153	101	77	50	322,82 19000	322,82 19000	322,82 19000	409,73 190	409,73 190
19,35	20	153	101	77	50	322,82 19350	322,82 19350	322,82 19350		
19,50	20	153	101	77	50	322,82 19500	322,82 19500	322,82 19500	409,73 195	409,73 195
19,60	20	153	101	77	50	322,82 19600	322,82 19600	322,82 19600		
19,80	20	153	101	77	50	322,82 19800	322,82 19800	322,82 19800	409,73 198	409,73 198
20,00	20	153	101	77	50	322,82 20000	322,82 20000	322,82 20000	409,73 200	409,73 200
P						●	●	●	○	○
M									●	●
K						●	●	●	○	○
N									○	○
S									●	●
H						○	○	○		
O										


→ v_c sida 115+116

Spiralborr lik DIN 338

▲ Spiralvinkel 30°

▲ Skaft-Ø h7

≤ 5xD

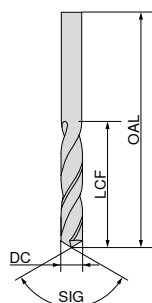

N

SIG 118°
Solid HM

DC _{h7} mm	OAL mm	LCF mm	EUR T3	
0,5	22	6	7,24	005
0,6	24	7	7,24	006
0,7	28	9	7,24	007
0,8	30	10	7,24	008
0,9	32	11	7,24	009
1,0	34	12	7,24	010
1,1	36	14	8,30	011
1,2	38	16	8,30	012
1,3	38	16	8,30	013
1,4	40	18	8,30	014
1,5	40	18	8,30	015
1,6	43	20	8,30	016
1,7	43	20	8,30	017
1,8	46	22	8,30	018
1,9	46	22	8,30	019
2,0	49	24	8,30	020
2,1	49	24	9,50	021
2,2	53	27	12,30	022
2,3	53	27	12,30	023
2,4	57	30	12,30	024
2,5	57	30	12,08	025
2,6	57	30	13,62	026
2,7	61	33	16,15	027
2,8	61	33	17,25	028
2,9	61	33	17,25	029
3,0	61	33	15,58	030
3,1	65	36	15,72	031
3,2	65	36	15,72	032
3,3	65	36	15,88	033
3,4	70	39	17,66	034
3,5	70	39	17,37	035
3,6	70	39	18,62	036
3,7	70	39	18,62	037
3,8	75	43	19,59	038
3,9	75	43	19,59	039
4,0	75	43	19,46	040
4,1	75	43	17,94	041
4,2	75	43	17,94	042
4,3	80	47	26,63	043
4,4	80	47	26,63	044
4,5	80	47	24,28	045
4,6	80	47	27,59	046
4,7	80	47	27,59	047
4,8	86	52	28,55	048
4,9	86	52	28,55	049
5,0	86	52	26,48	050
5,1	86	52	31,87	051
5,2	86	52	31,87	052
5,3	86	52	36,28	053




10 710 ...

DC _{h7} mm	OAL mm	LCF mm	EUR T3	
5,4	93	57	36,28	054
5,5	93	57	34,77	055
5,6	93	57	38,07	056
5,7	93	57	38,07	057
5,8	93	57	38,07	058
5,9	93	57	38,07	059
6,0	93	57	36,98	060
6,1	101	63	47,31	061
6,2	101	63	47,31	062
6,3	101	63	47,31	063
6,4	101	63	47,31	064
6,5	101	63	45,80	065
6,6	109	69	55,31	066
6,8	109	69	55,31	068
7,0	109	69	54,77	070
7,5	109	69	58,23	075
7,8	117	75	64,98	078
8,0	117	75	64,98	080
8,5	117	75	76,29	085
8,8	125	81	81,66	088
9,0	125	81	81,66	090
9,5	125	81	90,51	095
9,8	133	87	95,45	098
10,0	133	87	95,45	100
10,2	133	87	116,30	102
10,5	133	87	116,30	105
11,0	142	94	144,97	110
11,5	142	94	154,62	115
12,0	151	101	165,58	120
13,0	151	101	213,98	130
14,0	160	108	230,44	140
16,0	178	120	313,16	160

P	○
M	
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ v_c sida 134

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

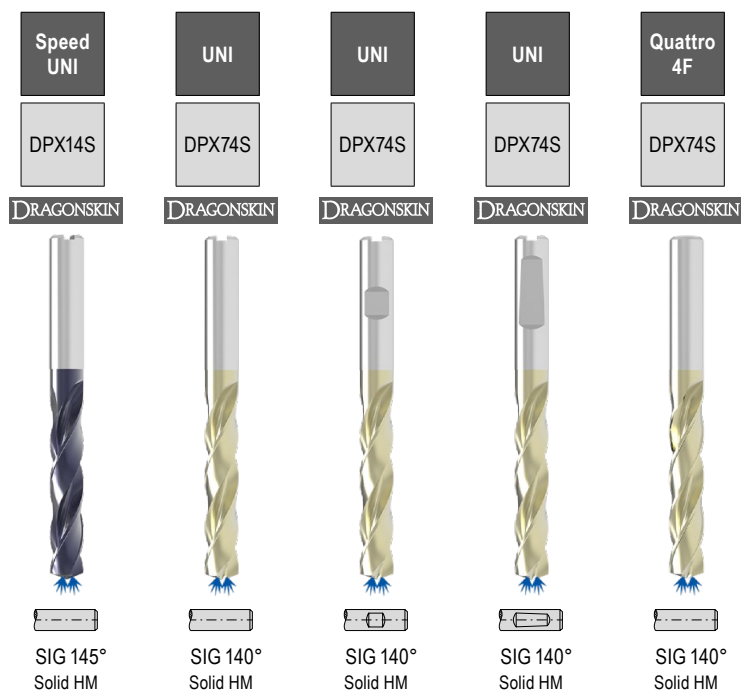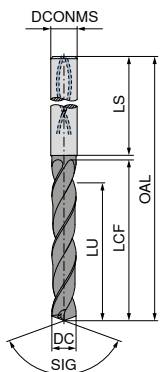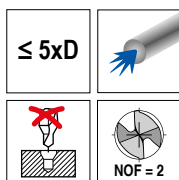




DC _{m7h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 771 ...		11 786 ...		11 787 ...		11 785 ...		10 735 ...	
						EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T4	
3,00	6	66	28	23	36	105,54	03000	88,00	03000	88,00	03000	88,00	03000	104,16	03000
3,10	6	66	28	23	36	105,54	03100	88,00	03100	88,00	03100	88,00	03100	104,16	03100
3,15	6	66	28	23	36			88,00	03150	88,00	03150	88,00	03150		
3,20	6	66	28	23	36	105,54	03200	88,00	03200	88,00	03200	88,00	03200	104,16	03200
3,22	6	66	28	23	36			88,00	03220	88,00	03220	88,00	03220		
3,25	6	66	28	23	36			88,00	03250	88,00	03250	88,00	03250		
3,30	6	66	28	23	36	105,54	03300	88,00	03300	88,00	03300	88,00	03300	104,16	03300
3,40	6	66	28	23	36	105,54	03400	88,00	03400	88,00	03400	88,00	03400	104,16	03400
3,50	6	66	28	23	36	105,54	03500	88,00	03500	88,00	03500	88,00	03500	104,16	03500
3,60	6	66	28	23	36	105,54	03600	88,00	03600	88,00	03600	88,00	03600	104,16	03600
3,70	6	66	28	23	36	105,54	03700	88,00	03700	88,00	03700	88,00	03700	104,16	03700
3,80	6	74	36	29	36	105,54	03800	88,00	03800	88,00	03800	88,00	03800	104,16	03800
3,85	6	74	36	29	36			88,00	03850	88,00	03850	88,00	03850		
3,90	6	74	36	29	36	105,54	03900	88,00	03900	88,00	03900	88,00	03900	104,16	03900
4,00	6	74	36	29	36	105,54	04000	88,00	04000	88,00	04000	88,00	04000	104,16	04000
4,10	6	74	36	29	36	105,54	04100	88,00	04100	88,00	04100	88,00	04100	104,16	04100
4,20	6	74	36	29	36	105,54	04200	88,00	04200	88,00	04200	88,00	04200	104,16	04200
4,25	6	74	36	29	36			88,00	04250	88,00	04250	88,00	04250		
4,30	6	74	36	29	36	105,54	04300	88,00	04300	88,00	04300	88,00	04300	104,16	04300
4,35	6	74	36	29	36			88,00	04350	88,00	04350	88,00	04350		
4,40	6	74	36	29	36	105,54	04400	88,00	04400	88,00	04400	88,00	04400	104,16	04400
4,45	6	74	36	29	36			88,00	04450	88,00	04450	88,00	04450		
4,50	6	74	36	29	36	105,54	04500	88,00	04500	88,00	04500	88,00	04500	104,16	04500
4,60	6	74	36	29	36	105,54	04600	88,00	04600	88,00	04600	88,00	04600	104,16	04600
4,65	6	74	36	29	36	105,54	04650	88,00	04650	88,00	04650	88,00	04650		
4,70	6	74	36	29	36	105,54	04700	88,00	04700	88,00	04700	88,00	04700	104,16	04700
4,80	6	82	44	35	36	105,54	04800	88,00	04800	88,00	04800	88,00	04800	104,16	04800
4,90	6	82	44	35	36	105,54	04900	88,00	04900	88,00	04900	88,00	04900	104,16	04900
4,95	6	82	44	35	36			88,00	04950	88,00	04950	88,00	04950		
5,00	6	82	44	35	36	105,54	05000	88,00	05000	88,00	05000	88,00	05000	104,16	05000
5,05	6	82	44	35	36			88,00	05050	88,00	05050	88,00	05050		
5,10	6	82	44	35	36	105,54	05100	88,00	05100	88,00	05100	88,00	05100	104,16	05100
5,20	6	82	44	35	36	105,54	05200	88,00	05200	88,00	05200	88,00	05200	104,16	05200
5,30	6	82	44	35	36	105,54	05300	88,00	05300	88,00	05300	88,00	05300	104,16	05300

P	•	•	•	•	•
M	•				
K	•	•	•	•	•
N					
S					
H		○	○	○	○
O					

→ v_c sida 110–120

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

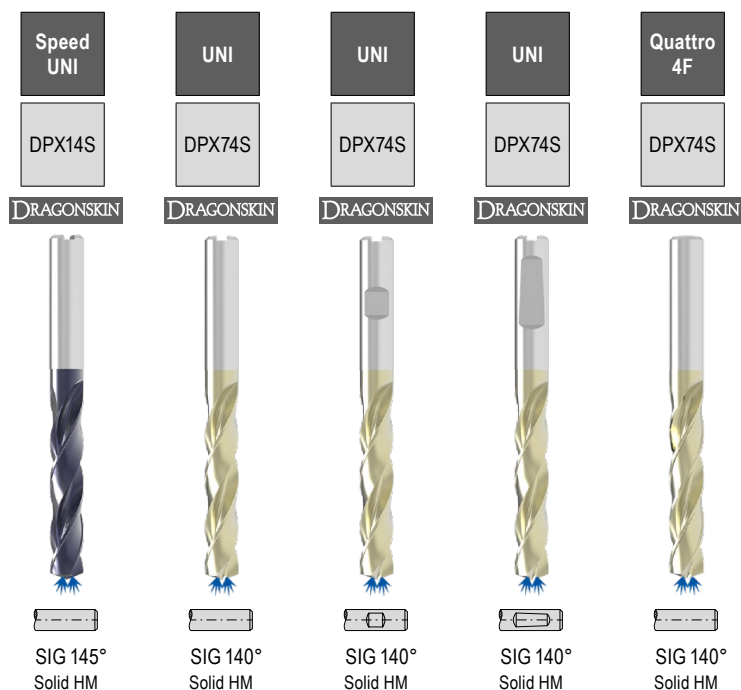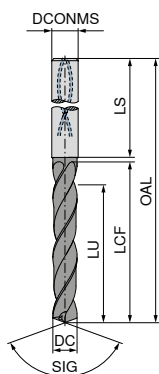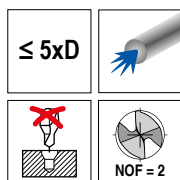




DC _{m7h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 771 ...		11 786 ...		11 787 ...		11 785 ...		10 735 ...	
						EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T4	
5,40	6	82	44	35	36	105,54	05400	88,00	05400	88,00	05400	88,00	05400	104,16	05400
5,50	6	82	44	35	36	105,54	05500	88,00	05500	88,00	05500	88,00	05500	104,16	05500
5,55	6	82	44	35	36	105,54	05550	88,00	05550	88,00	05550	88,00	05550		
5,60	6	82	44	35	36	105,54	05600	88,00	05600	88,00	05600	88,00	05600	104,16	05600
5,70	6	82	44	35	36	105,54	05700	88,00	05700	88,00	05700	88,00	05700	104,16	05700
5,75	6	82	44	35	36			88,00	05750	88,00	05750	88,00	05750		
5,80	6	82	44	35	36	105,54	05800	88,00	05800	88,00	05800	88,00	05800	104,16	05800
5,90	6	82	44	35	36	105,54	05900	88,00	05900	88,00	05900	88,00	05900	104,16	05900
5,95	6	82	44	35	36			88,00	05950	88,00	05950	88,00	05950		
6,00	6	82	44	35	36	105,54	06000	88,00	06000	88,00	06000	88,00	06000	104,16	06000
6,10	8	91	53	43	36	119,08	06100	99,34	06100	99,34	06100	99,34	06100	117,54	06100
6,20	8	91	53	43	36	119,08	06200	99,34	06200	99,34	06200	99,34	06200	117,54	06200
6,30	8	91	53	43	36	119,08	06300	99,34	06300	99,34	06300	99,34	06300	117,54	06300
6,40	8	91	53	43	36	119,08	06400	99,34	06400	99,34	06400	99,34	06400	117,54	06400
6,50	8	91	53	43	36	119,08	06500	99,34	06500	99,34	06500	99,34	06500	117,54	06500
6,60	8	91	53	43	36	119,08	06600	99,34	06600	99,34	06600	99,34	06600	117,54	06600
6,70	8	91	53	43	36	119,08	06700	99,34	06700	99,34	06700	99,34	06700	117,54	06700
6,80	8	91	53	43	36	119,08	06800	99,34	06800	99,34	06800	99,34	06800	117,54	06800
6,90	8	91	53	43	36	119,08	06900	99,34	06900	99,34	06900	99,34	06900	117,54	06900
7,00	8	91	53	43	36	119,08	07000	99,34	07000	99,34	07000	99,34	07000	117,54	07000
7,10	8	91	53	43	36	119,08	07100	99,34	07100	99,34	07100	99,34	07100	117,54	07100
7,20	8	91	53	43	36	119,08	07200	99,34	07200	99,34	07200	99,34	07200	117,54	07200
7,30	8	91	53	43	36	119,08	07300	99,34	07300	99,34	07300	99,34	07300	117,54	07300
7,40	8	91	53	43	36	119,08	07400	99,34	07400	99,34	07400	99,34	07400	117,54	07400
7,45	8	91	53	43	36			99,34	07450	99,34	07450	99,34	07450		
7,50	8	91	53	43	36	119,08	07500	99,34	07500	99,34	07500	99,34	07500	117,54	07500
7,60	8	91	53	43	36	119,08	07600	99,34	07600	99,34	07600	99,34	07600	117,54	07600
7,70	8	91	53	43	36	119,08	07700	99,34	07700	99,34	07700	99,34	07700	117,54	07700
7,80	8	91	53	43	36	119,08	07800	99,34	07800	99,34	07800	99,34	07800	117,54	07800
7,90	8	91	53	43	36	119,08	07900	99,34	07900	99,34	07900	99,34	07900	117,54	07900
8,00	8	91	53	43	36	119,08	08000	99,34	08000	99,34	08000	99,34	08000	117,54	08000
8,10	10	103	61	49	40	143,41	08100	114,50	08100	114,50	08100	114,50	08100	168,32	08100
8,20	10	103	61	49	40	143,41	08200	114,50	08200	114,50	08200	114,50	08200	168,32	08200
8,30	10	103	61	49	40	143,41	08300	114,50	08300	114,50	08300	114,50	08300	168,32	08300

P	•	•	•	•	•
M	•				
K	•	•	•	•	•
N					
S					
H		○	○	○	○
O					

→ v_c sida 110–120

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

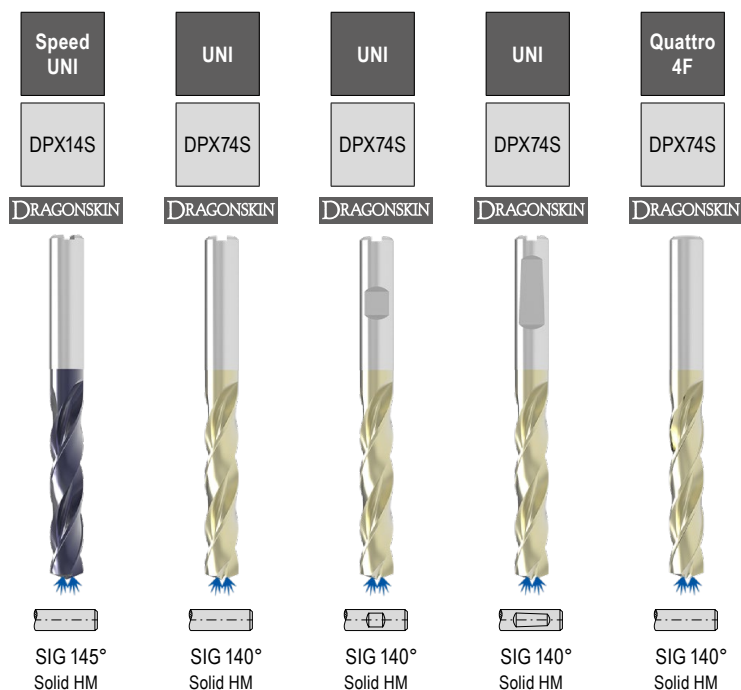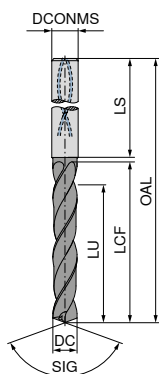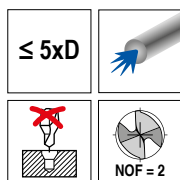




DC m7/h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 771 ...		11 786 ...		11 787 ...		11 785 ...		10 735 ...	
						EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T4	
8,40	10	103	61	49	40	143,41	08400	114,50	08400	114,50	08400	114,50	08400	168,32	08400
8,50	10	103	61	49	40	143,41	08500	114,50	08500	114,50	08500	114,50	08500	168,32	08500
8,60	10	103	61	49	40	143,41	08600	114,50	08600	114,50	08600	114,50	08600	168,32	08600
8,70	10	103	61	49	40	143,41	08700	114,50	08700	114,50	08700	114,50	08700	168,32	08700
8,80	10	103	61	49	40	143,41	08800	114,50	08800	114,50	08800	114,50	08800	168,32	08800
8,90	10	103	61	49	40	143,41	08900	114,50	08900	114,50	08900	114,50	08900	168,32	08900
9,00	10	103	61	49	40	143,41	09000	114,50	09000	114,50	09000	114,50	09000	168,32	09000
9,10	10	103	61	49	40	143,41	09100	114,50	09100	114,50	09100	114,50	09100	168,32	09100
9,20	10	103	61	49	40	143,41	09200	114,50	09200	114,50	09200	114,50	09200	168,32	09200
9,30	10	103	61	49	40	143,41	09300	114,50	09300	114,50	09300	114,50	09300	168,32	09300
9,35	10	103	61	49	40			114,50	09350	114,50	09350	114,50	09350		
9,40	10	103	61	49	40	143,41	09400	114,50	09400	114,50	09400	114,50	09400	168,32	09400
9,45	10	103	61	49	40			114,50	09450	114,50	09450	114,50	09450		
9,50	10	103	61	49	40	143,41	09500	114,50	09500	114,50	09500	114,50	09500	168,32	09500
9,60	10	103	61	49	40	143,41	09600	114,50	09600	114,50	09600	114,50	09600	168,32	09600
9,70	10	103	61	49	40	143,41	09700	114,50	09700	114,50	09700	114,50	09700	168,32	09700
9,80	10	103	61	49	40	143,41	09800	114,50	09800	114,50	09800	114,50	09800	168,32	09800
9,90	10	103	61	49	40	143,41	09900	114,50	09900	114,50	09900	114,50	09900	168,32	09900
10,00	10	103	61	49	40	143,41	10000	114,50	10000	114,50	10000	114,50	10000	168,32	10000
10,10	12	118	71	56	45	204,22	10100	162,72	10100	162,72	10100	162,72	10100	238,66	10100
10,20	12	118	71	56	45	204,22	10200	162,72	10200	162,72	10200	162,72	10200	238,66	10200
10,30	12	118	71	56	45	204,22	10300	162,72	10300	162,72	10300	162,72	10300	238,66	10300
10,40	12	118	71	56	45	204,22	10400	162,72	10400	162,72	10400	162,72	10400	238,66	10400
10,50	12	118	71	56	45	204,22	10500	162,72	10500	162,72	10500	162,72	10500	238,66	10500
10,55	12	118	71	56	45			162,72	10550	162,72	10550	162,72	10550		
10,60	12	118	71	56	45	204,22	10600	162,72	10600	162,72	10600	162,72	10600	238,66	10600
10,70	12	118	71	56	45	204,22	10700	162,72	10700	162,72	10700	162,72	10700	238,66	10700
10,75	12	118	71	56	45			162,72	10750	162,72	10750	162,72	10750		
10,80	12	118	71	56	45	204,22	10800	162,72	10800	162,72	10800	162,72	10800	238,66	10800
10,90	12	118	71	56	45	204,22	10900	162,72	10900	162,72	10900	162,72	10900	238,66	10900
11,00	12	118	71	56	45	204,22	11000	162,72	11000	162,72	11000	162,72	11000	238,66	11000
11,10	12	118	71	56	45	204,22	11100	162,72	11100	162,72	11100	162,72	11100	238,66	11100
11,20	12	118	71	56	45	204,22	11200	162,72	11200	162,72	11200	162,72	11200	238,66	11200
11,25	12	118	71	56	45			162,72	11250	162,72	11250	162,72	11250		

P	•	•	•	•	•
M	•				
K	•	•	•	•	•
N					
S					
H		○	○	○	○
O					

→ v_c sida 110–120

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

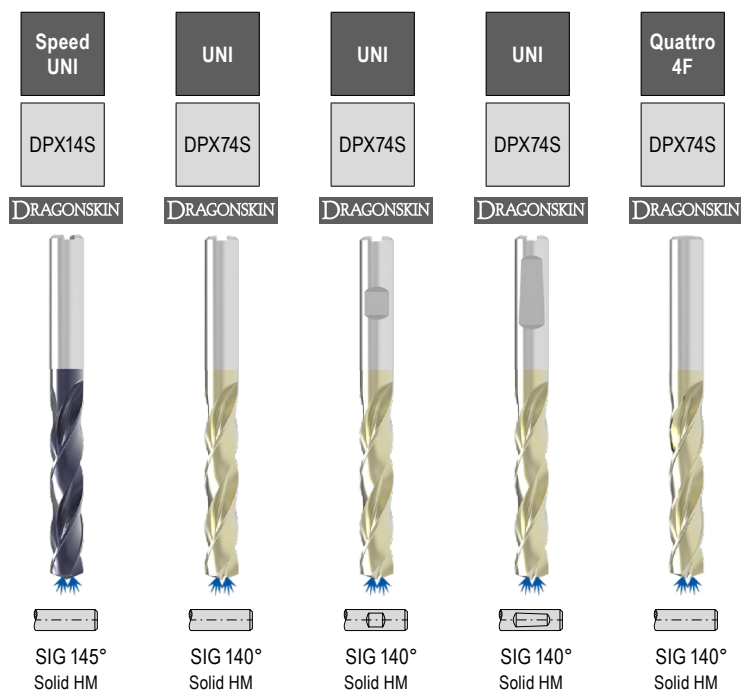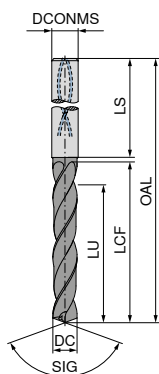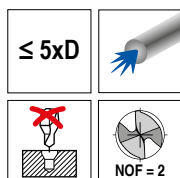




DC _{m7h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 771 ... EUR T4	11 786 ... EUR T7	11 787 ... EUR T7	11 785 ... EUR T7	10 735 ... EUR T4
11,30	12	118	71	56	45	204,22	11300	162,72	11300	238,66
11,35	12	118	71	56	45			162,72	11350	
11,40	12	118	71	56	45	204,22	11400	162,72	11400	238,66
11,45	12	118	71	56	45			162,72	11450	
11,50	12	118	71	56	45	204,22	11500	162,72	11500	238,66
11,60	12	118	71	56	45	204,22	11600	162,72	11600	238,66
11,70	12	118	71	56	45	204,22	11700	162,72	11700	238,66
11,80	12	118	71	56	45	204,22	11800	162,72	11800	238,66
11,90	12	118	71	56	45	204,22	11900	162,72	11900	238,66
12,00	12	118	71	56	45	204,22	12000	162,72	12000	238,66
12,15	14	124	77	60	45		220,67	12150	220,67	
12,20	14	124	77	60	45	274,54	12200			
12,25	14	124	77	60	45			220,67	12250	
12,50	14	124	77	60	45	274,54	12500	220,67	12500	324,37
12,55	14	124	77	60	45			220,67	12550	
12,70	14	124	77	60	45			220,67	12700	
12,80	14	124	77	60	45	274,54	12800	220,67	12800	324,37
12,90	14	124	77	60	45			220,67	12900	
13,00	14	124	77	60	45	274,54	13000	220,67	13000	324,37
13,10	14	124	77	60	45			220,67	13100	
13,30	14	124	77	60	45			220,67	13300	
13,35	14	124	77	60	45			220,67	13350	
13,50	14	124	77	60	45	274,54	13500	220,67	13500	324,37
13,70	14	124	77	60	45			220,67	13700	
13,80	14	124	77	60	45	274,54	13800	220,67	13800	324,37
14,00	14	124	77	60	45	274,54	14000	220,67	14000	324,37
14,20	16	133	83	63	48	333,91	14200	267,64	14200	
14,50	16	133	83	63	48	333,91	14500	267,64	14500	404,25
14,80	16	133	83	63	48	333,91	14800	267,64	14800	404,25
15,00	16	133	83	63	48	333,91	15000	267,64	15000	404,25
15,10	16	133	83	63	48			267,64	15100	
15,20	16	133	83	63	48	333,91	15200			
15,25	16	133	83	63	48			267,64	15250	
15,30	16	133	83	63	48			267,64	15300	

P	•	•	•	•	•
M	•				
K	•	•	•	•	•
N					
S					
H		○	○	○	○
O					

→ v_c sida 110–120

Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI



WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

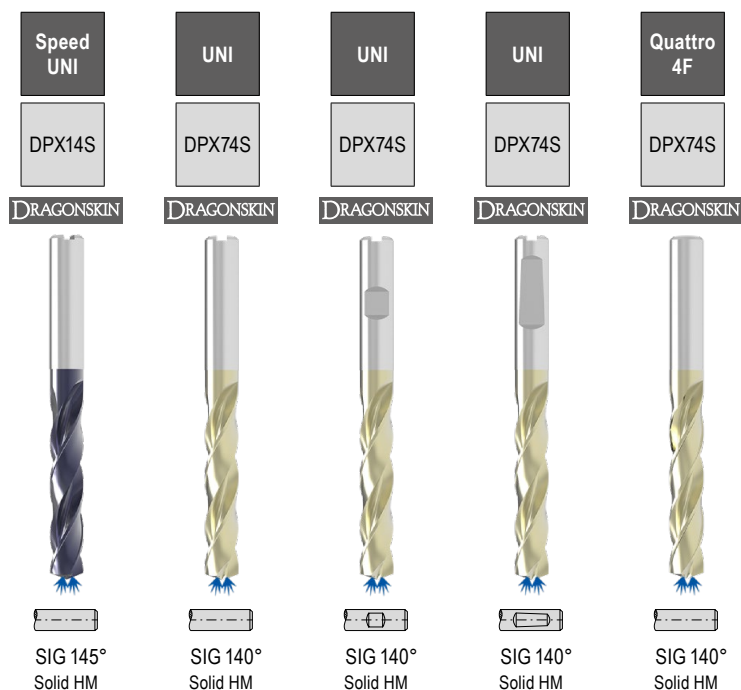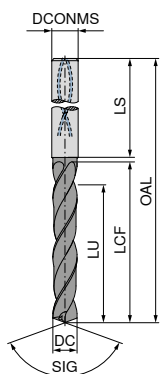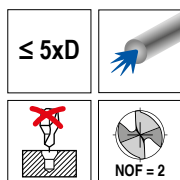

DC _{m7h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 771 ... EUR T4	11 786 ... EUR T7	11 787 ... EUR T7	11 785 ... EUR T7	10 735 ... EUR T4
15,35	16	133	83	63	48		267,64	15350	267,64	15350
15,50	16	133	83	63	48	333,91	267,64	15500	267,64	15500
15,60	16	133	83	63	48		267,64	15600	267,64	15600
15,80	16	133	83	63	48	333,91	267,64	15800	267,64	15800
16,00	16	133	83	63	48	333,91	267,64	16000	267,64	16000
16,05	18	143	93	71	48		360,13	16050	360,13	16050
16,50	18	143	93	71	48	449,78	360,13	16500	360,13	16500
16,80	18	143	93	71	48	449,78	360,13	16800	360,13	16800
16,90	18	143	93	71	48		360,13	16900	360,13	16900
17,00	18	143	93	71	48	449,78	360,13	17000	360,13	17000
17,50	18	143	93	71	48	449,78	360,13	17500	360,13	17500
17,60	18	143	93	71	48		360,13	17600	360,13	17600
17,80	18	143	93	71	48	449,78	360,13	17800	360,13	17800
18,00	18	143	93	71	48	449,78	360,13	18000	360,13	18000
18,50	20	153	101	77	50		423,43	18500	423,43	18500
18,80	20	153	101	77	50		423,43	18800	423,43	18800
18,90	20	153	101	77	50		423,43	18900	423,43	18900
19,00	20	153	101	77	50		423,43	19000	423,43	19000
19,35	20	153	101	77	50		423,43	19350	423,43	19350
19,50	20	153	101	77	50		423,43	19500	423,43	19500
19,60	20	153	101	77	50		423,43	19600	423,43	19600
19,80	20	153	101	77	50		423,43	19800	423,43	19800
20,00	20	153	101	77	50		423,43	20000	423,43	20000
20,50	25	200	135	110	56		874,66	20500	874,66	20500
21,00	25	200	135	110	56		874,66	21000	874,66	21000
21,50	25	200	135	110	56		874,66	21500	874,66	21500
22,00	25	200	135	110	56		874,66	22000	874,66	22000
22,50	25	200	140	120	56		874,66	22500	874,66	22500
23,00	25	200	140	120	56		874,66	23000	874,66	23000
23,50	25	200	140	120	56		874,66	23500	874,66	23500
24,00	25	200	140	120	56		874,66	24000	874,66	24000
24,50	25	200	140	120	56		874,66	24500	874,66	24500
25,00	25	200	140	120	56		874,66	25000	874,66	25000
P						•	•	•	•	•
M						•				
K						•	•	•	•	•
N										
S										
H							○	○	○	○
O										

→ v_c sida 110–120Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

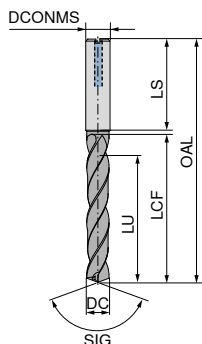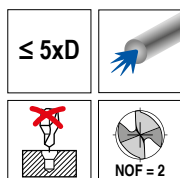

DC _{h7/m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
2,50	4	57	21	17	28
2,60	4	57	21	17	28
2,70	4	57	21	17	28
2,80	4	57	21	17	28
2,90	4	57	21	17	28
3,00	6	66	28	23	36
3,10	6	66	28	23	36
3,15	6	66	28	23	36
3,20	6	66	28	23	36
3,22	6	66	28	23	36
3,25	6	66	28	23	36
3,30	6	66	28	23	36
3,40	6	66	28	23	36
3,50	6	66	28	23	36
3,60	6	66	28	23	36
3,70	6	66	28	23	36
3,80	6	74	36	29	36
3,85	6	74	36	29	36
3,90	6	74	36	29	36
4,00	6	74	36	29	36
4,10	6	74	36	29	36
4,20	6	74	36	29	36
4,30	6	74	36	29	36
4,35	6	74	36	29	36
4,40	6	74	36	29	36
4,45	6	74	36	29	36
4,50	6	74	36	29	36
4,60	6	74	36	29	36
4,65	6	74	36	29	36
4,70	6	74	36	29	36
4,80	6	82	44	35	36
4,90	6	82	44	35	36
5,00	6	82	44	35	36
5,10	6	82	44	35	36
5,20	6	82	44	35	36
5,30	6	82	44	35	36
5,40	6	82	44	35	36



10 773 ...	10 745 ...	10 746 ...	10 791 ...
EUR T4	EUR T4	EUR T4	EUR T4
			93,80 02500
			93,80 02600
			93,80 02700
			93,80 02800
			93,80 02900
110,93 030	88,30 030	88,30 030	93,80 03000
110,93 031	88,30 031	88,30 031	93,80 03100
	88,30 831		
110,93 032	88,30 032	88,30 032	93,80 03200
	88,30 832		
	88,30 890		
110,93 033	88,30 033	88,30 033	93,80 03300
110,93 034	88,30 034	88,30 034	93,80 03400
110,93 035	88,30 035	88,30 035	93,80 03500
110,93 036	88,30 036	88,30 036	93,80 03600
110,93 037	88,30 037	88,30 037	93,80 03700
110,93 038	88,30 038	88,30 038	92,56 03800
	88,30 838		
110,93 039	88,30 039	88,30 039	92,56 03900
110,93 040	88,30 040	88,30 040	92,56 04000
110,93 041	88,30 041	88,30 041	92,56 04100
110,93 042	88,30 042	88,30 042	92,56 04200
110,93 043	88,30 043	88,30 043	92,56 04300
	88,30 843		
110,93 044	88,30 044	88,30 044	92,56 04400
	88,30 844		
110,93 045	88,30 045	88,30 045	92,56 04500
110,93 046	88,30 046	88,30 046	92,56 04600
110,93 900	88,30 900		
110,93 047	88,30 047	88,30 047	92,56 04700
110,93 048	88,30 048	88,30 048	90,91 04800
110,93 049	88,30 049	88,30 049	90,91 04900
110,93 050	88,30 050	88,30 050	90,91 05000
110,93 051	88,30 051	88,30 051	90,91 05100
110,93 052	88,30 052	88,30 052	90,91 05200
110,93 053	88,30 053	88,30 053	90,91 05300
110,93 054	88,30 054	88,30 054	90,91 05400

P	●	○	○
M	●	●	●
K	●	○	○
N	○	○	○
S	●	●	●
H			
O			

→ v_c sida 116–122

 Ø DC_{m7} för Typ VA / Ø DC_{h7} för Typ Speed VA och AL



WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

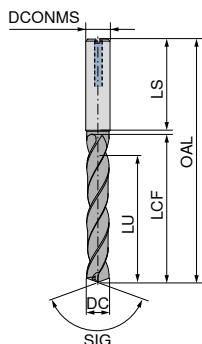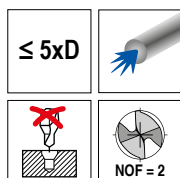

DC _{h7/m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 773 ...		10 745 ...		10 746 ...		10 791 ...	
						EUR	T4	EUR	T4	EUR	T4	EUR	T4
5,50	6	82	44	35	36	110,93	055	88,30	055	88,30	055	90,91	05500
5,55	6	82	44	35	36	110,93	902	88,30	902	88,30	902	90,91	05600
5,60	6	82	44	35	36	110,93	056	88,30	056	88,30	056	90,91	05700
5,70	6	82	44	35	36	110,93	057	88,30	057	88,30	057	90,91	05800
5,75	6	82	44	35	36	110,93	058	88,30	058	88,30	058	90,91	05900
5,80	6	82	44	35	36	110,93	059	88,30	059	88,30	059	90,91	06000
5,90	6	82	44	35	36	110,93	060	88,30	060	88,30	060	90,91	06100
5,95	6	82	44	35	36	110,93	061	88,30	061	88,30	061	90,91	06200
6,00	6	82	44	35	36	110,93	062	88,30	062	88,30	062	90,91	06300
6,10	8	91	53	43	36	125,41	063	96,32	063	96,32	063	101,54	06400
6,20	8	91	53	43	36	125,41	064	96,32	064	96,32	064	101,54	06500
6,30	8	91	53	43	36	125,41	065	96,32	065	96,32	065	101,54	06600
6,40	8	91	53	43	36	125,41	066	96,32	066	96,32	066	101,54	06700
6,50	8	91	53	43	36	125,41	067	96,32	067	96,32	067	101,54	06800
6,60	8	91	53	43	36	125,41	068	96,32	068	96,32	068	101,54	06900
6,70	8	91	53	43	36	125,41	069	96,32	069	96,32	069	101,54	07000
6,80	8	91	53	43	36	125,41	070	96,32	070	96,32	070	101,54	07100
6,90	8	91	53	43	36	125,41	071	96,32	071	96,32	071	101,54	07200
7,00	8	91	53	43	36	125,41	072	96,32	072	96,32	072	101,54	07300
7,10	8	91	53	43	36	125,41	073	96,32	073	96,32	073	101,54	07400
7,20	8	91	53	43	36	125,41	074	96,32	074	96,32	074	101,54	07500
7,30	8	91	53	43	36	125,41	075	96,32	075	96,32	075	101,54	07600
7,40	8	91	53	43	36	125,41	076	96,32	076	96,32	076	101,54	07700
7,45	8	91	53	43	36	125,41	077	96,32	077	96,32	077	101,54	07800
7,50	8	91	53	43	36	125,41	078	96,32	078	96,32	078	101,54	07900
7,60	8	91	53	43	36	125,41	079	96,32	079	96,32	079	101,54	08000
7,70	8	91	53	43	36	125,41	080	96,32	080	96,32	080	101,54	08100
7,80	8	91	53	43	36	125,41	081	96,32	081	96,32	081	101,54	08200
7,90	8	91	53	43	36	125,41	082	96,32	082	96,32	082	101,54	08300
8,00	8	91	53	43	36	125,41	083	96,32	083	96,32	083	101,54	08400
8,10	10	103	61	49	40	157,35	084	136,85	084	136,85	084	118,79	08500
8,20	10	103	61	49	40	157,35	085	136,85	085	136,85	085	118,79	08600
8,30	10	103	61	49	40	157,35	086	136,85	086	136,85	086	118,79	08700
8,40	10	103	61	49	40	157,35	087	136,85	087	136,85	087	118,79	08800
8,50	10	103	61	49	40	157,35	088	136,85	088	136,85	088	118,79	08900
8,60	10	103	61	49	40	157,35	089	136,85	089	136,85	089	118,79	09000
8,70	10	103	61	49	40	157,35	090	136,85	090	136,85	090	118,79	09100
P						●		○		○			
M						●		●		●			
K						●		○		○			
N						○		○		○		●	
S						●		●		●			
H													
O													

→ v_c sida 116–122Ø DC_{m7} för Typ VA / Ø DC_{h7} för Typ Speed VA och AL



WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

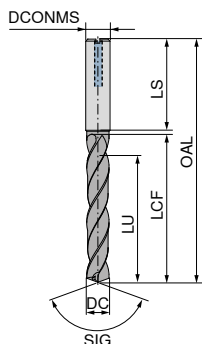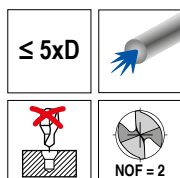

DC _{h7/m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 773 ...		10 745 ...		10 746 ...		10 791 ...	
						EUR	T4	EUR	T4	EUR	T4	EUR	T4
8,80	10	103	61	49	40	157,35	088	136,85	088	136,85	088	118,79	08800
8,90	10	103	61	49	40	157,35	089	136,85	089	136,85	089	118,79	08900
9,00	10	103	61	49	40	157,35	090	136,85	090	136,85	090	118,79	09000
9,10	10	103	61	49	40	157,35	091	136,85	091	136,85	091	118,79	09100
9,20	10	103	61	49	40	157,35	092	136,85	092	136,85	092	118,79	09200
9,30	10	103	61	49	40	157,35	093	136,85	093	136,85	093	118,79	09300
9,35	10	103	61	49	40			136,85	930				
9,40	10	103	61	49	40	157,35	094	136,85	094	136,85	094	118,79	09400
9,45	10	103	61	49	40			136,85	994				
9,50	10	103	61	49	40	157,35	095	136,85	095	136,85	095	118,79	09500
9,60	10	103	61	49	40	157,35	096	136,85	096	136,85	096	118,79	09600
9,70	10	103	61	49	40	157,35	097	136,85	097	136,85	097	118,79	09700
9,80	10	103	61	49	40	157,35	098	136,85	098	136,85	098	118,79	09800
9,90	10	103	61	49	40	157,35	099	136,85	099	136,85	099	118,79	09900
10,00	10	103	61	49	40	157,35	100	136,85	100	136,85	100	118,79	10000
10,10	12	118	71	56	45	224,83	101	194,68	101	194,68	101	165,58	10100
10,20	12	118	71	56	45	224,83	102	194,68	102	194,68	102	165,58	10200
10,30	12	118	71	56	45	224,83	103	194,68	103	194,68	103	165,58	10300
10,40	12	118	71	56	45	224,83	104	194,68	104	194,68	104	165,58	10400
10,50	12	118	71	56	45	224,83	105	194,68	105	194,68	105	165,58	10500
10,55	12	118	71	56	45			194,68	932				
10,60	12	118	71	56	45	224,83	106	194,68	106	194,68	106	165,58	10600
10,70	12	118	71	56	45	224,83	107	194,68	107	194,68	107	165,58	10700
10,80	12	118	71	56	45	224,83	108	194,68	108	194,68	108	165,58	10800
10,90	12	118	71	56	45	224,83	109	194,68	109	194,68	109		
11,00	12	118	71	56	45	224,83	110	194,68	110	194,68	110	165,58	11000
11,10	12	118	71	56	45	224,83	111	194,68	111	194,68	111	165,58	11100
11,20	12	118	71	56	45	224,83	112	194,68	112	194,68	112	165,58	11200
11,25	12	118	71	56	45			194,68	912				
11,30	12	118	71	56	45	224,83	113	194,68	113	194,68	113	165,58	11300
11,35	12	118	71	56	45			194,68	913				
11,40	12	118	71	56	45	224,83	114	194,68	114	194,68	114	165,58	11400
11,45	12	118	71	56	45			194,68	914				
11,50	12	118	71	56	45	224,83	115	194,68	115	194,68	115	165,58	11500
11,60	12	118	71	56	45	224,83	116	194,68	116	194,68	116		
11,70	12	118	71	56	45	224,83	117	194,68	117	194,68	117	165,58	11700
11,80	12	118	71	56	45	224,83	118	194,68	118	194,68	118	165,58	11800
P						●		○		○			
M						●		●		●			
K						●		○		○			
N						○		○		○		●	
S						●		●		●			
H													
O													

→ v_c sida 116–122Ø DC_{m7} för Typ VA / Ø DC_{h7} för Typ Speed VA och AL


WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

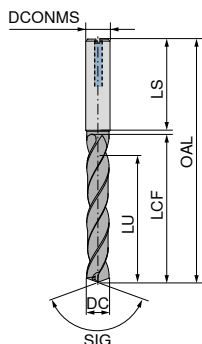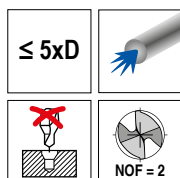

DC _{h7/m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 773 ...		10 745 ...		10 746 ...		10 791 ...	
						EUR T4		EUR T4		EUR T4		EUR T4	
11,90	12	118	71	56	45	224,83	119	194,68	119	194,68	119		
12,00	12	118	71	56	45	224,83	120	194,68	120	194,68	120	165,58	12000
12,15	14	124	77	60	45			267,64	921			230,44	12200
12,20	14	124	77	60	45	299,34	12200					230,44	12500
12,50	14	124	77	60	45	299,34	125	267,64	125	267,64	125	230,44	12600
12,55	14	124	77	60	45			267,64	925			230,44	12800
12,60	14	124	77	60	45							230,44	13000
12,80	14	124	77	60	45	299,34	128	267,64	128	267,64	128	230,44	13500
13,00	14	124	77	60	45	299,34	130	267,64	130	267,64	130	230,44	13800
13,35	14	124	77	60	45			267,64	933			230,44	14000
13,50	14	124	77	60	45	299,34	135	267,64	135	267,64	135	230,44	14200
13,80	14	124	77	60	45	299,34	138	267,64	138	267,64	138	230,44	14500
14,00	14	124	77	60	45	299,34	140	267,64	140	267,64	140	230,44	14800
14,20	16	133	83	63	48							281,58	15000
14,50	16	133	83	63	48	364,32	145	333,91	145	333,91	145	281,58	15200
14,80	16	133	83	63	48	364,32	148	333,91	148	333,91	148	281,58	15500
15,00	16	133	83	63	48	364,32	150	333,91	150	333,91	150	281,58	15800
15,20	16	133	83	63	48							281,58	16000
15,35	16	133	83	63	48			333,91	953				
15,50	16	133	83	63	48	364,32	155	333,91	155	333,91	155	281,58	16500
15,80	16	133	83	63	48	364,32	158	333,91	158	333,91	158	281,58	17000
16,00	16	133	83	63	48	364,32	160	333,91	160	333,91	160	281,58	17500
16,05	18	143	93	71	48			438,69	960				
16,50	18	143	93	71	48	492,58	165	438,69	165	438,69	165	390,42	18000
16,80	18	143	93	71	48	492,58	168	438,69	168	438,69	168	390,42	18500
17,00	18	143	93	71	48	492,58	170	438,69	170	438,69	170	390,42	19000
17,50	18	143	93	71	48	492,58	175	438,69	175	438,69	175	390,42	19500
17,80	18	143	93	71	48	492,58	178	438,69	178	438,69	178		
18,00	18	143	93	71	48	492,58	180	438,69	180	438,69	180	390,42	20000
18,50	20	153	101	77	50	547,66	185	561,50	185	561,50	185	482,92	20500
18,80	20	153	101	77	50	547,66	188	561,50	188	561,50	188		
19,00	20	153	101	77	50	547,66	190	561,50	190	561,50	190	482,92	21000
19,35	20	153	101	77	50			561,50	993				
19,50	20	153	101	77	50	547,66	195	561,50	195	561,50	195	482,92	21500
19,80	20	153	101	77	50	547,66	198	561,50	198	561,50	198		
20,00	20	153	101	77	50	547,66	200	561,50	200	561,50	200	482,92	22000
P						●		○		○			
M						●		●		●			
K						●		○		○			
N						○		○		○		●	
S						●		●		●			
H													
O													


→ v_c sida 116–122Ø DC_{m7} för Typ VA / Ø DC_{h7} för Typ Speed VA och AL

Högprestandaborr, DIN 6537

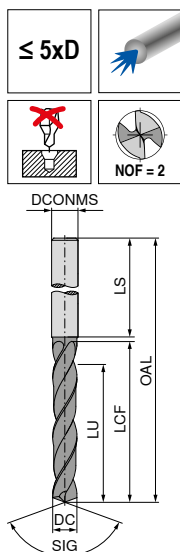

DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
1,00	4	55	8	6,5	28
1,10	4	55	12	10,3	28
1,20	4	55	12	10,2	28
1,30	4	55	12	10,0	28
1,40	4	55	12	9,9	28
1,50	4	55	12	9,7	28
1,60	4	55	16	13,6	28
1,70	4	55	16	13,4	28
1,80	4	55	16	13,3	28
1,90	4	55	16	13,1	28
2,00	4	57	21	18,0	28
2,10	4	57	21	17,8	28
2,20	4	57	21	17,7	28
2,30	4	57	21	17,5	28
2,40	4	57	21	17,4	28
2,50	4	57	21	17,2	28
2,60	4	57	21	17,1	28
2,70	4	57	21	16,9	28
2,80	4	57	21	16,8	28
2,90	4	57	21	16,6	28
3,00	6	66	28	23,5	36
3,10	6	66	28	23,3	36
3,20	6	66	28	23,2	36
3,25	6	66	28	23,1	36
3,30	6	66	28	23,0	36
3,40	6	66	28	22,9	36
3,50	6	66	28	22,7	36
3,60	6	66	28	22,6	36
3,70	6	66	28	22,4	36
3,80	6	74	36	30,3	36
3,85	6	74	36	30,2	36
3,90	6	74	36	30,1	36
4,00	6	74	36	30,0	36
4,10	6	74	36	29,8	36
4,20	6	74	36	29,7	36
4,30	6	74	36	29,5	36
4,40	6	74	36	29,4	36
4,50	6	74	36	29,2	36
4,60	6	74	36	29,1	36
4,65	6	74	36	29,0	36
4,70	6	74	36	28,9	36
4,80	6	82	44	36,8	36
4,90	6	82	44	36,6	36

P	•	•	○	○
M	•	•	•	•
K	•	•	•	•
N	○	○	•	•
S			○	○
H				
O			○	○


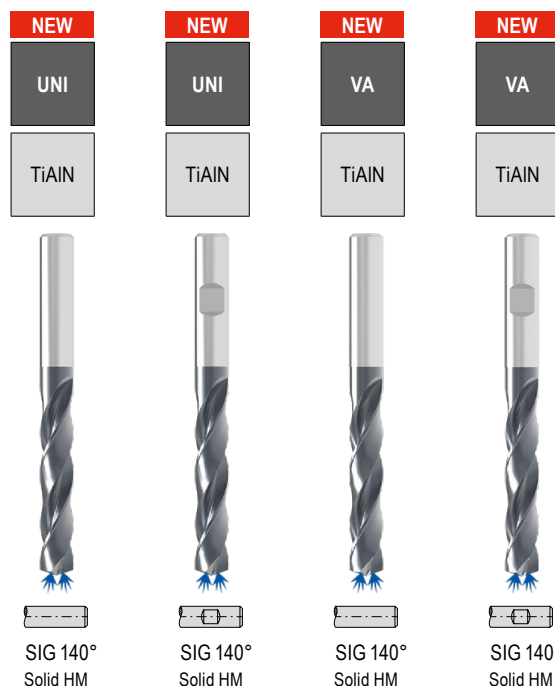


11 702 ...	11 703 ...	11 715 ...	11 716 ...
EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C
44,37 01000		45,31 01000	
44,37 01100		45,31 01100	
44,37 01200		45,31 01200	
44,37 01300		45,31 01300	
44,37 01400		45,31 01400	
44,37 01500		45,31 01500	
44,37 01600		45,31 01600	
44,37 01700		45,31 01700	
44,37 01800		45,31 01800	
44,37 01900		45,31 01900	
44,37 02000		45,31 02000	
44,37 02100		45,31 02100	
44,37 02200		45,31 02200	
44,37 02300		45,31 02300	
44,37 02400		45,31 02400	
44,37 02500		45,31 02500	
44,37 02600		45,31 02600	
44,37 02700		45,31 02700	
44,37 02800		45,31 02800	
44,37 02900		45,31 02900	
43,66 03000	43,66 03000	44,57 03000	44,57 03000
43,66 03100	43,66 03100	44,57 03100	44,57 03100
43,66 03200	43,66 03200	44,57 03200	44,57 03200
43,66 03250	43,66 03250		
43,66 03300	43,66 03300	44,57 03300	44,57 03300
43,66 03400	43,66 03400	44,57 03400	44,57 03400
43,66 03500	43,66 03500	44,57 03500	44,57 03500
43,66 03600	43,66 03600	44,57 03600	44,57 03600
43,66 03700	43,66 03700	44,57 03700	44,57 03700
43,66 03800	43,66 03800	44,57 03800	44,57 03800
43,66 03850	43,66 03850		
43,66 03900	43,66 03900	44,57 03900	44,57 03900
43,66 04000	43,66 04000	44,57 04000	44,57 04000
43,66 04100	43,66 04100	44,57 04100	44,57 04100
43,66 04200	43,66 04200	44,57 04200	44,57 04200
43,66 04300	43,66 04300	44,57 04300	44,57 04300
43,66 04400	43,66 04400	44,57 04400	44,57 04400
43,66 04500	43,66 04500	44,57 04500	44,57 04500
43,66 04600	43,66 04600	44,57 04600	44,57 04600
43,66 04650	43,66 04650		
43,66 04700	43,66 04700	44,57 04700	44,57 04700
43,66 04800	43,66 04800	44,57 04800	44,57 04800
43,66 04900	43,66 04900	44,57 04900	44,57 04900

→ v_c sida 129+133

Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

Högprestandaborr, DIN 6537

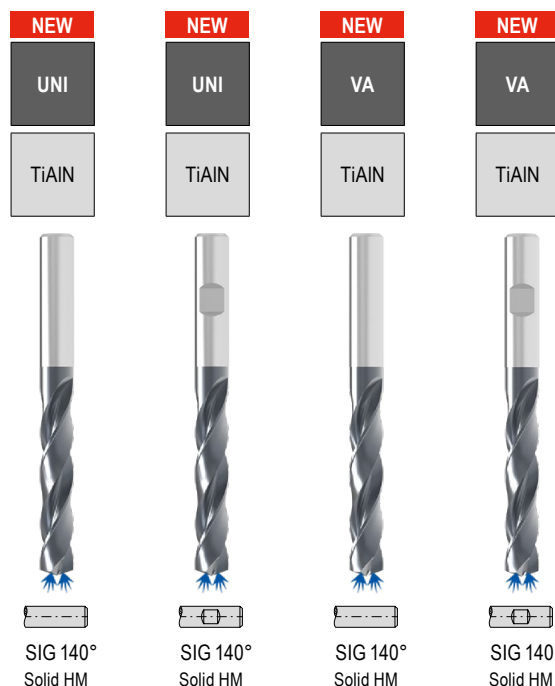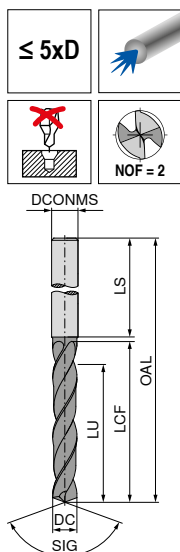



DC m7/h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 702 ...		11 703 ...		11 715 ...		11 716 ...	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
5,00	6	82	44	36,5	36	43,66	05000	43,66	05000	44,57	05000	44,57	05000
5,10	6	82	44	36,3	36	43,66	05100	43,66	05100	44,57	05100	44,57	05100
5,20	6	82	44	36,2	36	43,66	05200	43,66	05200	44,57	05200	44,57	05200
5,30	6	82	44	36,0	36	43,66	05300	43,66	05300	44,57	05300	44,57	05300
5,40	6	82	44	35,9	36	43,66	05400	43,66	05400	44,57	05400	44,57	05400
5,50	6	82	44	35,7	36	43,66	05500	43,66	05500	44,57	05500	44,57	05500
5,55	6	82	44	35,6	36	43,66	05550	43,66	05550				
5,60	6	82	44	35,6	36	43,66	05600	43,66	05600	44,57	05600	44,57	05600
5,65	6	82	44	35,5	36	43,66	05650	43,66	05650				
5,70	6	82	44	35,4	36	43,66	05700	43,66	05700	44,57	05700	44,57	05700
5,80	6	82	44	35,3	36	43,66	05800	43,66	05800	44,57	05800	44,57	05800
5,90	6	82	44	35,1	36	43,66	05900	43,66	05900	44,57	05900	44,57	05900
6,00	6	82	44	35,0	36	43,66	06000	43,66	06000	44,57	06000	44,57	06000
6,10	8	91	53	43,8	36	50,15	06100	50,15	06100	51,21	06100	51,21	06100
6,20	8	91	53	43,7	36	50,15	06200	50,15	06200	51,21	06200	51,21	06200
6,30	8	91	53	43,5	36	50,15	06300	50,15	06300	51,21	06300	51,21	06300
6,40	8	91	53	43,4	36	50,15	06400	50,15	06400	51,21	06400	51,21	06400
6,50	8	91	53	43,2	36	50,15	06500	50,15	06500	51,21	06500	51,21	06500
6,60	8	91	53	43,1	36	50,15	06600	50,15	06600	51,21	06600	51,21	06600
6,70	8	91	53	42,9	36	50,15	06700	50,15	06700	51,21	06700	51,21	06700
6,80	8	91	53	42,8	36	50,15	06800	50,15	06800	51,21	06800	51,21	06800
6,90	8	91	53	42,6	36	50,15	06900	50,15	06900	51,21	06900	51,21	06900
7,00	8	91	53	42,5	36	50,15	07000	50,15	07000	51,21	07000	51,21	07000
7,10	8	91	53	42,3	36	50,15	07100	50,15	07100	51,21	07100	51,21	07100
7,20	8	91	53	42,2	36	50,15	07200	50,15	07200	51,21	07200	51,21	07200
7,30	8	91	53	42,0	36	50,15	07300	50,15	07300	51,21	07300	51,21	07300
7,40	8	91	53	41,9	36	50,15	07400	50,15	07400	51,21	07400	51,21	07400
7,45	8	91	53	41,8	36			51,21	07450	51,21	07450	51,21	07450
7,50	8	91	53	41,7	36	50,15	07500	50,15	07500	51,21	07500	51,21	07500
7,55	8	91	53	41,6	36	50,15	07550	50,15	07550	51,21	07550	51,21	07550
7,60	8	91	53	41,6	36	50,15	07600	50,15	07600	51,21	07600	51,21	07600
7,65	8	91	53	41,5	36	50,15	07650	50,15	07650				
7,70	8	91	53	41,4	36	50,15	07700	50,15	07700	51,21	07700	51,21	07700
7,80	8	91	53	41,3	36	50,15	07800	50,15	07800	51,21	07800	51,21	07800
7,90	8	91	53	41,1	36	50,15	07900	50,15	07900	51,21	07900	51,21	07900
8,00	8	91	53	41,0	36	50,15	08000	50,15	08000	51,21	08000	51,21	08000
8,10	10	103	61	48,8	40	57,36	08100	57,36	08100	58,56	08100	58,56	08100
8,20	10	103	61	48,7	40	57,36	08200	57,36	08200	58,56	08200	58,56	08200
8,30	10	103	61	48,5	40	57,36	08300	57,36	08300	58,56	08300	58,56	08300
8,40	10	103	61	48,4	40	57,36	08400	57,36	08400	58,56	08400	58,56	08400
8,50	10	103	61	48,2	40	57,36	08500	57,36	08500	58,56	08500	58,56	08500
8,60	10	103	61	48,1	40	57,36	08600	57,36	08600	58,56	08600	58,56	08600
8,70	10	103	61	47,9	40	57,36	08700	57,36	08700	58,56	08700	58,56	08700

P	•	•	○	○
M	•	•	•	•
K	•	•	•	•
N	○	○	•	•
S			○	○
H				
O			○	○

→ v_c sida 129+133

 Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

Högprestandaborr, DIN 6537

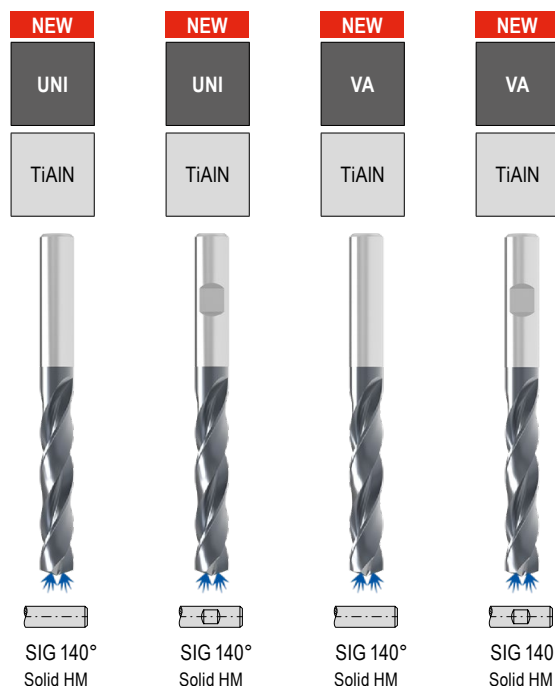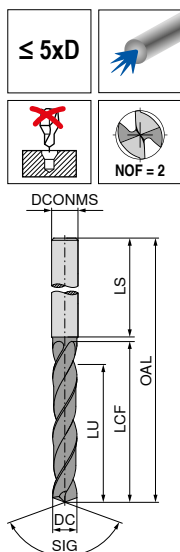

DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
8,80	10	103	61	47,8	40
8,90	10	103	61	47,6	40
9,00	10	103	61	47,5	40
9,10	10	103	61	47,3	40
9,20	10	103	61	47,2	40
9,30	10	103	61	47,0	40
9,40	10	103	61	46,9	40
9,50	10	103	61	46,7	40
9,55	10	103	61	46,6	40
9,60	10	103	61	46,6	40
9,70	10	103	61	46,4	40
9,80	10	103	61	46,3	40
9,90	10	103	61	46,1	40
10,00	10	103	61	46,0	40
10,10	12	118	71	55,8	45
10,20	12	118	71	55,7	45
10,30	12	118	71	55,5	45
10,40	12	118	71	55,4	45
10,50	12	118	71	55,2	45
10,60	12	118	71	55,1	45
10,70	12	118	71	54,9	45
10,80	12	118	71	54,8	45
10,90	12	118	71	54,6	45
11,00	12	118	71	54,5	45
11,10	12	118	71	54,3	45
11,20	12	118	71	54,2	45
11,30	12	118	71	54,0	45
11,40	12	118	71	53,9	45
11,50	12	118	71	53,7	45
11,60	12	118	71	53,6	45
11,70	12	118	71	53,4	45
11,80	12	118	71	53,3	45
11,90	12	118	71	53,1	45
12,00	12	118	71	53,0	45
12,10	14	124	77	58,8	45
12,20	14	124	77	58,7	45
12,40	14	124	77	58,4	45
12,50	14	124	77	58,2	45
12,60	14	124	77	58,1	45
12,70	14	124	77	57,9	45
12,80	14	124	77	57,8	45
13,00	14	124	77	57,5	45
13,10	14	124	77	57,3	45



11 702 ...	11 703 ...	11 715 ...	11 716 ...
EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C	EUR T1/9C
57,36 08800	57,36 08800	58,56 08800	58,56 08800
57,36 08900	57,36 08900	58,56 08900	58,56 08900
57,36 09000	57,36 09000	58,56 09000	58,56 09000
57,36 09100	57,36 09100	58,56 09100	58,56 09100
57,36 09200	57,36 09200	58,56 09200	58,56 09200
57,36 09300	57,36 09300	58,56 09300	58,56 09300
57,36 09400	57,36 09400	58,56 09400	58,56 09400
57,36 09500	57,36 09500	58,56 09500	58,56 09500
57,36 09550	57,36 09550		
57,36 09600	57,36 09600	58,56 09600	58,56 09600
57,36 09700	57,36 09700	58,56 09700	58,56 09700
57,36 09800	57,36 09800	58,56 09800	58,56 09800
57,36 09900	57,36 09900	58,56 09900	58,56 09900
57,36 10000	57,36 10000	58,56 10000	58,56 10000
85,31 10100	85,31 10100	87,12 10100	87,12 10100
85,31 10200	85,31 10200	87,12 10200	87,12 10200
85,31 10300	85,31 10300	87,12 10300	87,12 10300
85,31 10400	85,31 10400	87,12 10400	87,12 10400
85,31 10500	85,31 10500	87,12 10500	87,12 10500
85,31 10600	85,31 10600	87,12 10600	87,12 10600
85,31 10700	85,31 10700	87,12 10700	87,12 10700
85,31 10800	85,31 10800	87,12 10800	87,12 10800
85,31 10900	85,31 10900	87,12 10900	87,12 10900
85,31 11000	85,31 11000	87,12 11000	87,12 11000
85,31 11100	85,31 11100	87,12 11100	87,12 11100
85,31 11200	85,31 11200	87,12 11200	87,12 11200
85,31 11300	85,31 11300	87,12 11300	87,12 11300
85,31 11400	85,31 11400	87,12 11400	87,12 11400
85,31 11500	85,31 11500	87,12 11500	87,12 11500
85,31 11600	85,31 11600	87,12 11600	87,12 11600
85,31 11700	85,31 11700	87,12 11700	87,12 11700
85,31 11800	85,31 11800	87,12 11800	87,12 11800
85,31 11900	85,31 11900	87,12 11900	87,12 11900
85,31 12000	85,31 12000	87,12 12000	87,12 12000
108,79 12100	108,79 12100	111,07 12100	111,07 12100
108,79 12200	108,79 12200	111,07 12200	111,07 12200
108,79 12400	108,79 12400	111,07 12400	111,07 12400
108,79 12500	108,79 12500	111,07 12500	111,07 12500
108,79 12600	108,79 12600	111,07 12600	111,07 12600
108,79 12700	108,79 12700	111,07 12700	111,07 12700
108,79 12800	108,79 12800	111,07 12800	111,07 12800
108,79 13000	108,79 13000	111,07 13000	111,07 13000
108,79 13100	108,79 13100	111,07 13100	111,07 13100

P	•	•	•	•
M	•	•	•	•
K	•	•	•	•
N	•	•	•	•
S	•	•	•	•
H	•	•	•	•
O	•	•	•	•

→ v_c sida 129+133

 Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

Högprestandaborr, DIN 6537


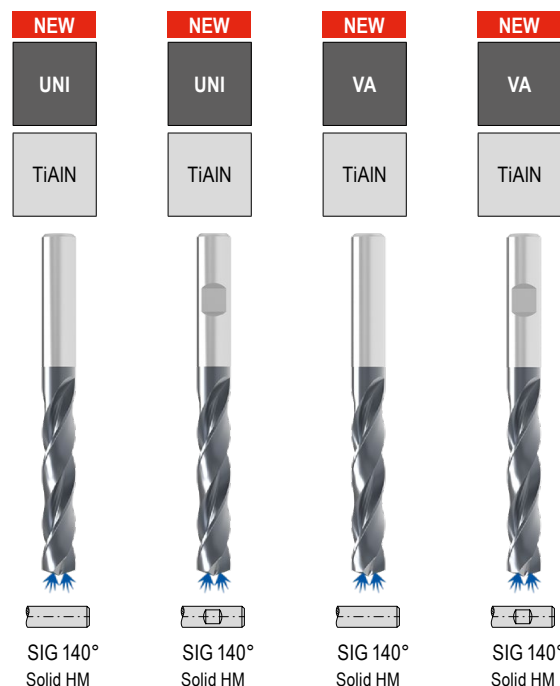
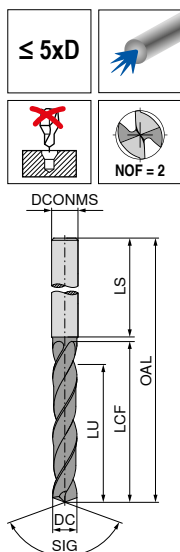


DC m7/h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	11 702 ...		11 703 ...		11 715 ...		11 716 ...	
						EUR T1/9C		EUR T1/9C		EUR T1/9C		EUR T1/9C	
13,20	14	124	77	57,2	45	108,79	13200	108,79	13200	111,07	13200	111,07	13200
13,30	14	124	77	57,0	45	108,79	13300	108,79	13300	111,07	13300	111,07	13300
13,50	14	124	77	56,7	45	108,79	13500	108,79	13500	111,07	13500	111,07	13500
13,70	14	124	77	56,4	45					111,07	13700	111,07	13700
13,80	14	124	77	56,3	45	108,79	13800	108,79	13800	111,07	13800	111,07	13800
14,00	14	124	77	56,0	45	108,79	14000	108,79	14000	111,07	14000	111,07	14000
14,20	16	133	83	61,7	48	139,60	14200	139,60	14200	142,48	14200	142,48	14200
14,30	16	133	83	61,5	48	139,60	14300	139,60	14300	142,48	14300	142,48	14300
14,40	16	133	83	61,4	48	139,60	14400	139,60	14400	142,48	14400	142,48	14400
14,50	16	133	83	61,2	48	139,60	14500	139,60	14500	142,48	14500	142,48	14500
14,70	16	133	83	60,9	48					142,48	14700	142,48	14700
14,80	16	133	83	60,8	48	139,60	14800	139,60	14800	142,48	14800	142,48	14800
15,00	16	133	83	60,5	48	139,60	15000	139,60	15000	142,48	15000	142,48	15000
15,10	16	133	83	60,3	48	139,60	15100	139,60	15100	142,48	15100	142,48	15100
15,20	16	133	83	60,2	48	139,60	15200	139,60	15200	142,48	15200	142,48	15200
15,25	16	133	83	60,1	48	139,60	15250	139,60	15250				
15,30	16	133	83	60,0	48	139,60	15300	139,60	15300	142,48	15300	142,48	15300
15,50	16	133	83	59,7	48	139,60	15500	139,60	15500	142,48	15500	142,48	15500
15,70	16	133	83	59,4	48					142,48	15700	142,48	15700
15,80	16	133	83	59,3	48	139,60	15800	139,60	15800	142,48	15800	142,48	15800
16,00	16	133	83	59,0	48	139,60	16000	139,60	16000	142,48	16000	142,48	16000
16,20	18	143	93	68,7	48	215,89	16200	215,89	16200	220,34	16200	220,34	16200
16,30	18	143	93	68,5	48	215,89	16300	215,89	16300	220,34	16300	220,34	16300
16,50	18	143	93	68,2	48	215,89	16500	215,89	16500	220,34	16500	220,34	16500
16,80	18	143	93	67,8	48	215,89	16800	215,89	16800	220,34	16800	220,34	16800
17,00	18	143	93	67,5	48	215,89	17000	215,89	17000	220,34	17000	220,34	17000
17,30	18	143	93	67,0	48	215,89	17300	215,89	17300	220,34	17300	220,34	17300
17,50	18	143	93	66,7	48	215,89	17500	215,89	17500	220,34	17500	220,34	17500
18,00	18	143	93	66,0	48	215,89	18000	215,89	18000	220,34	18000	220,34	18000
18,50	20	153	101	73,2	50	234,73	18500	234,73	18500	239,69	18500	239,69	18500
18,90	20	153	101	72,6	50	234,73	18900	234,73	18900	239,69	18900	239,69	18900
19,00	20	153	101	72,5	50	234,73	19000	234,73	19000	239,69	19000	239,69	19000
19,20	20	153	101	72,2	50	234,73	19200	234,73	19200	239,69	19200	239,69	19200
19,30	20	153	101	72,0	50	234,73	19300	234,73	19300	239,69	19300	239,69	19300
19,50	20	153	101	71,7	50	234,73	19500	234,73	19500	239,69	19500	239,69	19500
19,70	20	153	101	71,4	50	234,73	19700	234,73	19700	239,69	19700	239,69	19700
20,00	20	153	101	71,0	50	234,73	20000	234,73	20000	239,69	20000	239,69	20000
P						●		●		○		○	
M						●		●		●		●	
K						●		●					
N						○		○		●		●	
S										○		○	
H													
O										○		○	

→ v_c sida 129+133Ø DC_{h7} för Typ UNI / Ø DC_{m7} för Typ VA

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

▲ Specialist för svårbearbetade material

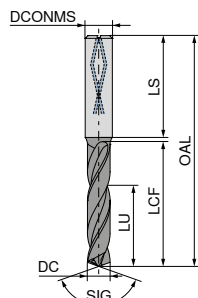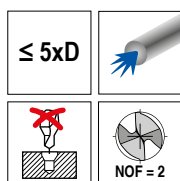

Solid HM

10 787 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
3,00	6	66	28	23	36	88,70	030
3,10	6	66	28	23	36	88,70	031
3,20	6	66	28	23	36	88,70	032
3,30	6	66	28	23	36	88,70	033
3,40	6	66	28	23	36	88,70	034
3,50	6	66	28	23	36	88,70	035
3,60	6	66	28	23	36	88,70	036
3,70	6	66	28	23	36	88,70	037
3,80	6	74	36	29	36	88,70	038
3,90	6	74	36	29	36	88,70	039
3,97	6	74	36	29	36	88,70	900
4,00	6	74	36	29	36	88,70	040
4,10	6	74	36	29	36	88,70	041
4,20	6	74	36	29	36	88,70	042
4,23	6	74	36	29	36	88,70	901
4,30	6	74	36	29	36	88,70	043
4,40	6	74	36	29	36	88,70	044
4,50	6	74	36	29	36	88,70	045
4,60	6	74	36	29	36	88,70	046
4,70	6	74	36	29	36	88,70	047
4,80	6	82	44	35	36	88,70	048
4,90	6	82	44	35	36	88,70	049
5,00	6	82	44	35	36	88,70	050
5,10	6	82	44	35	36	88,70	051
5,20	6	82	44	35	36	88,70	052
5,30	6	82	44	35	36	88,70	053
5,40	6	82	44	35	36	88,70	054
5,50	6	82	44	35	36	88,70	055
5,56	6	82	44	35	36	88,70	902
5,60	6	82	44	35	36	88,70	056
5,70	6	82	44	35	36	88,70	057
5,80	6	82	44	35	36	88,70	058
5,90	6	82	44	35	36	88,70	059
6,00	6	82	44	35	36	88,70	060
6,10	8	91	53	43	36	98,91	061
6,20	8	91	53	43	36	98,91	062
6,30	8	91	53	43	36	98,91	063
6,35	8	91	53	43	36	98,91	903
6,40	8	91	53	43	36	98,91	064
6,50	8	91	53	43	36	98,91	065
6,60	8	91	53	43	36	98,91	066
6,70	8	91	53	43	36	98,91	067
6,80	8	91	53	43	36	98,91	068
6,90	8	91	53	43	36	98,91	069
7,00	8	91	53	43	36	98,91	070
7,10	8	91	53	43	36	98,91	071
7,20	8	91	53	43	36	98,91	072
7,30	8	91	53	43	36	98,91	073
7,40	8	91	53	43	36	98,91	074
7,50	8	91	53	43	36	98,91	075
7,60	8	91	53	43	36	98,91	076

10 787 ...

EUR

T4




DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
7,70	8	91	53	43	36	98,91	077
7,80	8	91	53	43	36	98,91	078
7,90	8	91	53	43	36	98,91	079
7,94	8	91	53	43	36	98,91	904
8,00	8	91	53	43	36	98,91	080
8,10	10	103	61	49	40	115,88	081
8,20	10	103	61	49	40	115,88	082
8,30	10	103	61	49	40	115,88	083
8,40	10	103	61	49	40	115,88	084
8,50	10	103	61	49	40	115,88	085
8,60	10	103	61	49	40	115,88	086
8,70	10	103	61	49	40	115,88	087
8,80	10	103	61	49	40	115,88	088
8,90	10	103	61	49	40	115,88	089
9,00	10	103	61	49	40	115,88	090
9,10	10	103	61	49	40	115,88	091
9,20	10	103	61	49	40	115,88	092
9,30	10	103	61	49	40	115,88	093
9,40	10	103	61	49	40	115,88	094
9,50	10	103	61	49	40	115,88	095
9,53	10	103	61	49	40	115,88	905
9,60	10	103	61	49	40	115,88	096
9,70	10	103	61	49	40	115,88	097
9,80	10	103	61	49	40	115,88	098
9,90	10	103	61	49	40	115,88	099
10,00	10	103	61	49	40	115,88	100
10,10	12	118	71	54	45	161,53	101
10,20	12	118	71	54	45	161,53	102
10,30	12	118	71	54	45	161,53	103
10,40	12	118	71	54	45	161,53	104
10,50	12	118	71	54	45	161,53	105
10,60	12	118	71	54	45	161,53	106
10,70	12	118	71	54	45	161,53	107
10,80	12	118	71	54	45	161,53	108
10,90	12	118	71	54	45	161,53	109
11,00	12	118	71	54	45	161,53	110
11,10	12	118	71	54	45	161,53	111
11,11	12	118	71	54	45	161,53	906
11,20	12	118	71	54	45	161,53	112
11,30	12	118	71	54	45	161,53	113
11,40	12	118	71	54	45	161,53	114
11,50	12	118	71	54	45	161,53	115
11,60	12	118	71	54	45	161,53	116
11,70	12	118	71	54	45	161,53	117
11,80	12	118	71	54	45	161,53	118
11,90	12	118	71	54	45	161,53	119
12,00	12	118	71	54	45	161,53	120
12,10	14	124	77	58	45	226,26	121
12,20	14	124	77	58	45	226,26	122
12,30	14	124	77	58	45	226,26	123
12,40	14	124	77	58	45	226,26	124
12,50	14	124	77	58	45	226,26	125
12,60	14	124	77	58	45	226,26	126
12,70	14	124	77	58	45	226,26	907
12,80	14	124	77	58	45	226,26	128
12,90	14	124	77	58	45	226,26	129
13,00	14	124	77	58	45	226,26	130
13,10	14	124	77	58	45	226,26	131
13,20	14	124	77	58	45	226,26	132
13,30	14	124	77	58	45	226,26	133
13,40	14	124	77	58	45	226,26	134
13,50	14	124	77	58	45	226,26	135
13,60	14	124	77	58	45	226,26	136
13,70	14	124	77	58	45	226,26	137
13,80	14	124	77	58	45	226,26	138
13,90	14	124	77	58	45	226,26	139

P	○
M	●
K	
N	
S	●
H	
O	

→ v. sida 109

WTX – Högprestandaborr, DIN 6537

▲ Specialist för svårbearbetade material

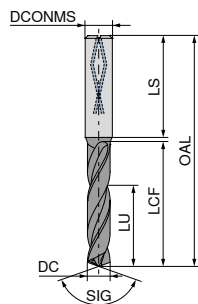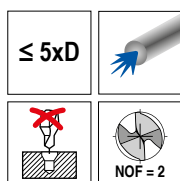

DRAGONSKIN

SIG 140°
Solid HM

10 787 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
19,1	20	153	101	75	50	471,83	191
19,2	20	153	101	75	50	471,83	192
19,3	20	153	101	75	50	471,83	193
19,4	20	153	101	75	50	471,83	194
19,5	20	153	101	75	50	471,83	195
19,6	20	153	101	75	50	471,83	196
19,7	20	153	101	75	50	471,83	197
19,8	20	153	101	75	50	471,83	198
19,9	20	153	101	75	50	471,83	199
20,0	20	153	101	75	50	471,83	200

P	○
M	●
K	
N	
S	●
H	
O	



→ v. sida 109

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
14,0	14	124	77	58	45	226,26	140
14,1	16	133	83	61	48	275,97	141
14,2	16	133	83	61	48	275,97	142
14,3	16	133	83	61	48	275,97	143
14,4	16	133	83	61	48	275,97	144
14,5	16	133	83	61	48	275,97	145
14,6	16	133	83	61	48	275,97	146
14,7	16	133	83	61	48	275,97	147
14,8	16	133	83	61	48	275,97	148
14,9	16	133	83	61	48	275,97	149
15,0	16	133	83	61	48	275,97	150
15,1	16	133	83	61	48	275,97	151
15,2	16	133	83	61	48	275,97	152
15,3	16	133	83	61	48	275,97	153
15,4	16	133	83	61	48	275,97	154
15,5	16	133	83	61	48	275,97	155
15,6	16	133	83	61	48	275,97	156
15,7	16	133	83	61	48	275,97	157
15,8	16	133	83	61	48	275,97	158
15,9	16	133	83	61	48	275,97	159
16,0	16	133	83	61	48	275,97	160
16,1	18	143	93	69	48	275,97	161
16,2	18	143	93	69	48	275,97	162
16,3	18	143	93	69	48	275,97	163
16,4	18	143	93	69	48	275,97	164
16,5	18	143	93	69	48	380,76	165
16,6	18	143	93	69	48	380,76	166
16,7	18	143	93	69	48	380,76	167
16,8	18	143	93	69	48	380,76	168
16,9	18	143	93	69	48	380,76	169
17,0	18	143	93	69	48	380,76	170
17,1	18	143	93	69	48	380,76	171
17,2	18	143	93	69	48	380,76	172
17,3	18	143	93	69	48	380,76	173
17,4	18	143	93	69	48	380,76	174
17,5	18	143	93	69	48	380,76	175
17,6	18	143	93	69	48	380,76	176
17,7	18	143	93	69	48	380,76	177
17,8	18	143	93	69	48	380,76	178
17,9	18	143	93	69	48	380,76	179
18,0	18	143	93	69	48	380,76	180
18,1	20	153	101	75	50	471,83	181
18,2	20	153	101	75	50	471,83	182
18,3	20	153	101	75	50	471,83	183
18,4	20	153	101	75	50	471,83	184
18,5	20	153	101	75	50	471,83	185
18,6	20	153	101	75	50	471,83	186
18,7	20	153	101	75	50	471,83	187
18,8	20	153	101	75	50	471,83	188
18,9	20	153	101	75	50	471,83	189
19,0	20	153	101	75	50	471,83	190

WTX – Högmåtningsbör, Verksnorm

- ▲ Högmåtningsbör med tre eggar
▲ Universellt användbar

- ▲ Hög positioneringsnoggrannhet
▲ Passar för komplicerade borsituationer

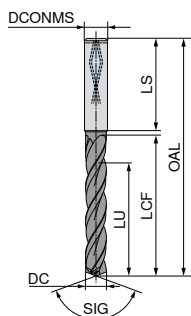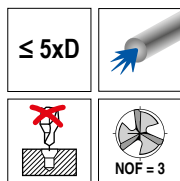

Feed UNI

DPX74S

DRAGONSKIN



SIG 140°

Solid HM

10 789 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
4,00	6	74	36	29	36	110,49	04000
4,10	6	74	36	29	36	110,49	04100
4,20	6	74	36	29	36	110,49	04200
4,30	6	74	36	29	36	110,49	04300
4,40	6	74	36	29	36	110,49	04400
4,50	6	74	36	29	36	110,49	04500
4,60	6	74	36	29	36	110,49	04600
4,70	6	74	36	29	36	110,49	04700
4,80	6	82	44	35	36	110,49	04800
4,90	6	82	44	35	36	110,49	04900
5,00	6	82	44	35	36	110,49	05000
5,10	6	82	44	35	36	110,49	05100
5,20	6	82	44	35	36	110,49	05200
5,30	6	82	44	35	36	110,49	05300
5,40	6	82	44	35	36	110,49	05400
5,50	6	82	44	35	36	110,49	05500
5,55	6	82	44	35	36	110,49	05550
5,60	6	82	44	35	36	110,49	05600
5,70	6	82	44	35	36	110,49	05700
5,80	6	82	44	35	36	110,49	05800
5,90	6	82	44	35	36	110,49	05900
6,00	6	82	44	35	36	110,49	06000
6,10	8	91	53	43	36	124,69	06100
6,20	8	91	53	43	36	124,69	06200
6,30	8	91	53	43	36	124,69	06300
6,40	8	91	53	43	36	124,69	06400
6,50	8	91	53	43	36	124,69	06500
6,60	8	91	53	43	36	124,69	06600
6,70	8	91	53	43	36	124,69	06700
6,80	8	91	53	43	36	124,69	06800
6,90	8	91	53	43	36	124,69	06900
7,00	8	91	53	43	36	124,69	07000
7,10	8	91	53	43	36	124,69	07100
7,20	8	91	53	43	36	124,69	07200
7,30	8	91	53	43	36	124,69	07300
7,40	8	91	53	43	36	124,69	07400
7,50	8	91	53	43	36	124,69	07500
7,60	8	91	53	43	36	124,69	07600
7,70	8	91	53	43	36	124,69	07700
7,80	8	91	53	43	36	124,69	07800
7,90	8	91	53	43	36	124,69	07900
8,00	8	91	53	43	36	124,69	08000
8,10	10	103	61	49	40	165,58	08100
8,20	10	103	61	49	40	165,58	08200
8,30	10	103	61	49	40	165,58	08300
8,40	10	103	61	49	40	165,58	08400
8,50	10	103	61	49	40	165,58	08500
8,60	10	103	61	49	40	165,58	08600
8,70	10	103	61	49	40	165,58	08700
8,80	10	103	61	49	40	165,58	08800
8,90	10	103	61	49	40	165,58	08900
9,00	10	103	61	49	40	165,58	09000

10 789 ...

EUR

T4

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
9,10	10	103	61	49	40	165,58	09100
9,20	10	103	61	49	40	165,58	09200
9,30	10	103	61	49	40	165,58	09300
9,40	10	103	61	49	40	165,58	09400
9,50	10	103	61	49	40	165,58	09500
9,60	10	103	61	49	40	165,58	09600
9,70	10	103	61	49	40	165,58	09700
9,80	10	103	61	49	40	165,58	09800
9,90	10	103	61	49	40	165,58	09900
10,00	10	103	61	49	40	165,58	10000
10,10	12	118	71	56	45	234,49	10100
10,20	12	118	71	56	45	234,49	10200
10,30	12	118	71	56	45	234,49	10300
10,40	12	118	71	56	45	234,49	10400
10,50	12	118	71	56	45	234,49	10500
10,60	12	118	71	56	45	234,49	10600
10,70	12	118	71	56	45	234,49	10700
10,80	12	118	71	56	45	234,49	10800
10,90	12	118	71	56	45	234,49	10900
11,00	12	118	71	56	45	234,49	11000
11,10	12	118	71	56	45	234,49	11100
11,20	12	118	71	56	45	234,49	11200
11,30	12	118	71	56	45	234,49	11300
11,40	12	118	71	56	45	234,49	11400
11,50	12	118	71	56	45	234,49	11500
11,60	12	118	71	56	45	234,49	11600
11,70	12	118	71	56	45	234,49	11700
11,80	12	118	71	56	45	234,49	11800
11,90	12	118	71	56	45	234,49	11900
12,00	12	118	71	56	45	234,49	12000
12,20	14	124	77	60	45	315,92	12200
12,50	14	124	77	60	45	315,92	12500
12,80	14	124	77	60	45	315,92	12800
13,00	14	124	77	60	45	315,92	13000
13,50	14	124	77	60	45	315,92	13500
13,80	14	124	77	60	45	315,92	13800
14,00	14	124	77	60	45	315,92	14000
14,50	16	133	83	63	48	380,76	14500
14,80	16	133	83	63	48	380,76	14800
15,00	16	133	83	63	48	380,76	15000
15,50	16	133	83	63	48	380,76	15500
15,80	16	133	83	63	48	380,76	15800
16,00	16	133	83	63	48	380,76	16000
16,50	18	143	93	71	48	499,61	16500
16,80	18	143	93	71	48	499,61	16800
17,00	18	143	93	71	48	499,61	17000
17,50	18	143	93	71	48	499,61	17500
17,80	18	143	93	71	48	499,61	17800
18,00	18	143	93	71	48	499,61	18000
18,50	20	153	101	77	50	587,84	18500
18,80	20	153	101	77	50	587,84	18800
19,00	20	153	101	77	50	587,84	19000
19,50	20	153	101	77	50	587,84	19500
19,80	20	153	101	77	50	587,84	19800
20,00	20	153	101	77	50	587,84	20000



P	●
M	●
K	●
N	○
S	
H	
O	

→ v_c sida 112

WTX – Högmatningsbörar, DIN 6537

- ▲ Borr med fyra eggar för hög matning
- ▲ Specialiserad för stålbearbetning
- ▲ Har fyra spiralformade kylkanaler

- ▲ Senaste skärgeometrin garanterar hög positioneringsnoggrannhet
- ▲ Förstklassig borrhålskvalitet vad gäller tolerans

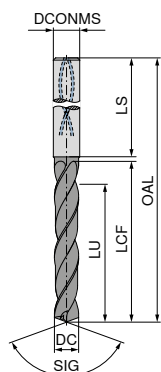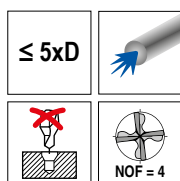

HFDS

DPX14S

DRAGONSKIN



SIG 130°

Solid HM

10 798 ...

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
6,0	8	89	51	40	36	109,28	06000
6,1	10	102	59	47	40	127,43	06100
6,2	10	102	59	47	40	127,43	06200
6,3	10	102	59	47	40	127,43	06300
6,4	10	102	59	47	40	127,43	06400
6,5	10	102	59	47	40	127,43	06500
6,6	10	102	59	47	40	127,43	06600
6,7	10	102	59	47	40	127,43	06700
6,8	10	102	59	47	40	127,43	06800
6,9	10	102	59	47	40	127,43	06900
7,0	10	102	59	47	40	127,43	07000
7,1	10	102	59	47	40	127,43	07100
7,2	10	102	59	47	40	127,43	07200
7,3	10	102	59	47	40	127,43	07300
7,4	10	102	59	47	40	127,43	07400
7,5	10	102	59	47	40	127,43	07500
7,6	10	102	59	47	40	127,43	07600
7,7	10	102	59	47	40	127,43	07700
7,8	10	102	59	47	40	127,43	07800
7,9	10	102	59	47	40	127,43	07900
8,0	10	102	59	47	40	127,43	08000
8,1	12	118	70	55	45	196,10	08100
8,2	12	118	70	55	45	196,10	08200
8,3	12	118	70	55	45	196,10	08300
8,4	12	118	70	55	45	196,10	08400
8,5	12	118	70	55	45	196,10	08500
8,6	12	118	70	55	45	196,10	08600
8,7	12	118	70	55	45	196,10	08700
8,8	12	118	70	55	45	196,10	08800
8,9	12	118	70	55	45	196,10	08900
9,0	12	118	70	55	45	196,10	09000
9,1	12	118	70	55	45	196,10	09100
9,2	12	118	70	55	45	196,10	09200
9,3	12	118	70	55	45	196,10	09300
9,4	12	118	70	55	45	196,10	09400
9,5	12	118	70	55	45	196,10	09500
9,6	12	118	70	55	45	196,10	09600
9,7	12	118	70	55	45	196,10	09700
9,8	12	118	70	55	45	196,10	09800
9,9	12	118	70	55	45	196,10	09900
10,0	12	118	70	55	45	196,10	10000
10,2	14	124	76	60	45	266,20	10200
10,5	14	124	76	60	45	266,20	10500
11,0	14	124	76	60	45	266,20	11000
11,5	14	124	76	60	45	266,20	11500
12,0	14	124	76	60	45	266,20	12000
12,5	16	142	91	73	48	360,37	12500
13,0	16	142	91	73	48	360,37	13000

10 798 ...

EUR




T4

DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4	
14,0	16	142	91	73	48	360,37	14000
14,3	16	142	91	73	48	450,98	14300
14,5	16	142	91	73	48	450,98	14500
15,0	18	142	91	73	48	450,98	15000
16,0	18	142	91	73	48	450,98	16000

P	●
M	○
K	●
N	○
S	○
H	○
O	○

→ v_c sida 125

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

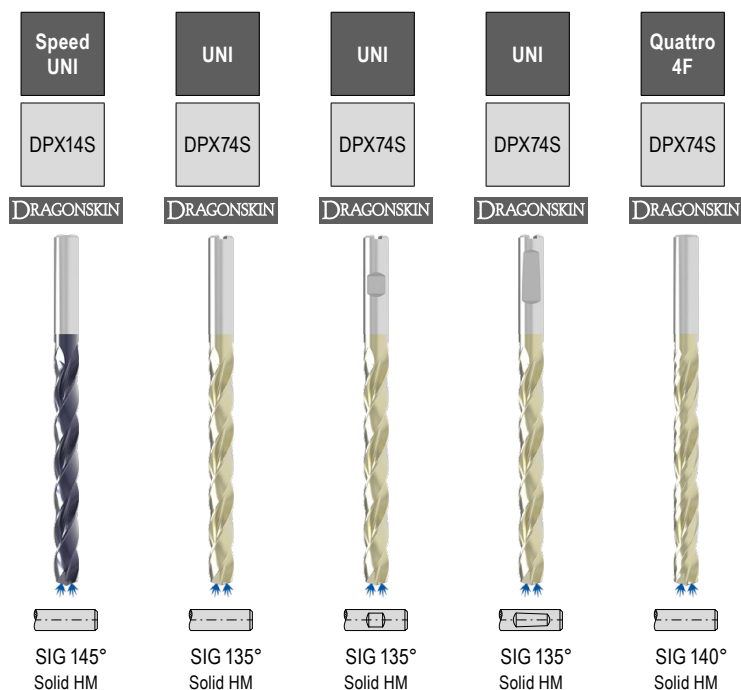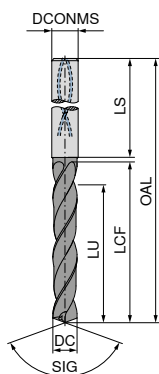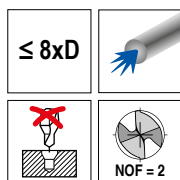




DC m7h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 782 ...		11 789 ...		11 790 ...		11 788 ...		10 736 ...	
						EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T4	
3,00	6	72	34	29	36	172,50	03000	151,88	030	151,88	030	151,88	030	161,53	03000
3,10	6	72	34	29	36	172,50	03100	151,88	031	151,88	031	151,88	031	161,53	03100
3,20	6	72	34	29	36	172,50	03200	151,88	032	151,88	032	151,88	032	161,53	03200
3,30	6	72	34	29	36	172,50	03300	151,88	033	151,88	033	151,88	033	161,53	03300
3,40	6	72	34	29	36	172,50	03400	151,88	034	151,88	034	151,88	034	161,53	03400
3,50	6	72	34	29	36	172,50	03500	151,88	035	151,88	035	151,88	035	161,53	03500
3,60	6	72	34	29	36	172,50	03600	151,88	036	151,88	036	151,88	036	161,53	03600
3,70	6	72	34	29	36	172,50	03700	151,88	037	151,88	037	151,88	037	161,53	03700
3,80	6	81	43	36	36	172,50	03800	151,88	038	151,88	038	151,88	038	161,53	03800
3,90	6	81	43	36	36	172,50	03900	151,88	039	151,88	039	151,88	039	161,53	03900
4,00	6	81	43	36	36	172,50	04000	151,88	040	151,88	040	151,88	040	161,53	04000
4,10	6	81	43	36	36	172,50	04100	151,88	041	151,88	041	151,88	041	161,53	04100
4,20	6	81	43	36	36	172,50	04200	151,88	042	151,88	042	151,88	042	161,53	04200
4,30	6	81	43	36	36	172,50	04300	151,88	043	151,88	043	151,88	043	161,53	04300
4,40	6	81	43	36	36	172,50	04400	151,88	044	151,88	044	151,88	044	161,53	04400
4,50	6	81	43	36	36	172,50	04500	151,88	045	151,88	045	151,88	045	161,53	04500
4,60	6	81	43	36	36	172,50	04600	151,88	046	151,88	046	151,88	046	161,53	04600
4,65	6	81	43	36	36	172,50	04650								
4,70	6	81	43	36	36	172,50	04700	151,88	047	151,88	047	151,88	047	161,53	04700
4,80	6	95	57	48	36	172,50	04800	151,88	048	151,88	048	151,88	048	161,53	04800
4,90	6	95	57	48	36	172,50	04900	151,88	049	151,88	049	151,88	049	161,53	04900
5,00	6	95	57	48	36	172,50	05000	151,88	050	151,88	050	151,88	050	161,53	05000
5,10	6	95	57	48	36	172,50	05100	151,88	051	151,88	051	151,88	051	161,53	05100
5,20	6	95	57	48	36	172,50	05200	151,88	052	151,88	052	151,88	052	161,53	05200
5,30	6	95	57	48	36	172,50	05300	151,88	053	151,88	053	151,88	053	161,53	05300
5,40	6	95	57	48	36	172,50	05400	151,88	054	151,88	054	151,88	054	161,53	05400
5,50	6	95	57	48	36	172,50	05500	151,88	055	151,88	055	151,88	055	161,53	05500
5,55	6	95	57	48	36	172,50	05550								
5,60	6	95	57	48	36	172,50	05600	151,88	056	151,88	056	151,88	056	161,53	05600
5,70	6	95	57	48	36	172,50	05700	151,88	057	151,88	057	151,88	057	161,53	05700
5,80	6	95	57	48	36	172,50	05800	151,88	058	151,88	058	151,88	058	161,53	05800
5,90	6	95	57	48	36	172,50	05900	151,88	059	151,88	059	151,88	059	161,53	05900
6,00	6	95	57	48	36	172,50	06000	151,88	060	151,88	060	151,88	060	161,53	06000
6,10	8	114	76	64	36	220,67	06100	191,81	061	191,81	061	191,81	061	193,13	06100

P	•	•	•	•	•
M	•				
K	•	•	•	•	•
N					
S					
H		○	○	○	○
O					

→ v_c sida 111–120

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

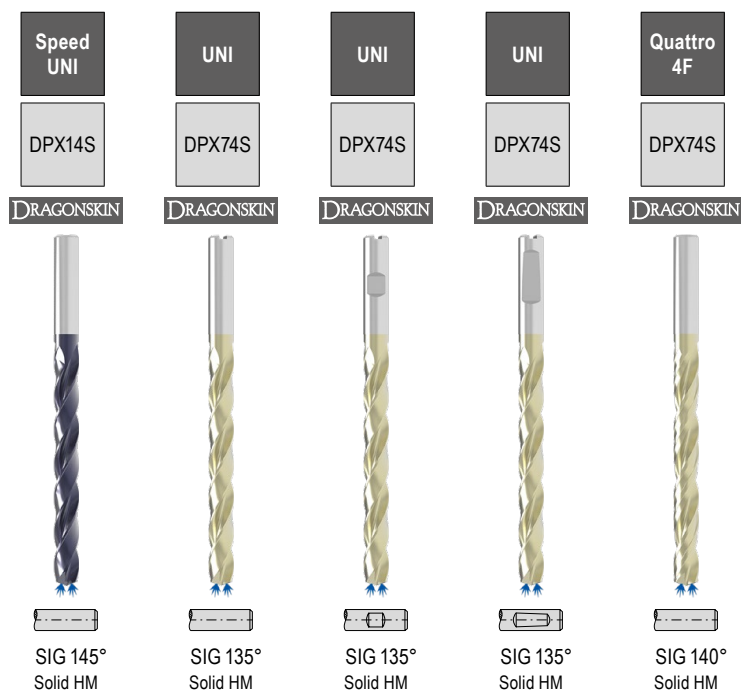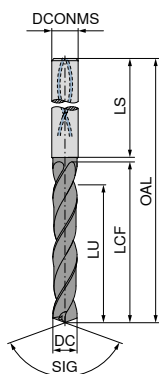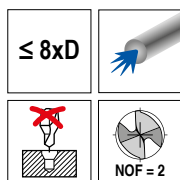




DC _{m7h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 782 ...		11 789 ...		11 790 ...		11 788 ...		10 736 ...	
						EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T4	
6,20	8	114	76	64	36	220,67	06200	191,81	062	191,81	062	191,81	062	193,13	06200
6,30	8	114	76	64	36	220,67	06300	191,81	063	191,81	063	191,81	063	193,13	06300
6,40	8	114	76	64	36	220,67	06400	191,81	064	191,81	064	191,81	064	193,13	06400
6,50	8	114	76	64	36	220,67	06500	191,81	065	191,81	065	191,81	065	193,13	06500
6,60	8	114	76	64	36	220,67	06600	191,81	066	191,81	066	191,81	066	193,13	06600
6,70	8	114	76	64	36	220,67	06700	191,81	067	191,81	067	191,81	067	193,13	06700
6,80	8	114	76	64	36	220,67	06800	191,81	068	191,81	068	191,81	068	193,13	06800
6,90	8	114	76	64	36	220,67	06900	191,81	069	191,81	069	191,81	069	193,13	06900
7,00	8	114	76	64	36	220,67	07000	191,81	070	191,81	070	191,81	070	193,13	07000
7,10	8	114	76	64	36	220,67	07100	191,81	071	191,81	071	191,81	071	193,13	07100
7,20	8	114	76	64	36	220,67	07200	191,81	072	191,81	072	191,81	072	193,13	07200
7,30	8	114	76	64	36	220,67	07300	191,81	073	191,81	073	191,81	073	193,13	07300
7,40	8	114	76	64	36	220,67	07400	191,81	074	191,81	074	191,81	074	193,13	07400
7,50	8	114	76	64	36	220,67	07500	191,81	075	191,81	075	191,81	075	193,13	07500
7,60	8	114	76	64	36	220,67	07600	191,81	076	191,81	076	191,81	076	193,13	07600
7,70	8	114	76	64	36	220,67	07700	191,81	077	191,81	077	191,81	077	193,13	07700
7,80	8	114	76	64	36	220,67	07800	191,81	078	191,81	078	191,81	078	193,13	07800
7,90	8	114	76	64	36	220,67	07900	191,81	079	191,81	079	191,81	079	193,13	07900
8,00	8	114	76	64	36	220,67	08000	191,81	080	191,81	080	191,81	080	193,13	08000
8,10	10	142	95	80	40	302,20	08100	263,47	081	263,47	081	263,47	081	278,60	08100
8,20	10	142	95	80	40	302,20	08200	263,47	082	263,47	082	263,47	082	278,60	08200
8,30	10	142	95	80	40	302,20	08300	263,47	083	263,47	083	263,47	083	278,60	08300
8,40	10	142	95	80	40	302,20	08400	263,47	084	263,47	084	263,47	084	278,60	08400
8,50	10	142	95	80	40	302,20	08500	263,47	085	263,47	085	263,47	085	278,60	08500
8,60	10	142	95	80	40	302,20	08600	263,47	086	263,47	086	263,47	086	278,60	08600
8,70	10	142	95	80	40	302,20	08700	263,47	087	263,47	087	263,47	087	278,60	08700
8,80	10	142	95	80	40	302,20	08800	263,47	088	263,47	088	263,47	088	278,60	08800
8,90	10	142	95	80	40	302,20	08900	263,47	089	263,47	089	263,47	089	278,60	08900
9,00	10	142	95	80	40	302,20	09000	263,47	090	263,47	090	263,47	090	278,60	09000
9,10	10	142	95	80	40	302,20	09100	263,47	091	263,47	091	263,47	091	278,60	09100
9,20	10	142	95	80	40	302,20	09200	263,47	092	263,47	092	263,47	092	278,60	09200
9,30	10	142	95	80	40	302,20	09300	263,47	093	263,47	093	263,47	093	278,60	09300
9,40	10	142	95	80	40	302,20	09400	263,47	094	263,47	094	263,47	094	278,60	09400
9,50	10	142	95	80	40	302,20	09500	263,47	095	263,47	095	263,47	095	278,60	09500

P	•	•	•	•	•
M	•	•	•	•	•
K	•	•	•	•	•
N	•	•	•	•	•
S	•	•	•	•	•
H	•	•	•	•	•
O	•	•	•	•	•

→ v_c sida 111–120

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

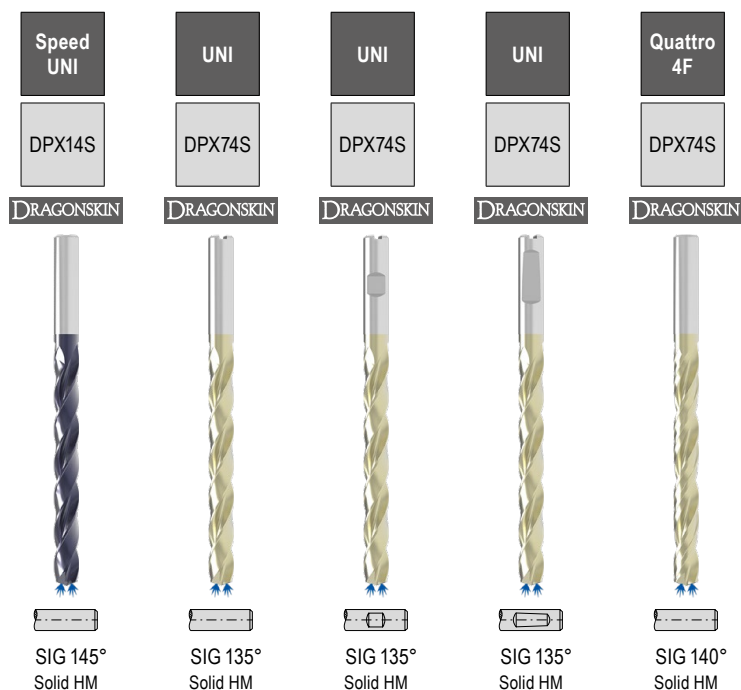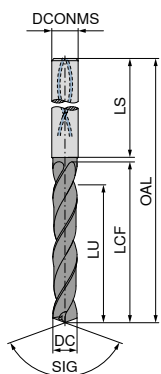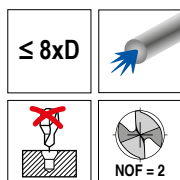




DC m7/h7 mm	DCONMS h6 mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 782 ...		11 789 ...		11 790 ...		11 788 ...		10 736 ...	
						EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T4	
9,60	10	142	95	80	40	302,20	09600	263,47	096	263,47	096	263,47	096	278,60	09600
9,70	10	142	95	80	40	302,20	09700	263,47	097	263,47	097	263,47	097	278,60	09700
9,80	10	142	95	80	40	302,20	09800	263,47	098	263,47	098	263,47	098	278,60	09800
9,90	10	142	95	80	40	302,20	09900	263,47	099	263,47	099	263,47	099	278,60	09900
10,00	10	142	95	80	40	302,20	10000	263,47	100	263,47	100	263,47	100	278,60	10000
10,10	12	162	114	96	45	400,08	10100	348,92	101	348,92	101	348,92	101	357,39	10100
10,20	12	162	114	96	45	400,08	10200	348,92	102	348,92	102	348,92	102	357,39	10200
10,30	12	162	114	96	45	400,08	10300	348,92	103	348,92	103	348,92	103	357,39	10300
10,40	12	162	114	96	45	400,08	10400	348,92	104	348,92	104	348,92	104	357,39	10400
10,50	12	162	114	96	45	400,08	10500	348,92	105	348,92	105	348,92	105	357,39	10500
10,60	12	162	114	96	45	400,08	10600	348,92	106	348,92	106	348,92	106	357,39	10600
10,70	12	162	114	96	45	400,08	10700	348,92	107	348,92	107	348,92	107	357,39	10700
10,80	12	162	114	96	45	400,08	10800	348,92	108	348,92	108	348,92	108	357,39	10800
10,90	12	162	114	96	45	400,08	10900	348,92	109	348,92	109	348,92	109	357,39	10900
11,00	12	162	114	96	45	400,08	11000	348,92	110	348,92	110	348,92	110	357,39	11000
11,10	12	162	114	96	45	400,08	11100	348,92	111	348,92	111	348,92	111	357,39	11100
11,20	12	162	114	96	45	400,08	11200	348,92	112	348,92	112	348,92	112	357,39	11200
11,30	12	162	114	96	45	400,08	11300	348,92	113	348,92	113	348,92	113	357,39	11300
11,40	12	162	114	96	45	400,08	11400	348,92	114	348,92	114	348,92	114	357,39	11400
11,50	12	162	114	96	45	400,08	11500	348,92	115	348,92	115	348,92	115	357,39	11500
11,60	12	162	114	96	45	400,08	11600	348,92	116	348,92	116	348,92	116	357,39	11600
11,70	12	162	114	96	45	400,08	11700	348,92	117	348,92	117	348,92	117	357,39	11700
11,80	12	162	114	96	45	400,08	11800	348,92	118	348,92	118	348,92	118	357,39	11800
11,90	12	162	114	96	45	400,08	11900	348,92	119	348,92	119	348,92	119	357,39	11900
12,00	12	162	114	96	45	400,08	12000	348,92	120	348,92	120	348,92	120	357,39	12000
12,50	14	178	131	112	45	482,92	12500	423,43	125	423,43	125	423,43	125	429,04	12500
12,80	14	178	131	112	45	482,92	12800	423,43	128	423,43	128	423,43	128	429,04	12800
13,00	14	178	131	112	45	482,92	13000	423,43	130	423,43	130	423,43	130	429,04	13000
13,50	14	178	131	112	45	482,92	13500	423,43	135	423,43	135	423,43	135	429,04	13500
13,80	14	178	131	112	45	482,92	13800	423,43	138	423,43	138	423,43	138	429,04	13800
14,00	14	178	131	112	45	482,92	14000	423,43	140	423,43	140	423,43	140	429,04	14000
14,50	16	203	152	128	48	627,88	14500	549,09	145	549,09	145	549,09	145	579,48	14500
14,80	16	203	152	128	48	627,88	14800	549,09	148	549,09	148	549,09	148	579,48	14800
15,00	16	203	152	128	48	627,88	15000	549,09	150	549,09	150	549,09	150	579,48	15000

P	•	•	•	•	•
M	•				
K	•	•	•	•	•
N					
S					
H					
O					

→ v_c sida 111–120

 Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI


WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

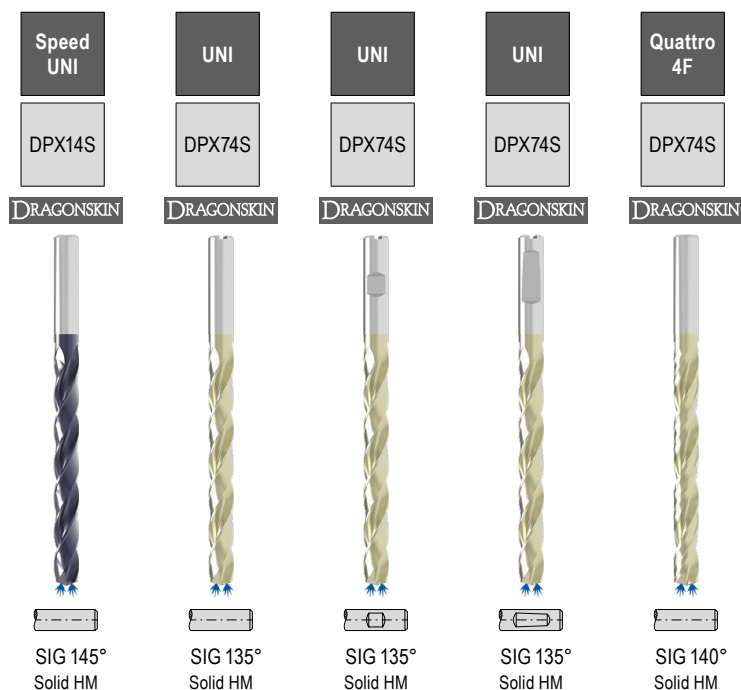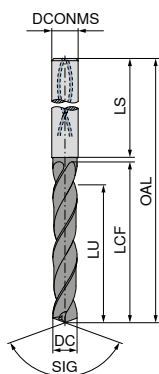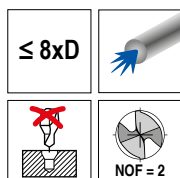

DC mm	DCONMS mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	10 782 ...		11 789 ...		11 790 ...		11 788 ...		10 736 ...	
						EUR T4		EUR T7		EUR T7		EUR T7		EUR T4	
15,50	16	203	152	128	48	627,88	15500	549,09	155	549,09	155	549,09	155	579,48	15500
15,80	16	203	152	128	48	627,88	15800	549,09	158	549,09	158	549,09	158	579,48	15800
16,00	16	203	152	128	48	627,88	16000	549,09	160	549,09	160	549,09	160	579,48	16000
16,50	18	222	171	144	48	797,53	16500	691,07	165	691,07	165	691,07	165	811,24	16500
16,80	18	222	171	144	48	797,53	16800	691,07	168	691,07	168	691,07	168	811,24	16800
17,00	18	222	171	144	48	797,53	17000	691,07	170	691,07	170	691,07	170	811,24	17000
17,50	18	222	171	144	48	797,53	17500	691,07	175	691,07	175	691,07	175	811,24	17500
17,80	18	222	171	144	48	797,53	17800	691,07	178	691,07	178	691,07	178	811,24	17800
18,00	18	222	171	144	48	797,53	18000	691,07	180	691,07	180	691,07	180	811,24	18000
18,50	20	243	190	160	50			805,76	185	805,76	185	805,76	185		
18,80	20	243	190	160	50			805,76	188	805,76	188	805,76	188		
19,00	20	243	190	160	50			805,76	190	805,76	190	805,76	190		
19,50	20	243	190	160	50			805,76	195	805,76	195	805,76	195		
19,80	20	243	190	160	50			805,76	198	805,76	198	805,76	198		
20,00	20	243	190	160	50			805,76	200	805,76	200	805,76	200		
P															
M															
K															
N															
S															
H															
O															

→ v_c sida 111–120Ø DC_{m7} för Typ UNI och Quattro 4F/ Ø DC_{h7} för Typ Speed UNI

Högprestandaborr, Verksnorm

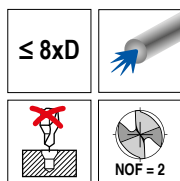SIG 135°
Solid HM



DC _{h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T1/9C	11 704 ...
3,0	6	72	34	29,5	36	86,86	03000
3,1	6	72	34	29,3	36	86,86	03100
3,2	6	72	34	29,2	36	86,86	03200
3,3	6	72	34	29,0	36	86,86	03300
3,4	6	72	34	28,9	36	86,86	03400
3,5	6	72	34	28,7	36	86,86	03500
3,6	6	72	34	28,6	36	86,86	03600
3,7	6	72	34	28,4	36	86,86	03700
3,8	6	81	43	37,3	36	86,86	03800
3,9	6	81	43	37,1	36	86,86	03900
4,0	6	81	43	37,0	36	86,86	04000
4,1	6	81	43	36,8	36	86,86	04100
4,2	6	81	43	36,7	36	86,86	04200
4,3	6	81	43	36,5	36	86,86	04300
4,4	6	81	43	36,4	36	86,86	04400
4,5	6	81	43	36,2	36	86,86	04500
4,6	6	81	43	36,1	36	86,86	04600
4,7	6	81	43	35,9	36	86,86	04700
4,8	6	95	57	49,8	36	86,86	04800
4,9	6	95	57	49,6	36	86,86	04900
5,0	6	95	57	49,5	36	86,86	05000
5,1	6	95	57	49,3	36	86,86	05100
5,2	6	95	57	49,2	36	86,86	05200
5,3	6	95	57	49,0	36	86,86	05300
5,4	6	95	57	48,9	36	86,86	05400
5,5	6	95	57	48,7	36	86,86	05500
5,6	6	95	57	48,6	36	86,86	05600
5,7	6	95	57	48,4	36	86,86	05700
5,8	6	95	57	48,3	36	86,86	05800
5,9	6	95	57	48,1	36	86,86	05900
6,0	6	95	57	48,0	36	86,86	06000
6,1	8	114	76	66,8	36	107,08	06100
6,2	8	114	76	66,7	36	107,08	06200
6,3	8	114	76	66,5	36	107,08	06300
6,4	8	114	76	66,4	36	107,08	06400
6,5	8	114	76	66,2	36	107,08	06500
6,6	8	114	76	66,1	36	107,08	06600
6,7	8	114	76	65,9	36	107,08	06700
6,8	8	114	76	65,8	36	107,08	06800
6,9	8	114	76	65,6	36	107,08	06900
7,0	8	114	76	65,5	36	107,08	07000
7,1	8	114	76	65,3	36	107,08	07100
7,2	8	114	76	65,2	36	107,08	07200
7,3	8	114	76	65,0	36	107,08	07300
7,4	8	114	76	64,9	36	107,08	07400
7,5	8	114	76	64,7	36	107,08	07500
7,6	8	114	76	64,6	36	107,08	07600
7,7	8	114	76	64,4	36	107,08	07700
7,8	8	114	76	64,3	36	107,08	07800
7,9	8	114	76	64,1	36	107,08	07900
8,0	8	114	76	64,0	36	107,08	08000

DC _{h7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T1/9C	11 704 ...
8,1	10	142	95	82,8	40	131,96	08100
8,2	10	142	95	82,7	40	131,96	08200
8,3	10	142	95	82,5	40	131,96	08300
8,4	10	142	95	82,4	40	131,96	08400
8,5	10	142	95	82,2	40	131,96	08500
8,6	10	142	95	82,1	40	131,96	08600
8,7	10	142	95	81,9	40	131,96	08700
8,8	10	142	95	81,8	40	131,96	08800
8,9	10	142	95	81,6	40	131,96	08900
9,0	10	142	95	81,5	40	131,96	09000
9,1	10	142	95	81,3	40	131,96	09100
9,2	10	142	95	81,2	40	131,96	09200
9,3	10	142	95	81,0	40	131,96	09300
9,4	10	142	95	80,9	40	131,96	09400
9,5	10	142	95	80,7	40	131,96	09500
9,6	10	142	95	80,6	40	131,96	09600
9,7	10	142	95	80,4	40	131,96	09700
9,8	10	142	95	80,3	40	131,96	09800
9,9	10	142	95	80,1	40	131,96	09900
10,0	10	142	95	80,0	40	131,96	10000
10,2	12	162	114	98,7	45	175,25	10200
10,5	12	162	114	98,2	45	175,25	10500
10,8	12	162	114	97,8	45	175,25	10800
11,0	12	162	114	97,5	45	175,25	11000
11,5	12	162	114	96,7	45	175,25	11500
11,8	12	162	114	96,3	45	175,25	11800
12,0	12	162	114	96,0	45	175,25	12000
12,2	14	178	131	112,7	45	262,74	12200
12,5	14	178	131	112,2	45	262,74	12500
12,7	14	178	131	111,9	45	262,74	12700
13,0	14	178	131	111,5	45	262,74	13000
13,5	14	178	131	110,7	45	262,74	13500
14,0	14	178	131	110,0	45	262,74	14000
14,5	16	203	152	130,2	48	343,33	14500
15,0	16	203	152	129,5	48	343,33	15000
15,5	16	203	152	128,7	48	343,33	15500
16,0	16	203	152	128,0	48	343,33	16000
16,5	18	222	171	146,2	48	444,78	16500
17,0	18	222	171	145,5	48	444,78	17000
17,5	18	222	171	144,7	48	444,78	17500
18,0	18	222	171	144,0	48	444,78	18000
18,5	20	243	190	162,2	50	495,21	18500
19,0	20	243	190	161,5	50	495,21	19000
19,5	20	243	190	160,7	50	495,21	19500
20,0	20	243	190	160,0	50	495,21	20000

P	•
M	•
K	•
N	
S	
H	
O	

→ v_c sida 130

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

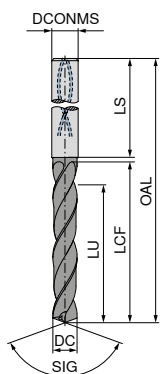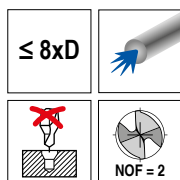

DC _{h7/m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm
3,0	6	72	34	29	36
3,1	6	72	34	29	36
3,2	6	72	34	29	36
3,3	6	72	34	29	36
3,4	6	72	34	29	36
3,5	6	72	34	29	36
3,6	6	72	34	29	36
3,7	6	72	34	29	36
3,8	6	81	43	36	36
3,9	6	81	43	36	36
4,0	6	81	43	36	36
4,1	6	81	43	36	36
4,2	6	81	43	36	36
4,3	6	81	43	36	36
4,4	6	81	43	36	36
4,5	6	81	43	36	36
4,6	6	81	43	36	36
4,7	6	81	43	36	36
4,8	6	95	57	48	36
4,9	6	95	57	48	36
5,0	6	95	57	48	36
5,1	6	95	57	48	36
5,2	6	95	57	48	36
5,3	6	95	57	48	36
5,4	6	95	57	48	36
5,5	6	95	57	48	36
5,6	6	95	57	48	36
5,7	6	95	57	48	36
5,8	6	95	57	48	36
5,9	6	95	57	48	36
6,0	6	95	57	48	36
6,1	8	114	76	64	36
6,2	8	114	76	64	36
6,3	8	114	76	64	36
6,4	8	114	76	64	36
6,5	8	114	76	64	36
6,6	8	114	76	64	36
6,7	8	114	76	64	36
6,8	8	114	76	64	36
6,9	8	114	76	64	36
7,0	8	114	76	64	36
7,1	8	114	76	64	36
7,2	8	114	76	64	36
7,3	8	114	76	64	36
7,4	8	114	76	64	36



P	○
M	●
K	○
N	○ ●
S	●
H	
O	



10 770 ...	10 792 ...
EUR T4	EUR T4
204,22 030	158,67 03000
204,22 031	158,67 03100
204,22 032	158,67 03200
204,22 033	158,67 03300
204,22 034	158,67 03400
204,22 035	158,67 03500
204,22 036	158,67 03600
204,22 037	158,67 03700
204,22 038	158,67 03800
204,22 039	158,67 03900
204,22 040	158,67 04000
204,22 041	158,67 04100
204,22 042	158,67 04200
204,22 043	158,67 04300
204,22 044	158,67 04400
204,22 045	158,67 04500
204,22 046	158,67 04600
204,22 047	158,67 04700
204,22 048	158,67 04800
204,22 049	158,67 04900
204,22 050	158,67 05000
204,22 051	158,67 05100
204,22 052	158,67 05200
204,22 053	158,67 05300
204,22 054	158,67 05400
204,22 055	158,67 05500
204,22 056	158,67 05600
204,22 057	158,67 05700
204,22 058	158,67 05800
204,22 059	158,67 05900
204,22 060	158,67 06000
245,69 061	198,61 06100
245,69 062	198,61 06200
245,69 063	198,61 06300
245,69 064	198,61 06400
245,69 065	198,61 06500
245,69 066	198,61 06600
245,69 067	198,61 06700
245,69 068	198,61 06800
245,69 069	198,61 06900
245,69 070	198,61 07000
245,69 071	198,61 07100
245,69 072	198,61 07200
245,69 073	198,61 07300
245,69 074	198,61 07400

→ v_c sida 117+123

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

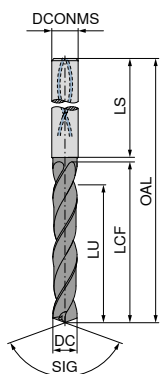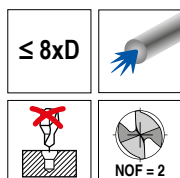

DC _{h7/m7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU	LS
mm	mm	mm	mm	mm	mm
7,5	8	114	76	64	36
7,6	8	114	76	64	36
7,7	8	114	76	64	36
7,8	8	114	76	64	36
7,9	8	114	76	64	36
8,0	8	114	76	64	36
8,1	10	142	95	80	40
8,2	10	142	95	80	40
8,3	10	142	95	80	40
8,4	10	142	95	80	40
8,5	10	142	95	80	40
8,6	10	142	95	80	40
8,7	10	142	95	80	40
8,8	10	142	95	80	40
8,9	10	142	95	80	40
9,0	10	142	95	80	40
9,1	10	142	95	80	40
9,2	10	142	95	80	40
9,3	10	142	95	80	40
9,4	10	142	95	80	40
9,5	10	142	95	80	40
9,6	10	142	95	80	40
9,7	10	142	95	80	40
9,8	10	142	95	80	40
9,9	10	142	95	80	40
10,0	10	142	95	80	40
10,1	12	162	114	96	45
10,2	12	162	114	96	45
10,3	12	162	114	96	45
10,4	12	162	114	96	45
10,5	12	162	114	96	45
10,6	12	162	114	96	45
10,7	12	162	114	96	45
10,8	12	162	114	96	45
10,9	12	162	114	96	45
11,0	12	162	114	96	45
11,1	12	162	114	96	45
11,2	12	162	114	96	45
11,3	12	162	114	96	45
11,4	12	162	114	96	45
11,5	12	162	114	96	45
11,6	12	162	114	96	45
11,7	12	162	114	96	45
11,8	12	162	114	96	45
11,9	12	162	114	96	45



P	○
M	●
K	○
N	○ ●
S	●
H	
O	



10 770 ...	10 792 ...
EUR	EUR
T4	T4
245,69 075	198,61 07500
245,69 076	198,61 07600
245,69 077	198,61 07700
245,69 078	198,61 07800
245,69 079	198,61 07900
245,69 080	198,61 08000
321,40 081	251,06 08100
321,40 082	251,06 08200
321,40 083	251,06 08300
321,40 084	251,06 08400
321,40 085	251,06 08500
321,40 086	251,06 08600
321,40 087	251,06 08700
321,40 088	251,06 08800
321,40 089	251,06 08900
321,40 090	251,06 09000
321,40 091	251,06 09100
321,40 092	251,06 09200
321,40 093	251,06 09300
321,40 094	251,06 09400
321,40 095	251,06 09500
321,40 096	251,06 09600
321,40 097	251,06 09700
321,40 098	251,06 09800
321,40 099	251,06 09900
321,40 100	251,06 10000
413,78 101	
413,78 102	322,82 10200
413,78 103	322,82 10300
413,78 104	322,82 10400
413,78 105	322,82 10500
413,78 106	
413,78 107	322,82 10700
413,78 108	322,82 10800
413,78 109	
413,78 110	322,82 11000
413,78 111	
413,78 112	322,82 11200
413,78 113	
413,78 114	
413,78 115	322,82 11500
413,78 116	322,82 11600
413,78 117	
413,78 118	322,82 11800
413,78 119	

→ v_c sida 117+123

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

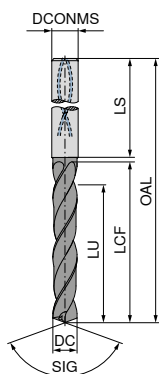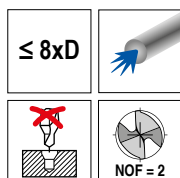

DC _{h7/m7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU	LS
mm	mm	mm	mm	mm	mm
12,0	12	162	114	96	45
12,2	14	178	131	112	45
12,5	14	178	133	112	45
12,5	14	178	131	112	45
12,8	14	178	133	112	45
12,8	14	178	131	112	45
13,0	14	178	133	112	45
13,0	14	178	131	112	45
13,2	14	178	131	112	45
13,5	14	178	131	112	45
13,5	14	178	133	112	45
13,8	14	178	131	112	45
13,8	14	178	133	112	45
14,0	14	178	133	112	45
14,0	14	178	131	112	45
14,2	16	203	152	128	48
14,5	16	203	152	128	48
14,8	16	203	152	128	48
15,0	16	203	152	128	48
15,2	16	203	152	128	48
15,5	16	203	152	128	48
15,8	16	203	152	128	48
16,0	16	203	152	128	48
16,2	18	222	171	144	48
16,5	18	222	171	144	48
16,8	18	222	171	144	48
17,0	18	222	171	144	48
17,2	18	222	171	144	48
17,5	18	222	171	144	48
17,8	18	222	171	144	48
18,0	18	222	171	144	48
18,2	20	243	190	160	50
18,5	20	243	190	160	50
18,8	20	243	190	160	50
19,0	20	243	190	160	50
19,1	20	243	190	160	50
19,2	20	243	190	160	50
19,5	20	243	190	160	50
19,8	20	243	190	160	50
20,0	20	243	190	160	50

P	○	
M	●	
K	○	
N	○	●
S	●	
H		
O		



Ø DC_{m7} för Typ VA / Ø DC_{h7} för Typ AL



10 770 ...	10 792 ...
EUR	EUR
T4	T4
413,78	322,82
120	12000
535,38	409,73
125	12500
535,38	409,73
128	12800
535,38	409,73
130	13000
	409,73
	13200
	409,73
535,38	13500
135	409,73
535,38	13800
535,38	
140	409,73
	14000
	585,09
	14200
688,45	585,09
145	14500
688,45	585,09
148	14800
688,45	585,09
150	15000
	585,09
	15200
688,45	585,09
155	15500
688,45	585,09
158	15800
688,45	585,09
160	16000
	717,41
	16200
927,11	717,41
165	16500
927,11	717,41
168	16800
927,11	717,41
170	17000
	717,41
	17200
927,11	717,41
175	17500
927,11	717,41
178	17800
927,11	717,41
180	18000
	870,60
	18200
1.214,77	870,60
185	18500
1.214,77	870,60
188	18800
1.214,77	870,60
190	19000
	870,60
	19100
	870,60
	19200
1.214,77	870,60
195	19500
1.214,77	870,60
198	19800
1.214,77	870,60
200	20000

→ v_c sida 117+123

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

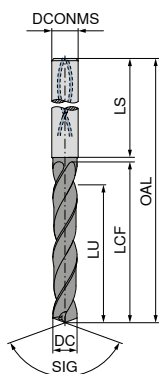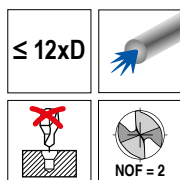

DC _{h7/m7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU	LS
mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,0	6	92	54	48	36
3,1	6	92	54	48	36
3,2	6	92	54	48	36
3,3	6	92	54	48	36
3,4	6	92	54	48	36
3,5	6	92	54	48	36
3,6	6	92	54	48	36
3,7	6	92	54	48	36
3,8	6	102	64	58	36
3,9	6	102	64	58	36
4,0	6	102	64	58	36
4,1	6	102	64	58	36
4,2	6	102	64	58	36
4,3	6	102	64	58	36
4,4	6	102	64	58	36
4,5	6	102	64	58	36
4,6	6	102	64	58	36
4,7	6	102	64	58	36
4,8	6	116	78	70	36
4,9	6	116	78	70	36
5,0	6	116	78	70	36
5,1	6	116	78	70	36
5,2	6	116	78	70	36
5,3	6	116	78	70	36
5,4	6	116	78	70	36
5,5	6	116	78	70	36
5,6	6	116	78	70	36
5,7	6	116	78	70	36
5,8	6	116	78	70	36
5,9	6	116	78	70	36
6,0	6	116	78	70	36
6,1	8	146	108	94	36
6,2	8	146	108	94	36
6,3	8	146	108	94	36
6,4	8	146	108	94	36
6,5	8	146	108	94	36
6,6	8	146	108	94	36
6,7	8	146	108	94	36
6,8	8	146	108	94	36
6,9	8	146	108	94	36
7,0	8	146	108	94	36
7,1	8	146	108	94	36
7,2	8	146	108	94	36



P	•	•
M	•	•
K	•	•
N	○	•
S	•	•
H	•	○
O	•	•



10 774 ...	10 737 ...	10 793 ...
EUR	EUR	EUR
T4	T4	T4
222,81 03000	222,20 03000	191,81 03000
222,81 03100	222,20 03100	191,81 03100
222,81 03200	222,20 03200	191,81 03200
222,81 03300	222,20 03300	191,81 03300
222,81 03400	222,20 03400	191,81 03400
222,81 03500	222,20 03500	191,81 03500
222,81 03600	222,20 03600	191,81 03600
222,81 03700	222,20 03700	191,81 03700
222,81 03800	222,20 03800	191,81 03800
222,81 03900	222,20 03900	191,81 03900
222,81 04000	222,20 04000	191,81 04000
222,81 04100	222,20 04100	191,81 04100
222,81 04200	222,20 04200	191,81 04200
222,81 04300	222,20 04300	191,81 04300
222,81 04400	222,20 04400	191,81 04400
222,81 04500	222,20 04500	191,81 04500
222,81 04600	222,20 04600	191,81 04600
222,81 04700	222,20 04700	191,81 04700
222,81 04800	222,20 04800	191,81 04800
222,81 04900	222,20 04900	191,81 04900
222,81 05000	222,20 05000	191,81 05000
222,81 05100	222,20 05100	191,81 05100
222,81 05200	222,20 05200	191,81 05200
222,81 05300	222,20 05300	191,81 05300
222,81 05400	222,20 05400	191,81 05400
222,81 05500	222,20 05500	191,81 05500
222,81 05600	222,20 05600	191,81 05600
222,81 05700	222,20 05700	191,81 05700
222,81 05800	222,20 05800	191,81 05800
222,81 05900	222,20 05900	191,81 05900
222,81 06000	222,20 06000	191,81 06000
255,94 06100	240,09 06100	266,32 06100
255,94 06200	240,09 06200	266,32 06200
255,94 06300	240,09 06300	266,32 06300
255,94 06400	240,09 06400	266,32 06400
255,94 06500	240,09 06500	266,32 06500
255,94 06600	240,09 06600	266,32 06600
255,94 06700	240,09 06700	266,32 06700
255,94 06800	240,09 06800	266,32 06800
255,94 06900	240,09 06900	266,32 06900
255,94 07000	240,09 07000	266,32 07000
255,94 07100	240,09 07100	266,32 07100
255,94 07200	240,09 07200	266,32 07200

→ v_c sida 118–124

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

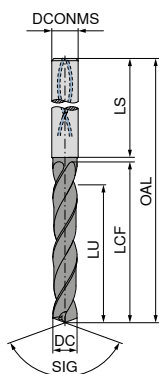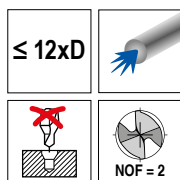

DC _{h7/m7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU	LS
mm	mm	mm	mm	mm	mm
7,3	8	146	108	94	36
7,4	8	146	108	94	36
7,5	8	146	108	94	36
7,6	8	146	108	94	36
7,7	8	146	108	94	36
7,8	8	146	108	94	36
7,9	8	146	108	94	36
8,0	8	146	108	94	36
8,1	10	162	120	110	40
8,2	10	162	120	110	40
8,3	10	162	120	110	40
8,4	10	162	120	110	40
8,5	10	162	120	110	40
8,6	10	162	120	110	40
8,7	10	162	120	110	40
8,8	10	162	120	110	40
8,9	10	162	120	110	40
9,0	10	162	120	110	40
9,1	10	162	120	110	40
9,2	10	162	120	110	40
9,3	10	162	120	110	40
9,4	10	162	120	110	40
9,5	10	162	120	110	40
9,6	10	162	120	110	40
9,7	10	162	120	110	40
9,8	10	162	120	110	40
9,9	10	162	120	110	40
10,0	10	162	120	110	40
10,1	12	204	156	142	45
10,2	12	204	156	142	45
10,3	12	204	156	142	45
10,4	12	204	156	142	45
10,5	12	204	156	142	45
10,6	12	204	156	142	45
10,7	12	204	156	142	45
10,8	12	204	156	142	45
10,9	12	204	156	142	45
11,0	12	204	156	142	45
11,1	12	204	156	142	45
11,2	12	204	156	142	45
11,3	12	204	156	142	45
11,4	12	204	156	142	45
11,5	12	204	156	142	45



10 774 ...	10 737 ...	10 793 ...
EUR	EUR	EUR
T4	T4	T4
255,94 07300	240,09 07300	266,32 07300
255,94 07400	240,09 07400	266,32 07400
255,94 07500	240,09 07500	266,32 07500
255,94 07600	240,09 07600	266,32 07600
255,94 07700	240,09 07700	266,32 07700
255,94 07800	240,09 07800	266,32 07800
255,94 07900	240,09 07900	266,32 07900
255,94 08000	240,09 08000	266,32 08000
333,79 08100	327,12 08100	336,42 08100
333,79 08200	327,12 08200	336,42 08200
333,79 08300	327,12 08300	336,42 08300
333,79 08400	327,12 08400	336,42 08400
333,79 08500	327,12 08500	336,42 08500
333,79 08600	327,12 08600	336,42 08600
333,79 08700	327,12 08700	336,42 08700
333,79 08800	327,12 08800	336,42 08800
333,79 08900	327,12 08900	336,42 08900
333,79 09000	327,12 09000	336,42 09000
333,79 09100	327,12 09100	336,42 09100
333,79 09200	327,12 09200	336,42 09200
333,79 09300	327,12 09300	336,42 09300
333,79 09400	327,12 09400	336,42 09400
333,79 09500	327,12 09500	336,42 09500
333,79 09600	327,12 09600	336,42 09600
333,79 09700	327,12 09700	336,42 09700
333,79 09800	327,12 09800	336,42 09800
333,79 09900	327,12 09900	336,42 09900
333,79 10000	327,12 10000	336,42 10000
455,03 10100	437,27 10100	
455,03 10200	437,27 10200	458,01 10200
455,03 10300	437,27 10300	
455,03 10400	437,27 10400	
455,03 10500	437,27 10500	458,01 10500
455,03 10600	437,27 10600	
455,03 10700	437,27 10700	458,01 10700
455,03 10800	437,27 10800	458,01 10800
455,03 10900	437,27 10900	
455,03 11000	437,27 11000	458,01 11000
455,03 11100	437,27 11100	
455,03 11200	437,27 11200	458,01 11200
455,03 11300	437,27 11300	458,01 11300
455,03 11400	437,27 11400	
455,03 11500	437,27 11500	458,01 11500

P	•	•
M	•	
K	•	•
N	○	•
S	•	
H		○
O		

→ v_c sida 118–124

 Ø DC_{m7} för Typ Speed VA och Quattro 4F / Ø DC_{m7} för Typ AL

WTX – Högprestandaborr, Verksnorm

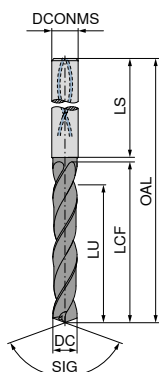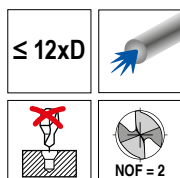

DC _{h7/m7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU	LS
mm	mm	mm	mm	mm	mm
11,6	12	204	156	142	45
11,7	12	204	156	142	45
11,8	12	204	156	142	45
11,9	12	204	156	142	45
12,0	12	204	156	142	45
12,1	14	230	182	166	45
12,2	14	230	182	166	45
12,5	14	230	182	166	45
12,8	14	230	182	166	45
13,0	14	230	182	166	45
13,2	14	230	182	166	45
13,5	14	230	182	166	45
13,8	14	230	182	166	45
14,0	14	230	182	166	45
14,2	16	260	208	192	48
14,5	16	260	208	192	48
14,7	16	260	208	192	48
14,8	16	260	208	192	48
15,0	16	260	208	192	48
15,1	16	260	208	192	48
15,2	16	260	208	192	48
15,5	16	260	208	192	48
15,7	16	260	208	192	48
15,8	16	260	208	192	48
16,0	16	260	208	192	48
16,2	18	285	234	216	48
16,5	18	285	234	216	48
16,8	18	285	234	216	48
17,0	18	285	234	216	48
17,2	18	285	234	216	48
17,5	18	285	234	216	48
17,8	18	285	234	216	48
18,0	18	285	234	216	48
18,2	20	310	258	240	50
18,5	20	310	258	240	50
18,7	20	310	258	240	50
18,8	20	310	258	240	50
19,0	20	310	258	240	50
19,2	20	310	258	240	50
19,5	20	310	258	240	50
19,8	20	310	258	240	50
20,0	20	310	258	240	50

10 774 ...	10 737 ...	10 793 ...
EUR T4	EUR T4	EUR T4
455,03 11600	437,27 11600	
455,03 11700	437,27 11700	
455,03 11800	437,27 11800	458,01 11800
455,03 11900	437,27 11900	
455,03 12000	437,27 12000	458,01 12000
		643,03 12100
646,60 12200		643,03 12200
646,60 12500	641,47 12500	643,03 12500
646,60 12800	641,47 12800	643,03 12800
646,60 13000	641,47 13000	643,03 13000
		643,03 13200
646,60 13500	641,47 13500	643,03 13500
646,60 13800	641,47 13800	643,03 13800
646,60 14000	641,47 14000	643,03 14000
829,59 14200		778,09 14200
829,59 14500	837,33 14500	778,09 14500
		778,09 14700
	837,33 14800	778,09 14800
829,59 15000	837,33 15000	778,09 15000
829,59 15100		
829,59 15200		778,09 15200
829,59 15500	837,33 15500	778,09 15500
		778,09 15700
829,59 15800	837,33 15800	778,09 15800
829,59 16000	837,33 16000	778,09 16000
		866,30 16200
	1.135,36 16500	866,30 16500
	1.135,36 16800	866,30 16800
1.140,85 17000	1.135,36 17000	866,30 17000
		866,30 17200
1.140,85 17500	1.135,36 17500	866,30 17500
	1.135,36 17800	866,30 17800
	1.135,36 18000	866,30 18000
		1.096,75 18200
		1.096,75 18500
		1.096,75 18700
		1.096,75 18800
		1.096,75 19000
		1.096,75 19200
		1.096,75 19500
		1.096,75 19800
		1.096,75 20000



P	•	•
M	•	
K	•	•
N	○	•
S	•	
H		○
O		

→ v_c sida 118–124

 Ø DC_{m7} för Typ Speed VA och Quattro 4F / Ø DC_{h7} för Typ AL

WTX – Co-pilot djuphålsbör

- ▲ Skärtolerans j6 optimalt anpassad som mellantolerans för pilotbör och djuphålsbör
- ▲ För optimal styrning och reducering av materialingreppstid hos djuphålsbörret vid borrhjup > 30xD
- ▲ Pilothål erfordras
- ▲ Upp till 20xD utan urspänning
- ▲ Hög rakhet
- ▲ Säker spånavgång

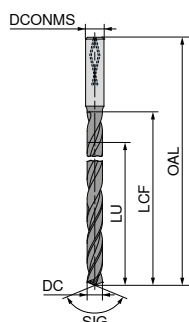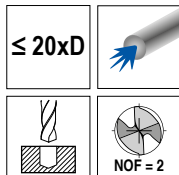

SIG 137°
Solid HM


11 018 ...

DC mm	DCONMS _{h5} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T7	
3,0	6	120	80	60	266,20	03000
4,0	6	130	90	80	277,17	04000
4,2	6	160	110	84	300,05	04200
4,5	6	160	110	90	300,05	04500
4,8	6	160	120	96	319,38	04800
5,0	6	160	120	100	319,38	05000
5,5	6	185	140	110	331,65	05500
5,8	6	185	140	116	331,65	05800
6,0	6	185	140	120	331,65	06000
6,5	8	210	160	130	378,62	06500
6,8	8	210	160	136	378,62	06800
7,0	8	210	160	140	378,62	07000
7,5	8	230	180	150	420,94	07500
7,8	8	230	180	156	420,94	07800
8,0	8	230	180	160	420,94	08000
8,5	10	260	195	170	464,68	08500
8,8	10	290	230	176	519,05	08800
9,0	10	290	230	180	519,05	09000

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ v_c sida 142

Toleranser och vinkel

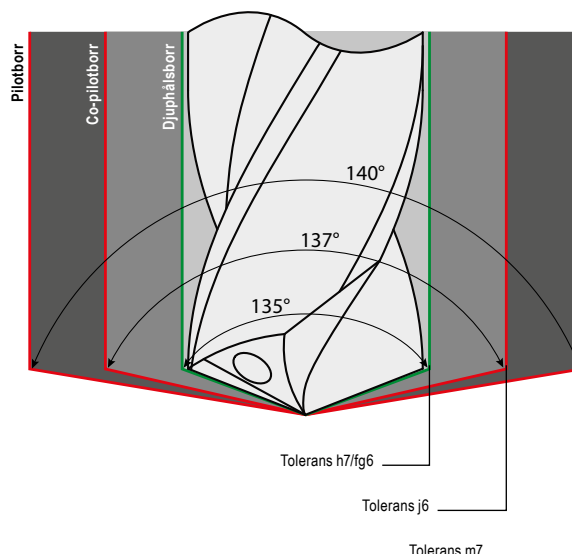




Toleranstabell

ISO-toleranser för axlar och borrhål

Från Ø	3	6	10	18	
Upp till och med	6	10	18	30	
p6	20	24	29	35	
	12	15	18	22	
h7	0	0	0	0	Djuphålsbör 16xD till 30xD
	-12	-15	-18	-21	
j6	6	7	8	9	Co-pilotbör
	-2	-2	-3	-4	
fg6	-6	-8			Djuphålsbör > 30xD
	-14	-17			
m6	12	15	18	21	
	4	6	7	8	
m7	16	21	25	29	WTX UNI / WTX VA
	4	6	7	8	

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Upp till 16xD utan urspåning
- ▲ Pilotborrning erfordras
- ▲ Suverän rakhet
- ▲ Säker spåntransport

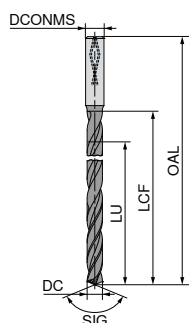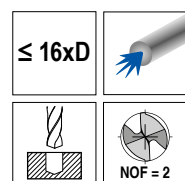SIG 135°
Solid HMSIG 135°
Solid HM

DC _{h7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU		
mm	mm	mm	mm	mm	EUR	T7
2,0	4	84	42	39	153,06	020
2,2	4	84	42	39	153,06	022
2,3	4	84	42	39	153,06	023
2,4	4	96	54	50	171,19	024
2,5	4	96	54	50	171,19	025
2,7	4	96	54	50	171,19	027
2,8	4	96	54	50	171,19	028
3,0	6	100	60	55	217,92	030
3,2	6	100	60	55	217,92	032
3,3	6	100	60	55	217,92	033
3,5	6	100	60	55	217,92	035
3,8	6	115	75	69	227,57	038
4,0	6	115	75	69	227,57	040
4,2	6	115	75	69	244,26	042
4,5	6	130	90	83	244,26	045
4,8	6	130	90	83	257,96	048
5,0	6	130	90	83	257,96	050
5,5	6	150	108	99	270,37	055
5,8	6	150	108	99	270,37	058
6,0	6	150	108	99	270,37	060
6,5	8	165	125	115	287,06	065
6,8	8	165	125	115	309,12	068
7,0	8	165	125	115	309,12	070
7,5	8	180	140	128	345,00	075
7,8	8	180	140	128	345,00	078
8,0	8	180	140	128	345,00	080
8,5	10	205	160	147	380,76	085
8,8	10	205	160	147	425,10	088
9,0	10	205	160	147	425,10	090
9,8	10	225	180	165	425,10	098
10,0	10	225	180	165	425,10	100
10,2	12	240	190	174	474,58	102
10,8	12	240	190	174	474,58	108
11,8	12	265	215	197	474,58	118
12,0	12	265	215	197	474,58	120




P	•
M	•
K	•
N	•
S	○
H	
O	

→ v_c sida 143+146

→ Bearbetningsinformation: Sida 160

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Upp till 20xD utan urspåning
- ▲ Pilotborrning erfordras
- ▲ Suverän rakhet
- ▲ Säker spåntransport

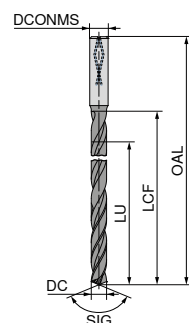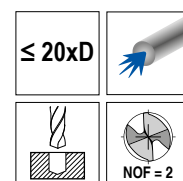SIG 135°
Solid HMSIG 135°
Solid HM

DC _{h7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU		
mm	mm	mm	mm	mm	EUR	T7
2,0	4	92	50	47	162,72	020
2,2	4	92	50	47	162,72	022
2,3	4	92	50	47	162,72	023
2,4	4	112	70	66	180,73	024
2,5	4	112	70	66	180,73	025
2,7	4	112	70	66	180,73	027
2,8	4	112	70	66	180,73	028
3,0	6	120	80	75	242,83	030
3,2	6	120	80	75	242,83	032
3,3	6	120	80	75	242,83	033
3,5	6	120	80	75	242,83	035
3,8	6	130	90	84	252,62	038
4,0	6	130	90	84	252,62	040
4,2	6	160	110	103	271,80	042
4,5	6	160	110	103	271,80	045
4,8	6	160	120	113	287,06	048
5,0	6	160	120	113	287,06	050
5,5	6	185	140	131	299,34	055
5,8	6	185	140	131	299,34	058
6,0	6	185	140	131	299,34	060
6,5	8	210	160	150	320,09	065
6,8	8	210	160	150	343,58	068
7,0	8	210	160	150	343,58	070
7,5	8	230	180	168	383,51	075
7,8	8	230	180	168	383,51	078
8,0	8	230	180	168	383,51	080
8,5	10	260	195	182	422,25	085
8,8	10	290	230	216	474,58	088
9,0	10	290	230	216	474,58	090
9,8	10	290	230	216	474,58	098
10,0	10	290	230	216	474,58	100
10,2	12	315	268	251	521,43	102
10,8	12	315	268	251	521,43	108
11,8	12	315	268	251	521,43	118
12,0	12	315	268	251	521,43	120




P	•
M	•
K	•
N	•
S	○
H	
O	

→ v_c sida 143+146

→ Bearbetningsinformation: Sida 160

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Upp till 25xD utan urspänning
- ▲ Pilotborrning erfordras
- ▲ Suverän rakhet
- ▲ Säker spåntransport

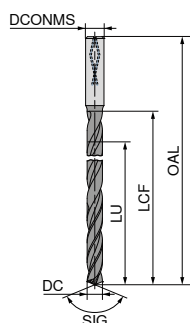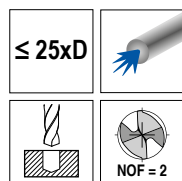SIG 135°
Solid HMSIG 135°
Solid HM

11 025 ...

11 026 ...

DC _{h7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU	EUR	T7
2,0	4	104	60	57	172,50	020
2,2	4	104	60	57	172,50	022
2,3	4	104	60	57	172,50	023
2,4	4	125	80	76	197,29	024
2,5	4	125	80	76	197,29	025
2,7	4	125	80	76	197,29	027
2,8	4	125	80	76	197,29	028
3,0	6	135	98	93	281,58	030
3,2	6	135	98	93	281,58	032
3,3	6	150	110	105	313,16	033
3,5	6	150	110	105	313,16	035
3,8	6	160	120	114	321,40	038
4,0	6	160	120	114	321,40	040
4,2	6	160	120	114	321,40	042
4,5	6	180	135	128	335,22	045
4,8	6	180	135	128	335,22	048
5,0	6	180	135	128	335,22	050
5,5	6	205	168	159	360,13	055
5,8	6	205	168	159	360,13	058
6,0	6	205	168	159	360,13	060
6,5	8	240	200	190	401,38	065
6,8	8	240	200	190	401,38	068
7,0	8	240	200	190	401,38	070
7,5	8	260	220	208	447,05	075
7,8	8	260	220	208	447,05	078
8,0	8	260	220	208	447,05	080
8,5	10	285	240	227	502,12	085
8,8	10	310	268	254	546,23	088
9,0	10	310	268	254	546,23	090
9,8	10	310	268	254	546,23	098
10,0	10	310	268	254	546,23	100
10,2	12	375	325	308	656,61	102
10,8	12	375	325	308	656,61	108
11,8	12	375	325	308	656,61	118
12,0	12	375	325	308	656,61	120




P	•
M	•
K	•
N	•
S	○
H	
O	

→ v_c sida 144+147

→ Bearbetningsinformation: Sida 160

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Upp till 30xD utan urspänning
- ▲ Pilotborrning erfordras
- ▲ Suverän rakhet
- ▲ Säker spåntransport

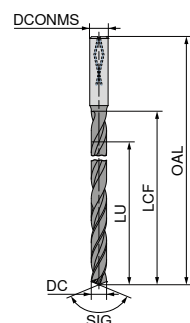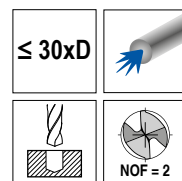SIG 135°
Solid HMSIG 135°
Solid HM

11 030 ...

11 031 ...

DC _{h7}	DCONMS _{h6}	OAL	LCF	LU	EUR	T7
2,0	4	115	70	67	185,01	020
2,2	4	115	70	67	185,01	022
2,3	4	115	70	67	185,01	023
2,4	4	138	90	86	213,98	024
2,5	4	138	90	86	213,98	025
2,7	4	138	90	86	213,98	027
2,8	4	138	90	86	213,98	028
3,0	6	150	105	100	361,45	030
3,2	6	150	105	100	361,45	032
3,3	6	185	135	130	371,11	033
3,5	6	185	135	130	371,11	035
3,8	6	185	135	130	371,11	038
4,0	6	185	135	130	371,11	040
4,2	6	185	135	130	371,11	042
4,5	6	215	165	158	382,19	045
4,8	6	215	165	158	382,19	048
5,0	6	215	165	158	382,19	050
5,5	6	230	180	171	400,08	055
5,8	6	230	180	171	400,08	058
6,0	6	230	180	171	400,08	060
6,5	8	280	215	205	441,44	065
6,8	8	280	230	220	458,01	068
7,0	8	280	230	220	458,01	070
7,5	8	280	230	220	458,01	075
7,8	8	315	265	253	510,47	078
8,0	8	315	265	253	510,47	080
8,5	10	350	295	282	589,02	085
8,8	10	380	330	316	619,30	088
9,0	10	380	330	316	619,30	090
9,8	10	380	330	316	619,30	098
10,0	10	380	330	316	619,30	100
10,2	12	430	380	365	790,60	102
10,8	12	430	380	365	790,60	108
11,8	12	430	380	365	790,60	118
12,0	12	430	380	365	790,60	120



P	•
M	•
K	•
N	•
S	○
H	
O	

→ v_c sida 144+147

→ Bearbetningsinformation: Sida 160

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Upp till 40xD utan urspänning
- ▲ Pilotborrning erfordras
- ▲ Suverän rakhet
- ▲ Säker spåntransport

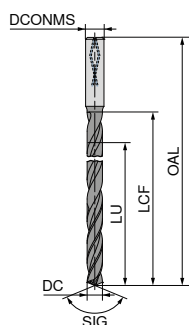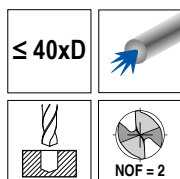

SIG 135°
Solid HM

11 040 ...

DC _{fg6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T7	
3,0	6	195	150	146	458,01	030
4,0	6	220	175	169	458,01	040
4,2	6	245	200	194	506,41	042
4,5	6	245	200	194	506,41	045
4,8	6	275	230	223	540,86	048
5,0	6	275	230	223	540,86	050
5,5	6	305	260	251	582,23	055
5,8	6	305	260	251	582,23	058
6,0	6	305	260	251	582,23	060
6,5	8	345	300	290	626,22	065
6,8	8	345	300	290	626,22	068
7,0	8	345	300	290	626,22	070
7,5	8	385	340	328	696,67	075
7,8	8	385	340	328	696,67	078
8,0	8	385	340	328	696,67	080
8,5	10	430	380	367	767,25	085
8,8	10	430	380	367	767,25	088
9,0	10	430	380	367	767,25	090



P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ v_c sida 145

→ Bearbetningsinformation: Sida 160

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Upp till 50xD utan urspänning
- ▲ Pilotborrning erfordras
- ▲ Suverän rakhet
- ▲ Säker spåntransport

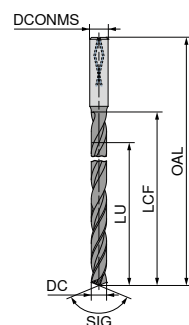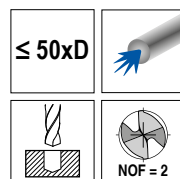

SIG 135°
Solid HM

11 050 ...

DC _{fg6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T7	
3,0	6	220	175	170	622,28	030
4,0	6	265	220	214	622,28	040
4,2	6	290	245	238	692,63	042
4,5	6	290	245	238	692,63	045
4,8	6	320	275	268	782,27	048
5,0	6	320	275	268	782,27	050
5,5	6	355	310	302	880,13	055
5,8	6	355	315	306	892,66	058
6,0	6	355	315	306	892,66	060
6,5	8	395	350	340	991,96	065
6,8	8	425	380	370	1.076,12	068

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	



→ v_c sida 145

→ Bearbetningsinformation: Sida 160

Djuphålsbörarna finns med andra mått på begäran.

WTX – Högprestandaborr

▲ Enhetsskaft Ø 3 mm h6 för användning i
krämpchuck

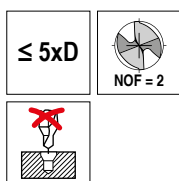

SIG 140°
Solid HM

DC ^{+0,004} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T7	
0,10	3	38	1,2	1,0	37,23	00100
0,15	3	38	2,0	1,7	32,83	00150
0,20	3	38	3,5	3,0	28,70	00200
0,25	3	38	3,5	3,0	24,43	00250
0,30	3	38	5,5	5,0	20,16	00300
0,35	3	38	5,5	5,0	20,16	00350
0,40	3	38	7,0	6,0	20,16	00400
0,45	3	38	7,0	6,0	20,16	00450
0,50	3	38	7,0	6,0	20,16	00500
0,55	3	38	7,0	6,0	20,16	00550
0,60	3	38	7,0	6,0	20,16	00600
0,65	3	38	7,0	6,0	20,16	00650
0,70	3	38	10,5	8,0	20,16	00700
0,75	3	38	10,5	8,0	20,16	00750
0,80	3	38	10,5	8,0	20,16	00800
0,85	3	38	10,5	8,0	20,16	00850
0,90	3	38	10,5	8,0	20,16	00900
0,95	3	38	10,5	8,0	20,16	00950
0,97	3	38	10,5	8,0	20,16	00970
0,98	3	38	10,5	8,0	20,16	00980
0,99	3	38	10,5	8,0	20,16	00990
1,00	3	38	10,5	8,0	20,16	01000
1,01	3	38	10,5	8,0	20,16	01010
1,02	3	38	10,5	8,0	20,16	01020
1,03	3	38	10,5	8,0	20,16	01030
1,05	3	38	10,5	8,0	20,16	01050
1,10	3	38	10,5	8,0	20,16	01100
1,15	3	38	10,5	8,0	20,16	01150
1,20	3	38	10,5	8,0	20,16	01200
1,25	3	38	10,5	8,0	20,16	01250
1,30	3	38	10,5	8,0	20,16	01300
1,35	3	38	10,5	8,0	20,16	01350
1,40	3	38	10,5	8,0	20,16	01400
1,45	3	38	10,5	8,0	20,16	01450
1,47	3	38	10,5	8,0	20,16	01470
1,48	3	38	10,5	8,0	20,16	01480
1,49	3	38	10,5	8,0	20,16	01490
1,50	3	38	10,5	8,0	20,16	01500
1,51	3	38	10,5	8,0	20,16	01510
1,52	3	38	10,5	8,0	20,16	01520
1,53	3	38	10,5	8,0	20,16	01530
1,55	3	38	10,5	8,0	20,16	01550
1,60	3	38	10,5	8,0	20,16	01600
1,65	3	38	10,5	8,0	20,16	01650
1,70	3	38	10,5	8,0	20,16	01700
1,75	3	38	10,5	8,0	20,16	01750

11 770 ...





DC ^{+0,004} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T7	
1,80	3	38	10,5	8,0	20,16	01800
1,85	3	38	12,0	8,0	20,16	01850
1,90	3	38	12,0	8,0	20,16	01900
1,95	3	38	12,0	8,0	20,16	01950
1,97	3	38	12,0	8,0	20,16	01970
1,98	3	38	12,0	8,0	20,16	01980
1,99	3	38	12,0	8,0	20,16	01990
2,00	3	42	13,0	9,0	28,84	02000
2,01	3	42	13,0	9,0	28,84	02010
2,02	3	42	13,0	9,0	28,84	02020
2,03	3	42	13,0	9,0	28,84	02030
2,05	3	42	13,0	9,0	28,84	02050
2,10	3	42	13,0	9,0	28,84	02100
2,15	3	42	13,0	9,0	28,84	02150
2,20	3	46	15,0	10,0	32,57	02200
2,25	3	46	15,0	10,0	32,57	02250
2,30	3	46	15,0	10,0	32,57	02300
2,35	3	46	15,0	10,0	32,57	02350
2,40	3	46	15,0	10,0	32,57	02400
2,45	3	46	15,0	10,0	32,57	02450
2,47	3	46	15,0	10,0	32,57	02470
2,48	3	46	15,0	10,0	32,57	02480
2,49	3	46	15,0	10,0	32,57	02490
2,50	3	46	15,0	10,0	32,57	02500
2,51	3	46	15,0	10,0	32,57	02510
2,52	3	46	15,0	10,0	32,57	02520
2,53	3	46	15,0	10,0	32,57	02530
2,60	3	46	15,0	10,0	32,57	02600
2,70	3	46	15,0	10,0	32,57	02700
2,80	3	46	15,0	10,0	32,57	02800
2,90	3	46	15,0	10,0	32,57	02900

P	○
M	
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ v_c sida 136

WTX – Högprestandaborr

- ▲ Specialiserat mikrobör
- ▲ Universellt användbar
- ▲ Mycket hög processsäkerhet
- ▲ Pilotbör för WTX mikrodjuphålsbör

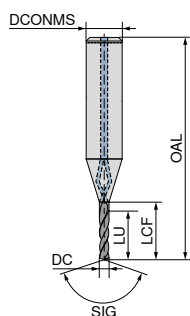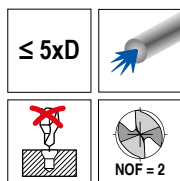

SIG 135°
Solid HM

10 693 ...

DC _{m6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T4
0,8	3	39	5,6	4,0	125,90 00800
0,9	3	39	6,3	4,5	125,90 00900
1,0	3	40	7,0	5,0	111,75 01000
1,1	3	41	7,7	5,5	111,75 01100
1,2	3	41	8,4	6,0	111,75 01200
1,3	3	42	9,1	6,5	111,75 01300
1,4	3	42	9,8	7,0	111,75 01400
1,5	3	43	10,5	7,5	111,75 01500
1,6	3	44	11,2	8,0	117,64 01600
1,7	3	44	11,9	8,5	117,64 01700
1,8	3	45	12,6	9,0	117,64 01800
1,9	3	45	13,3	9,5	117,64 01900
2,0	3	46	14,0	10,0	117,64 02000
2,1	3	47	14,7	10,5	121,35 02100
2,2	3	47	15,4	11,0	121,35 02200
2,3	3	48	16,1	11,5	121,35 02300
2,4	3	48	16,8	12,0	121,35 02400
2,5	3	49	17,5	12,5	121,35 02500
2,6	3	50	18,2	13,0	127,68 02600
2,7	3	50	18,9	13,5	127,68 02700
2,8	3	51	19,6	14,0	127,68 02800
2,9	3	51	20,3	14,5	127,68 02900




P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ v_c sida 137

→ Bearbetningsinformation: Sida 161

WTX – Högprestandaborr

- ▲ Specialiserat mikrobör
- ▲ Universellt användbar
- ▲ Mycket hög processsäkerhet

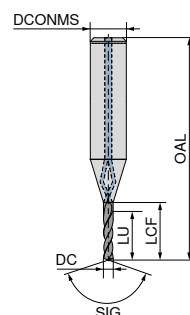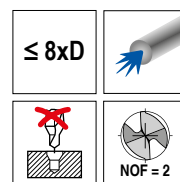

SIG 128°
Solid HM

10 694 ...

DC _{h6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T4
0,8	3	41	8	6,4	132,09 00800
0,9	3	42	9	7,2	132,09 00900
1,0	3	43	10	8,0	117,87 01000
1,1	3	44	11	8,8	117,87 01100
1,2	3	45	12	9,6	117,87 01200
1,3	3	46	13	10,4	117,87 01300
1,4	3	47	14	11,2	117,87 01400
1,5	3	47	15	12,0	117,87 01500
1,6	3	48	16	12,8	126,84 01600
1,7	3	49	17	13,6	126,84 01700
1,8	3	50	18	14,4	126,84 01800
1,9	3	51	19	15,2	126,84 01900
2,0	3	52	20	16,0	126,84 02000
2,1	3	53	21	16,8	128,86 02100
2,2	3	54	22	17,6	128,86 02200
2,3	3	55	23	18,4	128,86 02300
2,4	3	56	24	19,2	128,86 02400
2,5	3	56	25	20,0	128,86 02500
2,6	3	57	26	20,8	132,91 02600
2,7	3	58	27	21,6	132,91 02700
2,8	3	59	28	22,4	132,91 02800
2,9	3	60	29	23,2	132,91 02900

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ v_c sida 138




→ Bearbetningsinformation: Sida 161

Lägsta tryck för skärvätska: 30 bar

Lägsta tryck för skärvätska: 30 bar

WTX – Högprestandaborr

- ▲ Specialiserat mikrobör
- ▲ Universellt användbar
- ▲ Mycket hög processsäkerhet
- ▲ Pilotbör: 5xD WTX – Micro – högprestandaborr

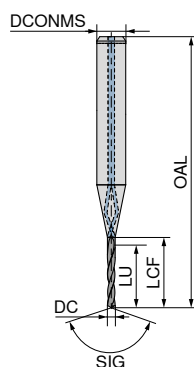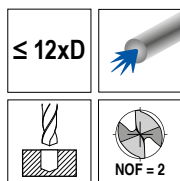

SIG 128°
Solid HM

10 695 ...




DC _{h6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T4	
0,8	3	44	11,2	9,6	147,11	00800
0,9	3	46	12,6	10,8	147,11	00900
1,0	3	47	14,0	12,0	132,91	01000
1,1	3	48	15,4	13,2	132,91	01100
1,2	3	50	16,8	14,4	132,91	01200
1,3	3	51	18,2	15,6	132,91	01300
1,4	3	52	19,6	16,8	132,91	01400
1,5	3	53	21,0	18,0	132,91	01500
1,6	3	55	22,4	19,2	139,95	01600
1,7	3	56	23,8	20,4	139,95	01700
1,8	3	57	25,2	21,6	139,95	01800
1,9	3	59	26,6	22,8	139,95	01900
2,0	3	60	28,0	24,0	139,95	02000
2,1	3	61	29,4	25,2	143,06	02100
2,2	3	63	30,8	26,4	143,06	02200
2,3	3	64	32,2	27,6	143,06	02300
2,4	3	65	33,6	28,8	143,06	02400
2,5	3	67	35,0	30,0	143,06	02500
2,6	3	68	36,4	31,2	146,03	02600
2,7	3	69	37,8	32,4	146,03	02700
2,8	3	70	39,2	33,6	146,03	02800
2,9	3	72	40,6	34,8	146,03	02900

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	

→ v_c sida 138
→ Bearbetningsinformation: Sida 161

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Specialiserad mikropdjuphålsbör
- ▲ Universellt användbar
- ▲ Mycket hög processsäkerhet
- ▲ Pilotbör: 5xD WTX – Micro – högprestandaborr

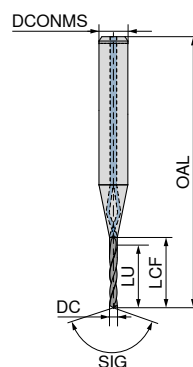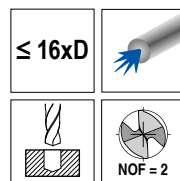

SIG 128°
Solid HM

10 696 ...

DC _{h6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T4	
0,8	3	48	14,4	12,8	187,04	00800
0,9	3	49	16,2	14,4	187,04	00900
1,0	3	51	18,0	16,0	172,86	01000
1,1	3	53	19,8	17,6	172,86	01100
1,2	3	54	21,6	19,2	172,86	01200
1,3	3	56	23,4	20,8	172,86	01300
1,4	3	58	25,2	22,4	172,86	01400
1,5	3	60	27,0	24,0	172,86	01500
1,6	3	61	28,8	25,6	182,03	01600
1,7	3	63	30,6	27,2	182,03	01700
1,8	3	65	32,4	28,8	182,03	01800
1,9	3	66	34,2	30,4	182,03	01900
2,0	3	68	36,0	32,0	182,03	02000
2,1	3	70	37,8	33,6	185,86	02100
2,2	3	71	39,6	35,2	185,86	02200
2,3	3	73	41,4	36,8	185,86	02300
2,4	3	75	43,2	38,4	185,86	02400
2,5	3	77	45,0	40,0	185,86	02500
2,6	3	78	46,8	41,6	189,91	02600
2,7	3	80	48,6	43,2	189,91	02700
2,8	3	82	50,4	44,8	189,91	02800
2,9	3	83	52,2	46,4	189,91	02900

P	●
M	●
K	●
N	●
S	○
H	
O	




→ v_c sida 139
→ Bearbetningsinformation: Sida 161

Lägsta tryck för skärvätska: 30 bar

Lägsta tryck för skärvätska: 30 bar

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Specialiserad mikropdjuphålsbör
- ▲ Universellt användbar
- ▲ Mycket hög processsäkerhet
- ▲ Pilotbör: 5xD WTX – Micro – högprestandabör

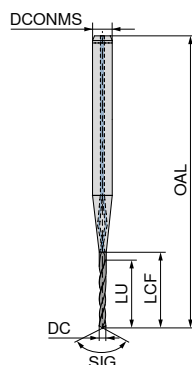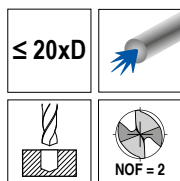

SIG 128°
Solid HM

10 697 ...

DC _{h6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T4
0,8	3	51	17,6	16	205,51 00800
0,9	3	53	19,8	18	205,51 00900
1,0	3	55	22,0	20	191,45 01000
1,1	3	57	24,2	22	191,45 01100
1,2	3	59	26,4	24	191,45 01200
1,3	3	61	28,6	26	191,45 01300
1,4	3	63	30,8	28	191,45 01400
1,5	3	66	33,0	30	191,45 01500
1,6	3	68	35,2	32	201,59 01600
1,7	3	70	37,4	34	201,59 01700
1,8	3	72	39,6	36	201,59 01800
1,9	3	74	41,8	38	201,59 01900
2,0	3	76	44,0	40	201,59 02000
2,1	3	78	46,2	42	205,75 02100
2,2	3	80	48,4	44	205,75 02200
2,3	3	82	50,6	46	205,75 02300
2,4	3	85	52,8	48	205,75 02400
2,5	3	87	55,0	50	205,75 02500
2,6	3	89	57,2	52	210,29 02600
2,7	3	91	59,4	54	210,29 02700
2,8	3	93	61,6	56	210,29 02800
2,9	3	95	63,8	58	210,29 02900




P	•
M	•
K	•
N	
S	
H	
O	

→ v_c sida 139
→ Bearbetningsinformation: Sida 161

Lägsta tryck för skärvätska: 30 bar

WTX – Högpresterande djuphålsbör

- ▲ Specialiserad mikropdjuphålsbör
- ▲ Universellt användbar
- ▲ Mycket hög processsäkerhet
- ▲ Pilotbör: 5xD WTX – Micro – högprestandabör

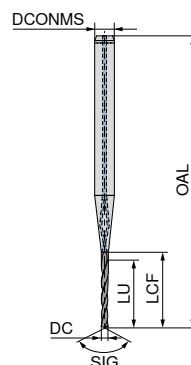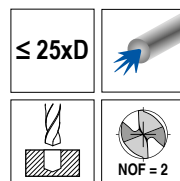

SIG 128°
Solid HM

10 698 ...

DC _{h6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T4
0,8	3	54	21,6	16,0	228,64 00800
0,9	3	57	24,3	20,5	228,64 00900
1,0	3	60	27,0	25,0	211,84 01000
1,1	3	63	29,7	27,5	211,84 01100
1,2	3	65	32,4	30,0	211,84 01200
1,3	3	68	35,1	32,5	211,84 01300
1,4	3	71	37,8	35,0	211,84 01400
1,5	3	73	40,5	37,5	211,84 01500
1,6	3	76	43,2	40,0	223,05 01600
1,7	3	78	45,9	42,5	223,05 01700
1,8	3	81	48,6	45,0	223,05 01800
1,9	3	84	51,3	47,5	223,05 01900
2,0	3	86	54,0	50,0	223,05 02000
2,1	3	89	56,7	52,5	227,81 02100
2,2	3	91	59,4	55,0	227,81 02200
2,3	3	94	62,1	57,5	227,81 02300
2,4	3	97	64,8	60,0	227,81 02400
2,5	3	99	67,5	62,5	227,81 02500
2,6	3	102	70,2	65,0	232,70 02600
2,7	3	104	72,9	67,5	232,70 02700
2,8	3	107	75,6	70,0	232,70 02800
2,9	3	110	78,3	72,5	232,70 02900




P	•
M	•
K	•
N	
S	
H	
O	

→ v_c sida 139
→ Bearbetningsinformation: Sida 161

Lägsta tryck för skärvätska: 30 bar

WTX – Högresterande djuphålsbör

- ▲ Specialiserad mikropdjuphålsbör
- ▲ Universellt användbar
- ▲ Mycket hög processsäkerhet
- ▲ Pilotbör: 5xD WTX – Micro – högrestandabör

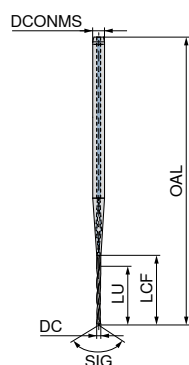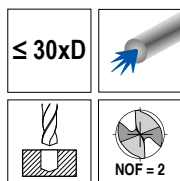

SIG 128°
Solid HM

10 699 ...

DC _{h6} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	EUR T4
0,8	3	59	25,6	19,2	253,17 00800
0,9	3	62	28,8	24,5	253,17 00900
1,0	3	65	32,0	30,0	234,49 01000
1,1	3	68	35,2	33,0	234,49 01100
1,2	3	71	38,4	36,0	234,49 01200
1,3	3	74	41,6	39,0	234,49 01300
1,4	3	78	44,8	42,0	234,49 01400
1,5	3	81	48,0	45,0	234,49 01500
1,6	3	84	51,2	48,0	247,01 01600
1,7	3	87	54,4	51,0	247,01 01700
1,8	3	90	57,6	54,0	247,01 01800
1,9	3	93	60,8	57,0	247,01 01900
2,0	3	96	64,0	60,0	247,01 02000
2,1	3	99	67,2	63,0	252,25 02100
2,2	3	102	70,4	66,0	252,25 02200
2,3	3	106	73,6	69,0	252,25 02300
2,4	3	109	76,8	72,0	252,25 02400
2,5	3	112	80,0	75,0	252,25 02500
2,6	3	115	83,2	78,0	257,61 02600
2,7	3	118	86,4	81,0	257,61 02700
2,8	3	121	89,6	84,0	257,61 02800
2,9	3	124	92,8	87,0	257,61 02900

P	●
M	●
K	●
N	
S	
H	
O	


→ v_c sida 139

→ Bearbetningsinformation: Sida 161




Lägsta tryck för skärvätska: 30 bar

Toleranser och vinkel

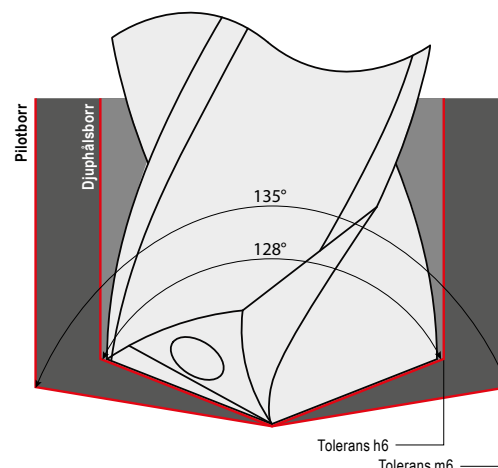

NEW

Skärvätskerör med filtersil HSK-A 63 / HSK-A 100

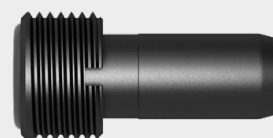


Med det nya skärvätskeröret kan även minimala spån och föroreningar filtreras ut ur skärvätskan.

Mer information om detta finns i

→ Katalogen Fastspänningsteknik, Kapitel 16, Sidan 152.

WTX – Borr-brötsch 1/100


- ▲ VHM högprestandaborr, brötsch
- ▲ Boring och brötschning till färdigt mått H7 i ett arbetsmoment
- ▲ 3 borskår
- ▲ 6 brötschskär
- ▲ Hög matning
- ▲ Bra ytkvalitet
- ▲ För genomgående hål och bottenhål

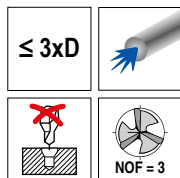

Feed
BR100

DPX14S

DRAGONSKIN

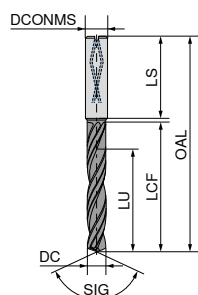

SIG 140°

Solid HM

10 707 ...

DC $\pm 0,003$	DCONMS h_6	OAL	LCF	LU	LS	EUR	T4
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
3,97	6	66	24	17	36	172,27	03970
3,98	6	66	24	17	36	172,27	03980
3,99	6	66	24	17	36	172,27	03990
4,00	6	66	24	17	36	172,27	04000
4,01	6	66	24	17	36	172,27	04010
4,02	6	66	24	17	36	172,27	04020
4,97	6	66	28	20	36	172,27	04970
4,98	6	66	28	20	36	172,27	04980
4,99	6	66	28	20	36	172,27	04990
5,00	6	66	28	20	36	172,27	05000
5,01	6	66	28	20	36	172,27	05010
5,02	6	66	28	20	36	172,27	05020
5,97	6	66	28	20	36	172,27	05970
5,98	6	66	28	20	36	172,27	05980
5,99	6	66	28	20	36	172,27	05990
6,00	6	66	28	20	36	172,27	06000
6,01	6	66	28	20	36	172,27	06010
6,02	6	66	28	20	36	172,27	06020
7,97	8	79	41	29	36	172,27	07970
7,98	8	79	41	29	36	172,27	07980
7,99	8	79	41	29	36	172,27	07990
8,00	8	79	41	29	36	172,27	08000
8,01	8	79	41	29	36	172,27	08010
8,02	8	79	41	29	36	172,27	08020
9,97	10	89	47	35	40	195,98	09970
9,98	10	89	47	35	40	195,98	09980
9,99	10	89	47	35	40	195,98	09990
10,00	10	89	47	35	40	195,98	10000
10,01	10	89	47	35	40	195,98	10010
10,02	10	89	47	35	40	195,98	10020
11,97	12	102	55	40	45	268,59	11970
11,98	12	102	55	40	45	268,59	11980
11,99	12	102	55	40	45	268,59	11990
12,00	12	102	55	40	45	268,59	12000
12,01	12	102	55	40	45	268,59	12010
12,02	12	102	55	40	45	268,59	12020

P	●
M	●
K	●
N	
S	
H	
O	


Möjliga passmått						
t ex Ø 8 F7 = 8,02 mm						
Ø 4	3,97	U 7	X 7			
	3,98	N 10	N 11	R 7		
	3,99	M 8	N 7	N 8	N 9	
	4,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	4,01	G 7	H 8			
Ø 5	4,02	F 8	H 9			
	4,97	U 7	X 7			
	4,98	N 10	N 11	R 7		
	4,99	M 8	N 7	N 8	N 9	
	5,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
Ø 6	5,01	G 7	H 8			
	5,02	F 8	H 9			
	5,97	U 7	X 7			
	5,98	N 10	N 11	R 7		
	5,99	M 8	N 7	N 8	N 9	
Ø 8	6,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	6,01	G 7	H 8			
	6,02	F 8	H 9			
	7,97	S 7	U 7			
	7,98	N 8	N 10	N 11	P 7	R 7
Ø 10	7,99	K 8	M 6	M 7	M 8	N 9
	8,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	8,01	G 7	H 8			
	8,02	F 7	F 8	H 9		
	9,97	S 7	U 7			
Ø 12	9,98	N 8	N 10	N 11	P 7	R 7
	9,99	K 8	M 6	M 7	M 8	N 9
	10,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	10,01	G 7	H 8			
	10,02	F 7	F 8	H 9		
Ø 12	11,97	N 11	R 7	S 7		
	11,98	N 8	N 9	N 10	P 7	
	11,99	K 8	M 6	M 7	M 8	N 7
	12,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	
	12,01	G 6	H 7	H 8	JS 9	
Ø 12	12,02	F 7				



Toleransklasser som ej är markerade med fet stil kan tillverkas men ligger inte optimalt inom toleransområdet.

WTX – Borr-brötsch 1/100


- ▲ VHM högprestandaborr, brotsch
- ▲ Boring och brotschning till färdigt mått H7 i ett arbetsmoment
- ▲ 3 borskskär
- ▲ 6 brotschskär
- ▲ Hög matning
- ▲ Bra ytkvalitet
- ▲ För genomgående hål och bottenhål

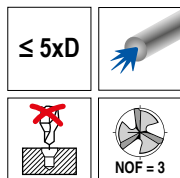

Feed
BR100

DPX14S

DRAGONSKIN

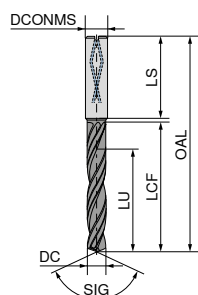

SIG 140°

Solid HM

10 713 ...

DC $\pm 0,003$	DCONMS h_6	OAL	LCF	LU	LS	EUR	T4
3,97	6	74	36	29	36	214,82	03970
3,98	6	74	36	29	36	214,82	03980
3,99	6	74	36	29	36	214,82	03990
4,00	6	74	36	29	36	214,82	04000
4,01	6	74	36	29	36	214,82	04010
4,02	6	74	36	29	36	214,82	04020
4,97	6	82	44	35	36	214,82	04970
4,98	6	82	44	35	36	214,82	04980
4,99	6	82	44	35	36	214,82	04990
5,00	6	82	44	35	36	214,82	05000
5,01	6	82	44	35	36	214,82	05010
5,02	6	82	44	35	36	214,82	05020
5,97	6	82	44	35	36	214,82	05970
5,98	6	82	44	35	36	214,82	05980
5,99	6	82	44	35	36	214,82	05990
6,00	6	82	44	35	36	214,82	06000
6,01	6	82	44	35	36	214,82	06010
6,02	6	82	44	35	36	214,82	06020
7,97	8	91	53	43	36	214,82	07970
7,98	8	91	53	43	36	214,82	07980
7,99	8	91	53	43	36	214,82	07990
8,00	8	91	53	43	36	214,82	08000
8,01	8	91	53	43	36	214,82	08010
8,02	8	91	53	43	36	214,82	08020
9,97	10	103	61	49	40	294,46	09970
9,98	10	103	61	49	40	294,46	09980
9,99	10	103	61	49	40	294,46	09990
10,00	10	103	61	49	40	294,46	10000
10,01	10	103	61	49	40	294,46	10010
10,02	10	103	61	49	40	294,46	10020
11,97	12	118	71	56	45	413,78	11970
11,98	12	118	71	56	45	413,78	11980
11,99	12	118	71	56	45	413,78	11990
12,00	12	118	71	56	45	413,78	12000
12,01	12	118	71	56	45	413,78	12010
12,02	12	118	71	56	45	413,78	12020

P	●
M	●
K	●
N	
S	
H	
O	

Möjliga passmått

t ex Ø 8 F7 = 8,02 mm




Ø	3,97	U 7	X 7			
Ø 4	3,98	N 10	N 11	R 7		
	3,99	M 8	N 7	N 8	N 9	
	4,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	4,01	G 7	H 8			
	4,02	F 8	H 9			
Ø 5	4,97	U 7	X 7			
	4,98	N 10	N 11	R 7		
	4,99	M 8	N 7	N 8	N 9	
	5,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	5,01	G 7	H 8			
Ø 6	5,02	F 8	H 9			
	5,97	U 7	X 7			
	5,98	N 10	N 11	R 7		
	5,99	M 8	N 7	N 8	N 9	
	6,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
Ø 8	6,01	G 7	H 8			
	6,02	F 8	H 9			
	7,97	S 7	U 7			
	7,98	N 8	N 10	N 11	P 7	R 7
	7,99	K 8	M 6	M 7	M 8	N 9
Ø 10	8,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	8,01	G 7	H 8			
	8,02	F 7	F 8	H 9		
	9,97	S 7	U 7			
	9,98	N 8	N 10	N 11	P 7	R 7
Ø 12	9,99	K 8	M 6	M 7	M 8	N 9
	10,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	JS 9
	10,01	G 7	H 8			
	10,02	F 7	F 8	H 9		
	11,97	N 11	R 7	S 7		
Ø 12	11,98	N 8	N 9	N 10	P 7	
	11,99	K 8	M 6	M 7	M 8	N 7
	12,00	J 7	J 8	JS 7	JS 8	
	12,01	G 6	H 7	H 8	JS 9	
	12,02	F 7				



Toleransklasser som ej är markerade med fet stil kan tillverkas men ligger inte optimalt inom toleransområdet.

WTX – Borr-brötsch H7

- ▲ VHM högprestandaborr, brötsch
- ▲ Borrning och brötschning till färdigt mått H7 i ett arbetsmoment
- ▲ 3 brötskär
- ▲ 6 brötschskär
- ▲ Hög matning
- ▲ Bra ytkvalitet
- ▲ För genomgående hål och bottenhål
- ▲ Optimal rundhet, resp. passning H7

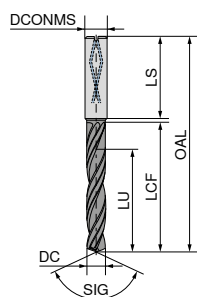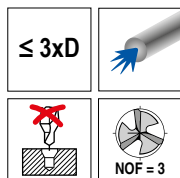

SIG 140°
Solid HM

10 711 ...

DC _{H7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4
4	6	66	24	17	36	172,27 04000
5	6	66	28	20	36	172,27 05000
6	6	66	28	20	36	172,27 06000
8	8	79	41	29	36	172,27 08000
10	10	89	47	35	40	195,98 10000
12	12	102	55	40	45	268,59 12000
14	14	107	60	43	45	359,31 14000
16	16	115	65	45	48	499,50 16000

P	•
M	•
K	•
N	•
S	•
H	•
O	•




→ v_c sida 140



Speciella dimensioner tillgängliga mot förfrågan

WTX – Borr-brötsch H7

- ▲ VHM högprestandaborr, brötsch
- ▲ Borrning och brötschning till färdigt mått H7 i ett arbetsmoment
- ▲ 3 brötskär
- ▲ 6 brötschskär
- ▲ Hög matning
- ▲ Bra ytkvalitet
- ▲ För genomgående hål och bottenhål
- ▲ Optimal rundhet, resp. passning H7

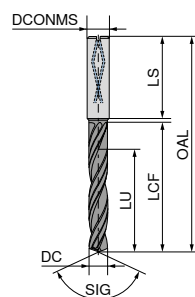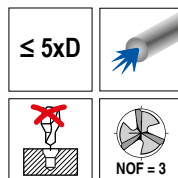

SIG 140°
Solid HM

10 719 ...

DC _{H7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	LS mm	EUR T4
4	6	74	36	29	36	214,82 04000
5	6	82	44	35	36	214,82 05000
6	6	82	44	35	36	214,82 06000
8	8	91	53	43	36	214,82 08000
10	10	103	61	49	40	294,46 10000
12	12	118	71	56	45	413,78 12000
14	14	124	77	60	45	561,36 14000
16	16	133	83	63	48	675,46 16000
18	18	143	93	71	48	810,99 18000
20	20	153	101	77	50	975,27 20000

P	•
M	•
K	•
N	•
S	•
H	•
O	•




→ v_c sida 141



Speciella dimensioner tillgängliga mot förfrågan

WTX – Kort stegbör 90°

▲ För borrhål och försänkning för gängskärning

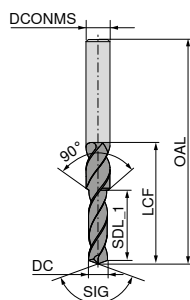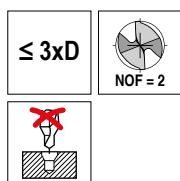

SIG 140°
Solid HM

10 767 ...




för gänga	DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	SDL_1 mm	LCF mm	EUR T4	
M3	2,5	6	62	8,8	20	46,07	02500
M4	3,3	6	62	11,4	24	55,99	03300
M5	4,2	6	66	13,6	28	64,24	04200
M6	5,0	8	79	16,5	34	80,70	05000
M8	6,8	10	89	21,0	47	131,85	06800
M10	8,5	12	102	25,5	55	161,53	08500
M12	10,2	14	107	30,0	60	227,33	10200
M14	12,0	16	115	34,5	65	276,82	12000
M16	14,0	18	123	38,5	73	285,04	14000

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	○

→ v_c sida 135

WTX – Kort stegbör 90°

▲ För borrhål och försänkning för gängformning

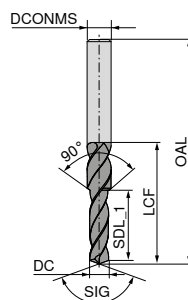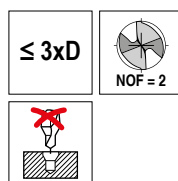

SIG 140°
Solid HM

10 772 ...




för gänga	DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	SDL_1 mm	LCF mm	EUR T4	
M3	2,80	6	62	8,8	20	46,07	02800
M4	3,70	6	62	11,4	24	55,99	03700
M5	4,65	6	66	13,6	28	64,24	04650
M6	5,55	8	79	16,5	34	80,70	05550
M8	7,45	10	89	21,0	47	131,85	07450
M10	9,30	12	102	25,5	55	161,53	09300
M12	11,20	14	107	30,0	60	227,33	11200
M14	13,00	16	115	34,5	65	276,82	13000
M16	15,00	18	123	38,5	73	285,04	15000

P	●
M	●
K	●
N	●
S	●
H	○
O	○

→ v_c sida 135

WTX – Kort stegbör 90°

▲ För borrhål och försänkning för gängskärning

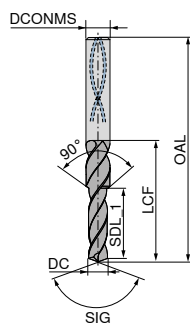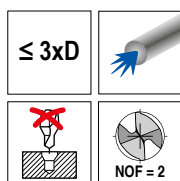

DRAGONSKIN



SIG 140°

Solid HM

10 783 ...



för gänga	DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	SDL_1 mm	LCF mm	EUR T4	
M4	3,3	6	62	11,4	24	72,18	03300
M5	4,2	6	66	13,6	28	75,88	04200
M6	5,0	8	79	16,5	34	96,27	05000
M8	6,8	10	89	21,0	47	156,17	06800
M10	8,5	12	102	25,5	55	192,76	08500
M12	10,2	14	107	30,0	60	270,37	10200
M14	12,0	16	115	34,5	65	328,31	12000
M16	14,0	18	123	38,5	73	339,51	14000

P	●
M	
K	●
N	
S	
H	○
O	

→ v_c sida 135

WTX – Kort stegbör 90°

▲ För borrhål och försänkning för gängformning

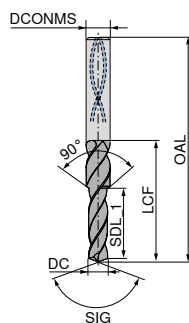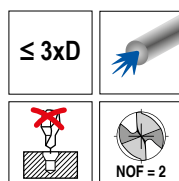

SIG 140°

Solid HM



DRAGONSKIN



SIG 140°

Solid HM

10 788 ...


för gänga	DC _{m7} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	SDL_1 mm	LCF mm	EUR T4	
M4	3,70	6	62	11,4	24	72,18	03700
M5	4,65	6	66	13,6	28	75,88	04650
M6	5,55	8	79	16,5	34	96,27	05550
M8	7,45	10	89	21,0	47	156,17	07450
M10	9,30	12	102	25,5	55	192,76	09300
M12	11,20	14	107	30,0	60	270,37	11200
M14	13,00	16	115	34,5	65	328,31	13000
M16	15,00	18	123	38,5	73	339,51	15000

P	●
M	
K	●
N	
S	
H	○
O	

→ v_c sida 135

NC-borr, Verksnorm

▲ Spiralformad

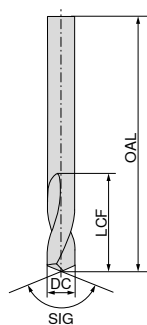


			NC-A		NC-A		NC-A		NC-A		NC-A		NC-A		NC-A	
					TiAlN				TiAlN						TiAlN	
			SIG 90°		SIG 90°		SIG 120°		SIG 120°		SIG 142°		SIG 142°		SIG 142°	
			Solid HM		Solid HM		Solid HM		Solid HM		Solid HM		Solid HM		Solid HM	
			10 702 ...		10 716 ...		10 703 ...		10 717 ...		10 704 ...		10 718 ...			
DC js8 mm	OAL mm	LCF mm	EUR T3		EUR T3		EUR T3		EUR T3		EUR T3		EUR T3		EUR T3	
2	32	6	16,96	002	26,08	002 ¹⁾	16,96	002	26,08	002 ¹⁾	16,96	002	26,08	002 ¹⁾	26,08	002 ¹⁾
3	32	8	16,96	003	26,08	003 ¹⁾	16,96	003	26,08	003 ¹⁾	16,96	003	26,08	003 ¹⁾	26,08	003 ¹⁾
4	40	10	18,91	004	28,28	004 ¹⁾	18,91	004	28,28	004 ¹⁾	18,91	004	28,28	004 ¹⁾	28,28	004 ¹⁾
5	50	13	21,67	005	31,04	005 ¹⁾	21,67	005	31,04	005 ¹⁾	21,67	005	31,04	005 ¹⁾	31,04	005 ¹⁾
6	50	13	24,13	006	33,39	006	24,13	006	33,39	006	24,13	006	33,39	006	33,39	006
8	60	23	37,23	008	46,92	008	37,23	008	46,92	008	37,23	008	46,92	008	46,92	008
10	70	24	52,29	010	61,81	010	52,29	010	61,81	010	52,29	010	61,81	010	61,81	010
12	70	24	70,50	012	80,31	012	70,50	012	80,31	012	70,50	012	80,31	012	80,31	012
14	75	26	103,61	014	119,57	014	103,61	014	119,57	014	103,61	014	119,57	014	119,57	014
16	75	29	127,92	016	137,93	016	127,92	016	137,93	016	127,92	016	137,93	016	137,93	016
18	100	35	241,27	018	248,20	018	241,27	018	248,20	018	241,27	018	248,20	018	248,20	018
20	100	35	226,26	020	260,71	020	226,26	020	260,71	020	226,26	020	260,71	020	260,71	020
P			•		•		•		•		•		•		•	
M																
K			•		•		•		•		•		•		•	
N			•		•		•		•		•		•		•	
S																
H					○				○				○			
O																

1) Skafuttförande DIN 6535 HA

→ v_c sida 149+150

NC-borr, Verksnorm, lång

▲ Spiralformat

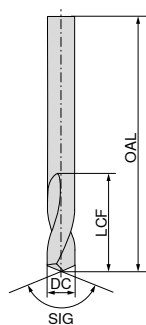

10 724 ...		10 726 ...		10 727 ...	
EUR		EUR		EUR	
T3		T3		T3	
28,28	003 ¹⁾	28,28	003 ¹⁾	28,28	003 ¹⁾
31,87	004 ¹⁾	31,87	004 ¹⁾	31,87	004 ¹⁾
40,97	006	40,97	006	40,97	006
59,87	008	59,87	008	59,87	008
83,34	010	83,34	010	83,34	010
125,90	012	125,90	012	125,90	012
237,35	016	237,35	016	237,35	016

P	•	•	•
M	•	•	•
K	•	•	•
N	•	•	•
S	•	•	•
H	○	○	○
O			

1) Skafuttförande DIN 6535 HA

→ v_c sida 151


Centrerborr, DIN 333, form A

▲ Spiralformad

▲ Diameter till och med DC 0,8 mm endast för enkelsidig användning



ZB

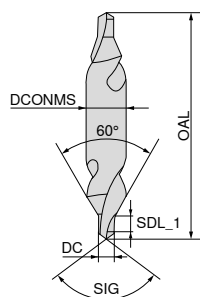

SIG 120°

Solid HM

10 708 ...

DC _{k13} mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	SDL_1 mm	EUR T3	
0,50	3,15	20,0	0,76	47,61	050 ¹⁾
0,80	3,15	20,0	1,07	47,61	080 ¹⁾
1,00	3,15	31,5	1,31	48,29	100
1,25	3,15	31,5	1,54	48,29	125
1,60	4,00	35,5	1,94	51,58	160
2,00	5,00	40,0	2,32	53,40	200
2,50	6,30	45,0	2,88	59,48	250
3,15	8,00	50,0	3,49	70,62	315
4,00	10,00	56,0	4,45	84,57	400
5,00	12,50	63,0	5,46	123,50	500
6,30	16,00	71,0	6,78	173,69	630

P	●
M	
K	●
N	●
S	
H	
O	

1) endast ena änden användbar

→ v_c sida 148



WTX – Borrhuvud för löstoppsbör

▲ Extra långt utförande

▲ 3-skärig

Leveransinnehåll:

Borrhuvud inklusive differentialskruv

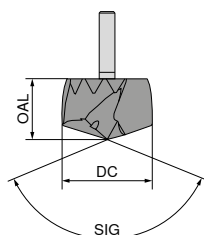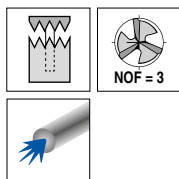Change
Feed
UNI

Ti750



SIG 140°

Solid HM

10 925 ...

DC _{m7} mm	OAL mm	EUR W2	
14,0	13,5	111,29	140
14,1	13,5	111,29	141
14,2	13,5	111,29	142
14,3	13,5	111,29	143
14,4	13,5	111,29	144
14,5	14,0	111,29	145
14,6	14,0	111,29	146
14,7	14,0	111,29	147
14,8	14,0	111,29	148
14,9	14,0	111,29	149
15,0	14,4	111,29	150
15,1	14,4	111,29	151
15,2	14,4	111,29	152
15,3	14,4	111,29	153
15,4	14,4	111,29	154
15,5	15,4	124,69	155
15,6	15,4	124,69	156
15,7	15,4	124,69	157
15,8	15,4	124,69	158
15,9	15,4	124,69	159
16,0	15,4	124,69	160
16,1	15,4	124,69	161
16,2	15,4	124,69	162
16,3	15,4	124,69	163
16,4	15,4	124,69	164
16,5	16,3	124,69	165
16,6	16,3	124,69	166
16,7	16,3	124,69	167
16,8	16,3	124,69	168
16,9	16,3	124,69	169
17,0	16,3	124,69	170
17,1	16,3	124,69	171
17,2	16,3	124,69	172
17,3	16,3	124,69	173
17,4	16,3	124,69	174
17,5	17,2	141,63	175
17,6	17,2	141,63	176
17,7	17,2	141,63	177
17,8	17,2	141,63	178
17,9	17,2	141,63	179
18,0	17,2	141,63	180
18,1	17,2	141,63	181
18,2	17,2	141,63	182
18,3	17,2	141,63	183
18,4	17,2	141,63	184
18,5	18,2	141,63	185
18,6	18,2	141,63	186
18,7	18,2	141,63	187
18,8	18,2	141,63	188
18,9	18,2	141,63	189

10 925 ...

EUR
W2

DC _{m7} mm	OAL mm	EUR W2	
19,0	18,2	141,63	190
19,1	18,2	141,63	191
19,2	18,2	141,63	192
19,3	18,2	141,63	193
19,4	18,2	141,63	194
19,5	19,1	162,37	195
19,6	19,1	162,37	196
19,7	19,1	162,37	197
19,8	19,1	162,37	198
19,9	19,1	162,37	199
20,0	19,1	162,37	200
20,1	19,1	162,37	201
20,2	19,1	162,37	202
20,3	19,1	162,37	203
20,4	19,1	162,37	204
20,5	20,0	162,37	205
20,6	20,0	162,37	206
20,7	20,0	162,37	207
20,8	20,0	162,37	208
20,9	20,0	162,37	209
21,0	20,0	162,37	210
21,1	20,0	162,37	211
21,2	20,0	162,37	212
21,3	20,0	162,37	213
21,4	20,0	162,37	214
21,5	21,0	162,37	215
21,6	21,0	162,37	216
21,7	21,0	162,37	217
21,8	21,0	162,37	218
21,9	21,0	162,37	219
22,0	21,0	162,37	220
22,1	21,0	162,37	221
22,2	21,0	162,37	222
22,3	21,0	162,37	223
22,4	21,0	162,37	224
22,5	21,9	180,60	225
22,6	21,9	180,60	226
22,7	21,9	180,60	227
22,8	21,9	180,60	228
22,9	21,9	180,60	229
23,0	21,9	180,60	230
23,1	21,9	180,60	231
23,2	21,9	180,60	232
23,3	21,9	180,60	233
23,4	21,9	180,60	234
23,5	22,8	180,60	235
23,6	22,8	180,60	236
23,7	22,8	180,60	237
23,8	22,8	180,60	238
23,9	22,8	180,60	239
24,0	22,8	180,60	240
24,1	22,8	180,60	241
24,2	22,8	180,60	242
24,3	22,8	180,60	243
24,4	22,8	180,60	244
24,5	23,8	204,80	245
24,6	23,8	204,80	246
24,7	23,8	204,80	247
24,8	23,8	204,80	248
24,9	23,8	204,80	249
25,0	23,8	204,80	250

P	•
M	
K	•
N	
S	
H	
O	

→ v_c sida 156

→ Användningsrekommendationer på sida 162



Ta hänsyn till det angivna åtdragningsmomentet vid huvudbyten.


WTX – Borrhuvud för löstoppsbör

▲ Extra långt utförande

▲ 3-skärig


Leveransinnehåll:

Borrhuvud inklusive differentialskruv

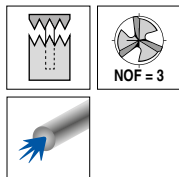

Change
Feed
UNI

Ti750

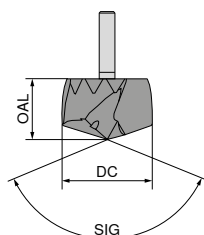

SIG 140°

Solid HM

10 925 ...

DC _{m7} mm	OAL mm	EUR W2	
25,1	23,8	204,80	251
25,2	23,8	204,80	252
25,3	23,8	204,80	253
25,4	23,8	204,80	254
25,5	24,7	204,80	255
25,6	24,7	204,80	256
25,7	24,7	204,80	257
25,8	24,7	204,80	258
25,9	24,7	204,80	259
26,0	24,7	204,80	260
26,1	24,7	204,80	261
26,2	24,7	204,80	262
26,3	24,7	204,80	263
26,4	24,7	204,80	264
26,5	25,6	220,77	265
26,6	25,6	220,77	266
26,7	25,6	220,77	267
26,8	25,6	220,77	268
26,9	25,6	220,77	269
27,0	25,6	220,77	270
27,1	25,6	220,77	271
27,2	25,6	220,77	272
27,3	25,6	220,77	273
27,4	25,6	220,77	274
27,5	26,6	220,77	275
27,6	26,6	220,77	276
27,7	26,6	220,77	277
27,8	26,6	220,77	278
27,9	26,6	220,77	279
28,0	26,6	220,77	280
28,1	26,6	220,77	281
28,2	26,6	220,77	282
28,3	26,6	220,77	283
28,4	26,6	220,77	284
28,5	27,5	243,55	285
28,6	27,5	243,55	286
28,7	27,5	243,55	287
28,8	27,5	243,55	288
28,9	27,5	243,55	289
29,0	27,5	243,55	290
29,1	27,5	243,55	291
29,2	27,5	243,55	292
29,3	27,5	243,55	293
29,4	27,5	243,55	294
29,5	28,4	243,55	295
29,6	28,4	243,55	296
29,7	28,4	243,55	297
29,8	28,4	243,55	298
29,9	28,4	243,55	299
30,0	28,4	243,55	300

10 925 ...

EUR
W2

DC _{m7} mm	OAL mm	EUR W2	
30,1	28,4	243,55	301
30,2	28,4	243,55	302
30,3	28,4	243,55	303
30,4	28,4	243,55	304
30,5	29,3	265,96	305
30,6	29,3	265,96	306
30,7	29,3	265,96	307
30,8	29,3	265,96	308
30,9	29,3	265,96	309
31,0	29,3	265,96	310
31,1	29,3	265,96	311
31,2	29,3	265,96	312
31,3	29,3	265,96	313
31,4	29,3	265,96	314
31,5	30,3	265,96	315
31,6	30,3	265,96	316
31,7	30,3	265,96	317
31,8	30,3	265,96	318
31,9	30,3	265,96	319
32,0	30,3	265,96	320

P	•
M	
K	•
N	
S	
H	
O	

→ v. sida 156

→ Användningsrekommendationer på sida 162





Ta hänsyn till det angivna åtdragningsmomentet vid huvudbyten.

WTX – Hållare för löstoppsbör

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. handtag och utbytesbits

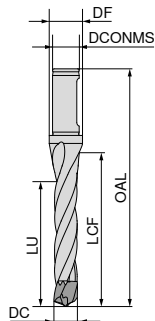Change
Feed



10 914 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	DF mm	Åtdragningsmoment Nm	EUR W1	
14,00 - 14,49	16	120	72	48	20	0,7	311,86	140
14,50 - 14,99	16	122	74	49	20	0,7	311,86	145
15,00 - 15,49	16	124	76	51	25	0,7	311,86	150
15,50 - 16,49	20	131	81	54	25	0,7	322,23	155
16,50 - 17,49	20	135	85	58	25	0,7	322,23	165
17,50 - 18,49	20	140	90	61	25	1,3	322,23	175
18,50 - 19,49	25	150	94	64	31	1,3	379,57	185
19,50 - 20,49	25	155	99	68	31	2,0	383,03	195
20,50 - 21,49	25	159	103	71	31	2,0	419,38	205
21,50 - 22,49	25	164	108	74	31	2,0	419,38	215
22,50 - 23,49	25	168	112	78	31	2,0	459,56	225
23,50 - 24,49	25	173	117	81	31	2,0	459,56	235
24,50 - 25,49	32	182	122	84	38	3,1	517,14	245
25,50 - 26,49	32	186	126	87	38	3,1	517,14	255
26,50 - 27,49	32	191	131	91	38	3,1	517,14	265
27,50 - 28,49	32	195	135	94	38	3,1	517,14	275
28,50 - 29,49	32	200	140	97	38	5,6	596,06	285
29,50 - 30,49	32	204	144	101	38	5,6	596,06	295
30,50 - 31,49	32	209	149	104	38	5,6	651,97	305
31,50 - 32,49	32	213	153	107	38	5,6	651,97	315

WTX – Hållare för löstoppsbör

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. handtag och utbytesbits

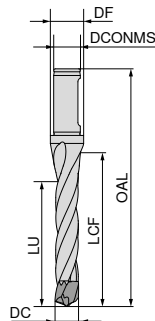Change
Feed

10 916 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	DF mm	Åtdragningsmoment Nm	EUR W1	
14,00 - 14,49	16	149	101	77	20	0,7	344,40	140
14,50 - 14,99	16	152	104	79	20	0,7	344,40	145
15,00 - 15,49	16	155	107	82	25	0,7	344,40	150
15,50 - 16,49	20	164	114	87	25	0,7	373,01	155
16,50 - 17,49	20	170	120	93	25	0,7	373,01	165
17,50 - 18,49	20	177	127	98	25	1,3	373,01	175
18,50 - 19,49	25	189	133	103	31	1,3	426,66	185
19,50 - 20,49	25	196	140	109	31	2,0	429,99	195
20,50 - 21,49	25	202	146	114	31	2,0	469,34	205
21,50 - 22,49	25	209	153	119	31	2,0	469,34	215
22,50 - 23,49	25	215	159	124	31	2,0	505,45	225
23,50 - 24,49	25	222	166	130	31	2,0	505,45	235
24,50 - 25,49	32	233	173	135	38	3,1	561,85	245
25,50 - 26,49	32	239	179	140	38	3,1	561,85	255
26,50 - 27,49	32	246	186	146	38	3,1	561,85	265
27,50 - 28,49	32	252	192	151	38	3,1	561,85	275
28,50 - 29,49	32	259	199	156	38	5,6	639,33	285
29,50 - 30,49	32	265	205	162	38	5,6	639,33	295
30,50 - 31,49	32	272	212	167	38	5,6	694,29	305
31,50 - 32,49	32	278	218	172	38	5,6	694,29	315

Reservdelar
DC



14,00 - 14,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
14,50 - 14,99	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
15,00 - 15,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
15,50 - 16,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
16,50 - 17,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
17,50 - 18,49	23,95	008	20,08	025	380,76	060	6,82	065
18,50 - 19,49	23,95	008	20,08	025	380,76	060	6,82	065
19,50 - 20,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
20,50 - 21,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
21,50 - 22,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
22,50 - 23,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
23,50 - 24,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
24,50 - 25,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
25,50 - 26,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
26,50 - 27,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
27,50 - 28,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
28,50 - 29,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068
29,50 - 30,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068
30,50 - 31,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068
31,50 - 32,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068



WTX – Hållare för löstoppsbör

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. handtag och utbytesbits

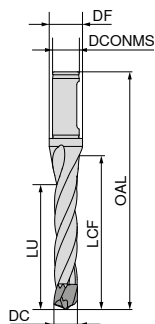Change
Feed

10 917 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	DF mm	Åtdragningsmoment Nm	EUR W1	
14,00 - 14,49	16	192	144	120	20	0,7	422,01	14000
14,50 - 14,99	16	197	149	124	20	0,7	422,01	14500
15,00 - 15,49	16	202	154	129	25	0,7	422,01	15000
15,50 - 16,49	20	213	163	137	25	0,7	453,36	15500
16,50 - 17,49	20	223	173	145	25	0,7	453,36	16500
17,50 - 18,49	20	232	182	153	25	1,3	453,36	17500
18,50 - 19,49	25	248	192	162	31	1,3	510,47	18500
19,50 - 20,49	25	257	201	170	31	2,0	517,38	19500
20,50 - 21,49	25	267	211	178	31	2,0	552,32	20500
21,50 - 22,49	25	276	220	187	31	2,0	552,32	21500
22,50 - 23,49	25	286	230	195	31	2,0	612,63	22500
23,50 - 24,49	25	295	239	203	31	2,0	612,63	23500
24,50 - 25,49	32	309	249	212	38	3,1	661,26	24500
25,50 - 26,49	32	319	259	220	38	3,1	661,26	25500
26,50 - 27,49	32	328	268	228	38	3,1	661,26	26500
27,50 - 28,49	32	338	278	236	38	3,1	661,26	27500
28,50 - 29,49	32	342	282	245	38	5,6	758,65	28500
29,50 - 30,49	32	352	292	253	38	5,6	758,65	29500
30,50 - 31,49	32	361	301	261	38	5,6	836,98	30500
31,50 - 32,49	32	371	311	270	38	5,6	836,98	31500



Reservdelar
DC

	80 022 ...		80 020 ...		80 023 ...		10 950 ...	
	EUR W1		EUR Y7		EUR W1		EUR W2	
14,00 - 14,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
14,50 - 14,99	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
15,00 - 15,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
15,50 - 16,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
16,50 - 17,49	23,95	007	20,08	025	355,72	012	6,82	064
17,50 - 18,49	23,95	008	20,08	025	380,76	060	6,82	065
18,50 - 19,49	23,95	008	20,08	025	380,76	060	6,82	065
19,50 - 20,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
20,50 - 21,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
21,50 - 22,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
22,50 - 23,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
23,50 - 24,49	27,87	010	20,08	025	380,76	060	6,82	066
24,50 - 25,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
25,50 - 26,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
26,50 - 27,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
27,50 - 28,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	067
28,50 - 29,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068
29,50 - 30,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068
30,50 - 31,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068
31,50 - 32,49	44,99	015	20,08	025	380,76	060	6,82	068

Utbytesklinga	Handtag	Vridmoments- handtag	Differentialskruv
80 022 ...	80 020 ...	80 023 ...	10 950 ...
EUR W1	EUR Y7	EUR W1	EUR W2
23,95	20,08	355,72	6,82
23,95	20,08	355,72	6,82
23,95	20,08	355,72	6,82
23,95	20,08	355,72	6,82
23,95	20,08	355,72	6,82
23,95	20,08	380,76	6,82
23,95	20,08	380,76	6,82
27,87	20,08	380,76	6,82
27,87	20,08	380,76	6,82
27,87	20,08	380,76	6,82
27,87	20,08	380,76	6,82
27,87	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82
44,99	20,08	380,76	6,82

WTX – Borrhuvud för löstoppsborr

▲ Extra långt utförande

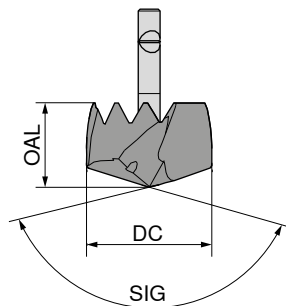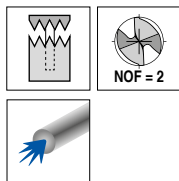Change
UNI

DPX74S

DRAGONSKIN

Change P

Ti750

Change
VA




Ti700

Change
GG

TiSi

Change
AL

TiB

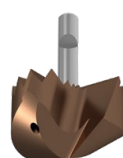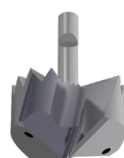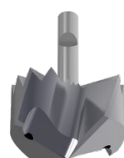SIG 140°
Solid HM10 919 ...
EUR
W2SIG 138°
Solid HM10 923 ...
EUR
W2SIG 138°
Solid HM10 921 ...
EUR
W2SIG 140°
Solid HM10 924 ...
EUR
W2SIG 140°
Solid HM10 922 ...
EUR
W2

DC _{h7m7} mm	OAL mm	10 919 ... EUR W2	12000	10 923 ... EUR W2	120	10 921 ... EUR W2	120	10 924 ... EUR W2	120	10 922 ... EUR W2	120
12,0	10,7	103,61	12000	103,61	120	103,61	120	103,61	120	103,61	120
12,1	10,7	103,61	12100	103,61	121	103,61	121	103,61	121	103,61	121
12,2	10,7	103,61	12200	103,61	122	103,61	122	103,61	122	103,61	122
12,3	10,7	103,61	12300	103,61	123	103,61	123	103,61	123	103,61	123
12,4	10,7	103,61	12400	103,61	124	103,61	124	103,61	124	103,61	124
12,5	10,7	103,61	12500	103,61	125	103,61	125	103,61	125	103,61	125
12,6	10,7	103,61	12600	103,61	126	103,61	126	103,61	126	103,61	126
12,7	10,7	103,61	12700	103,61	127	103,61	127	103,61	127	103,61	127
12,8	10,7	103,61	12800	103,61	128	103,61	128	103,61	128	103,61	128
12,9	10,7	103,61	12900	103,61	129	103,61	129	103,61	129	103,61	129
13,0	10,7	103,61	13000	103,61	130	103,61	130	103,61	130	103,61	130
13,1	10,7	103,61	13100	103,61	131	103,61	131	103,61	131	103,61	131
13,2	10,7	103,61	13200	103,61	132	103,61	132	103,61	132	103,61	132
13,3	10,7	103,61	13300	103,61	133	103,61	133	103,61	133	103,61	133
13,4	10,7	103,61	13400	103,61	134	103,61	134	103,61	134	103,61	134
13,5	11,3	103,61	13500	103,61	135	103,61	135	103,61	135	103,61	135
13,6	11,3	103,61	13600	103,61	136	103,61	136	103,61	136	103,61	136
13,7	11,3	103,61	13700	103,61	137	103,61	137	103,61	137	103,61	137
13,8	11,3	103,61	13800	103,61	138	103,61	138	103,61	138	103,61	138
13,9	11,3	103,61	13900	103,61	139	103,61	139	103,61	139	103,61	139
14,0	11,3	103,61	14000	103,61	140	103,61	140	103,61	140	103,61	140
14,1	11,3	103,61	14100	103,61	141	103,61	141	103,61	141	103,61	141
14,2	11,3	103,61	14200	103,61	142	103,61	142	103,61	142	103,61	142
14,3	11,3	103,61	14300	103,61	143	103,61	143	103,61	143	103,61	143
14,4	11,3	103,61	14400	103,61	144	103,61	144	103,61	144	103,61	144
14,5	11,3	103,61	14500	103,61	145	103,61	145	103,61	145	103,61	145
14,6	11,3	103,61	14600	103,61	146	103,61	146	103,61	146	103,61	146
14,7	11,3	103,61	14700	103,61	147	103,61	147	103,61	147	103,61	147
14,8	11,3	103,61	14800	103,61	148	103,61	148	103,61	148	103,61	148
14,9	11,3	103,61	14900	103,61	149	103,61	149	103,61	149	103,61	149
15,0	11,3	103,61	15000	103,61	150	103,61	150	103,61	150	103,61	150
15,1	11,3	103,61	15100	103,61	151	103,61	151	103,61	151	103,61	151
15,2	11,3	103,61	15200	103,61	152	103,61	152	103,61	152	103,61	152
15,3	11,3	103,61	15300	103,61	153	103,61	153	103,61	153	103,61	153
15,4	11,3	103,61	15400	103,61	154	103,61	154	103,61	154	103,61	154
15,5	11,9	103,61	15500	103,61	155	103,61	155	103,61	155	103,61	155
15,6	11,9	108,16	15600	108,16	156	108,16	156	108,16	156	108,16	156
15,7	11,9	108,16	15700	108,16	157	108,16	157	108,16	157	108,16	157

P	•	•	○
M			•
K	•	•	•
N			•
S			•
H			
O			


→ v. sida 152–155

→ Användningsrekommendationer på sida 162

Ø DC_{m7} för Typ UNI, P, GG och AL / Ø DC_{h7} för Typ VA

WTX – Borrhuvud för löstoppsbör

▲ Extra långt utförande

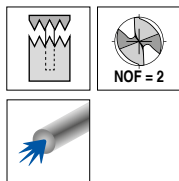Change
UNI

DPX74S

DRAGONSKIN

Change P

Ti750

Change
VA


Ti700

Change
GG

TiSi

Change
AL

TiB

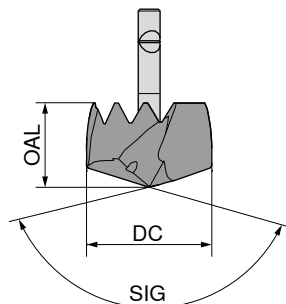SIG 140°
Solid HM

10 919 ...

EUR
W2SIG 138°
Solid HM

10 923 ...

EUR
W2SIG 138°
Solid HM

10 921 ...

EUR
W2SIG 140°
Solid HM

10 924 ...

EUR
W2SIG 140°
Solid HM

10 922 ...

EUR
W2

DC _{h7m7} mm	OAL mm	10 919 ... EUR W2	10 923 ... EUR W2	10 921 ... EUR W2	10 924 ... EUR W2	10 922 ... EUR W2
15,8	11,9	108,16 15800	108,16 158	108,16 158	108,16 158	108,16 158
15,9	11,9	108,16 15900	108,16 159	108,16 159	108,16 159	108,16 159
16,0	11,9	108,16 16000	108,16 160	108,16 160	108,16 160	108,16 160
16,1	11,9	108,16 16100	108,16 161	108,16 161	108,16 161	108,16 161
16,2	11,9	108,16 16200	108,16 162	108,16 162	108,16 162	108,16 162
16,3	11,9	108,16 16300	108,16 163	108,16 163	108,16 163	108,16 163
16,4	11,9	108,16 16400	108,16 164	108,16 164	108,16 164	108,16 164
16,5	13,4	108,16 16500	108,16 165	108,16 165	108,16 165	108,16 165
16,6	13,4	108,16 16600	108,16 166	108,16 166	108,16 166	108,16 166
16,7	13,4	108,16 16700	108,16 167	108,16 167	108,16 167	108,16 167
16,8	13,4	108,16 16800	108,16 168	108,16 168	108,16 168	108,16 168
16,9	13,4	108,16 16900	108,16 169	108,16 169	108,16 169	108,16 169
17,0	13,4	108,16 17000	108,16 170	108,16 170	108,16 170	108,16 170
17,1	13,4	108,16 17100	108,16 171	108,16 171	108,16 171	108,16 171
17,2	13,4	108,16 17200	108,16 172	108,16 172	108,16 172	108,16 172
17,3	13,4	108,16 17300	108,16 173	108,16 173	108,16 173	108,16 173
17,4	13,4	108,16 17400	108,16 174	108,16 174	108,16 174	108,16 174
17,5	13,4	108,16 17500	108,16 175	108,16 175	108,16 175	108,16 175
17,6	13,4	108,16 17600	108,16 176	108,16 176	108,16 176	108,16 176
17,7	13,4	108,16 17700	108,16 177	108,16 177	108,16 177	108,16 177
17,8	13,4	108,16 17800	108,16 178	108,16 178	108,16 178	108,16 178
17,9	13,4	108,16 17900	108,16 179	108,16 179	108,16 179	108,16 179
18,0	13,4	108,16 18000	108,16 180	108,16 180	108,16 180	108,16 180
18,1	13,4	117,12 18100	117,12 181	117,12 181	117,12 181	117,12 181
18,2	13,4	117,12 18200	117,12 182	117,12 182	117,12 182	117,12 182
18,3	13,4	117,12 18300	117,12 183	117,12 183	117,12 183	117,12 183
18,4	13,4	117,12 18400	117,12 184	117,12 184	117,12 184	117,12 184
18,5	13,4	117,12 18500	117,12 185	117,12 185	117,12 185	117,12 185
18,6	13,4	117,12 18600	117,12 186	117,12 186	117,12 186	117,12 186
18,7	13,4	117,12 18700	117,12 187	117,12 187	117,12 187	117,12 187
18,8	13,4	117,12 18800	117,12 188	117,12 188	117,12 188	117,12 188
18,9	13,4	117,12 18900	117,12 189	117,12 189	117,12 189	117,12 189
19,0	13,4	117,12 19000	117,12 190	117,12 190	117,12 190	117,12 190
19,1	13,4	117,12 19100	117,12 191	117,12 191	117,12 191	117,12 191
19,2	13,4	117,12 19200	117,12 192	117,12 192	117,12 192	117,12 192
19,3	13,4	117,12 19300	117,12 193	117,12 193	117,12 193	117,12 193
19,4	13,4	117,12 19400	117,12 194	117,12 194	117,12 194	117,12 194
19,5	13,4	117,12 19500	117,12 195	117,12 195	117,12 195	117,12 195

P	•	•	○
M			•
K	•	•	•
N			•
S			•
H			
O			


→ v, sida 152–155

→ Användningsrekommendationer på sida 162

Ø DC_{m7} för Typ UNI, P, GG och AL / Ø DC_{h7} för Typ VA

WTX – Borrhuvud för löstoppsbör

▲ Extra långt utförande

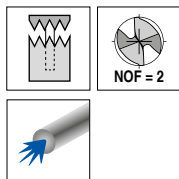Change
UNI

DPX74S

DRAGONSKIN

Change P

Ti750

Change
VA


Ti700

Change
GG

TiSi

Change
AL

TiB

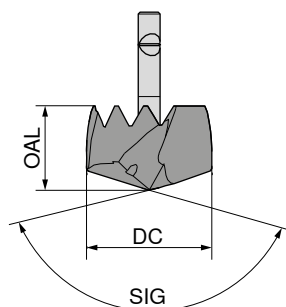SIG 140°
Solid HM

10 919 ...

EUR
W2SIG 138°
Solid HM

10 923 ...

EUR
W2SIG 138°
Solid HM

10 921 ...

EUR
W2SIG 140°
Solid HM

10 924 ...

EUR
W2SIG 140°
Solid HM

10 922 ...

EUR
W2

DC _{h7m7} mm	OAL mm	10 919 ... EUR W2	10 923 ... EUR W2	10 921 ... EUR W2	10 924 ... EUR W2	10 922 ... EUR W2
19,6	13,4	117,12 19600	117,12 196	117,12 196	117,12 196	117,12 196
19,7	13,4	117,12 19700	117,12 197	117,12 197	117,12 197	117,12 197
19,8	13,4	117,12 19800	117,12 198	117,12 198	117,12 198	117,12 198
19,9	13,4	117,12 19900	117,12 199	117,12 199	117,12 199	117,12 199
20,0	13,4	117,12 20000	117,12 200	117,12 200	117,12 200	117,12 200
20,1	13,4	129,95 20100	129,95 201	129,95 201	129,95 201	129,95 201
20,2	13,4	129,95 20200	129,95 202	129,95 202	129,95 202	129,95 202
20,3	13,4	129,95 20300	129,95 203	129,95 203	129,95 203	129,95 203
20,4	13,4	129,95 20400	129,95 204	129,95 204	129,95 204	129,95 204
20,5	15,4	129,95 20500	129,95 205	129,95 205	129,95 205	129,95 205
20,6	15,4	129,95 20600	129,95 206	129,95 206	129,95 206	129,95 206
20,7	15,4	129,95 20700	129,95 207	129,95 207	129,95 207	129,95 207
20,8	15,4	129,95 20800	129,95 208	129,95 208	129,95 208	129,95 208
20,9	15,4	129,95 20900	129,95 209	129,95 209	129,95 209	129,95 209
21,0	15,4	129,95 21000	129,95 210	129,95 210	129,95 210	129,95 210
21,1	15,4	129,95 21100	129,95 211	129,95 211	129,95 211	129,95 211
21,2	15,4	129,95 21200	129,95 212	129,95 212	129,95 212	129,95 212
21,3	15,4	129,95 21300	129,95 213	129,95 213	129,95 213	129,95 213
21,4	15,4	129,95 21400	129,95 214	129,95 214	129,95 214	129,95 214
21,5	15,4	129,95 21500	129,95 215	129,95 215	129,95 215	129,95 215
21,6	15,4	129,95 21600	129,95 216	129,95 216	129,95 216	129,95 216
21,7	15,4	129,95 21700	129,95 217	129,95 217	129,95 217	129,95 217
21,8	15,4	129,95 21800	129,95 218	129,95 218	129,95 218	129,95 218
21,9	15,4	129,95 21900	129,95 219	129,95 219	129,95 219	129,95 219
22,0	15,4	129,95 22000	129,95 220	129,95 220	129,95 220	129,95 220
22,1	15,4	140,66 22100	140,66 221	140,66 221	140,66 221	140,66 221
22,2	15,4	140,66 22200	140,66 222	140,66 222	140,66 222	140,66 222
22,3	15,4	140,66 22300	140,66 223	140,66 223	140,66 223	140,66 223
22,4	15,4	140,66 22400	140,66 224	140,66 224	140,66 224	140,66 224
22,5	15,4	140,66 22500	140,66 225	140,66 225	140,66 225	140,66 225
22,6	15,4	140,66 22600	140,66 226	140,66 226	140,66 226	140,66 226
22,7	15,4	140,66 22700	140,66 227	140,66 227	140,66 227	140,66 227
22,8	15,4	140,66 22800	140,66 228	140,66 228	140,66 228	140,66 228
22,9	15,4	140,66 22900	140,66 229	140,66 229	140,66 229	140,66 229
23,0	15,4	140,66 23000	140,66 230	140,66 230	140,66 230	140,66 230
23,1	15,4	140,66 23100	140,66 231	140,66 231	140,66 231	140,66 231
23,2	15,4	140,66 23200	140,66 232	140,66 232	140,66 232	140,66 232
23,3	15,4	140,66 23300	140,66 233	140,66 233	140,66 233	140,66 233

P	•	•	○
M			•
K	•	•	•
N			•
S			•
H			
O			


→ v, sida 152–155

→ Användningsrekommendationer på sida 162

Ø DC_{m7} för Typ UNI, P, GG och AL / Ø DC_{h7} för Typ VA

WTX – Borrhuvud för löstoppsborr

▲ Extra långt utförande

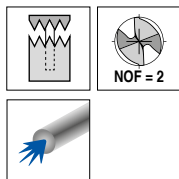Change
UNI

DPX74S

DRAGONSKIN

Change P

Ti750

Change
VA



Ti700

Change
GG

TiSi

Change
AL

TiB

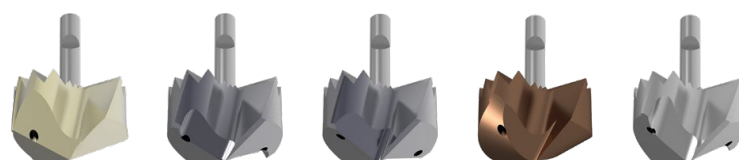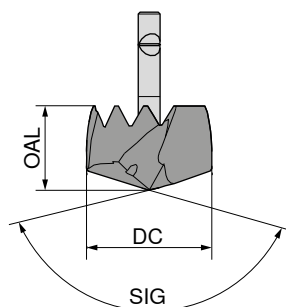SIG 140°
Solid HM

10 919 ...

EUR
W2SIG 138°
Solid HM

10 923 ...

EUR
W2SIG 138°
Solid HM

10 921 ...

EUR
W2SIG 140°
Solid HM

10 924 ...

EUR
W2SIG 140°
Solid HM

10 922 ...

EUR
W2

DC _{h7m7} mm	OAL mm	EUR W2	EUR W2	EUR W2	EUR W2	EUR W2
23,4	15,4	140,66 23400	140,66 234	140,66 234	140,66 234	140,66 234
23,5	15,4	140,66 23500	140,66 235	140,66 235	140,66 235	140,66 235
23,6	15,4	140,66 23600	140,66 236	140,66 236	140,66 236	140,66 236
23,7	15,4	140,66 23700	140,66 237	140,66 237	140,66 237	140,66 237
23,8	15,4	140,66 23800	140,66 238	140,66 238	140,66 238	140,66 238
23,9	15,4	140,66 23900	140,66 239	140,66 239	140,66 239	140,66 239
24,0	15,4	140,66 24000	140,66 240	140,66 240	140,66 240	140,66 240
24,1	15,4	154,62 24100	154,62 241	154,62 241	154,62 241	154,62 241
24,2	15,4	154,62 24200	154,62 242	154,62 242	154,62 242	154,62 242
24,3	15,4	154,62 24300	154,62 243	154,62 243	154,62 243	154,62 243
24,4	15,4	154,62 24400	154,62 244	154,62 244	154,62 244	154,62 244
24,5	17,4	154,62 24500	154,62 245	154,62 245	154,62 245	154,62 245
24,6	17,4	154,62 24600	154,62 246	154,62 246	154,62 246	154,62 246
24,7	17,4	154,62 24700	154,62 247	154,62 247	154,62 247	154,62 247
24,8	17,4	154,62 24800	154,62 248	154,62 248	154,62 248	154,62 248
24,9	17,4	154,62 24900	154,62 249	154,62 249	154,62 249	154,62 249
25,0	17,4	154,62 25000	154,62 250	154,62 250	154,62 250	154,62 250
25,1	17,4	154,62 25100	154,62 251	154,62 251	154,62 251	154,62 251
25,2	17,4	154,62 25200	154,62 252	154,62 252	154,62 252	154,62 252
25,3	17,4	154,62 25300	154,62 253	154,62 253	154,62 253	154,62 253
25,4	17,4	154,62 25400	154,62 254	154,62 254	154,62 254	154,62 254
25,5	17,4	154,62 25500	154,62 255	154,62 255	154,62 255	154,62 255
25,6	17,4	162,72 25600	162,72 256	162,72 256	162,72 256	162,72 256
25,7	17,4	162,72 25700	162,72 257	162,72 257	162,72 257	162,72 257
25,8	17,4	162,72 25800	162,72 258	162,72 258	162,72 258	162,72 258
25,9	17,4	162,72 25900	162,72 259	162,72 259	162,72 259	162,72 259
26,0	17,4	162,72 26000	162,72 260	162,72 260	162,72 260	162,72 260
26,1	17,4	162,72 26100	162,72 261	162,72 261	162,72 261	162,72 261
26,2	17,4	162,72 26200	162,72 262	162,72 262	162,72 262	162,72 262
26,3	17,4	162,72 26300	162,72 263	162,72 263	162,72 263	162,72 263
26,4	17,4	162,72 26400	162,72 264	162,72 264	162,72 264	162,72 264
26,5	17,4	162,72 26500	162,72 265	162,72 265	162,72 265	162,72 265
26,6	17,4	162,72 26600	162,72 266	162,72 266	162,72 266	162,72 266
26,7	17,4	162,72 26700	162,72 267	162,72 267	162,72 267	162,72 267
26,8	17,4	162,72 26800	162,72 268	162,72 268	162,72 268	162,72 268
26,9	17,4	162,72 26900	162,72 269	162,72 269	162,72 269	162,72 269
27,0	17,4	162,72 27000	162,72 270	162,72 270	162,72 270	162,72 270
27,1	17,4	162,72 27100	162,72 271	162,72 271	162,72 271	162,72 271

P	•	•	○
M			•
K	•	•	•
N			•
S			•
H			
O			



→ v. sida 152–155

→ Användningsrekommendationer på sida 162

Ø DC_{m7} för Typ UNI, P, GG och AL / Ø DC_{h7} för Typ VA

WTX – Borrhuvud för löstoppsbör

▲ Extra långt utförande

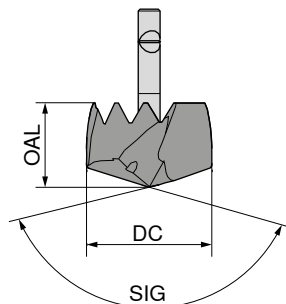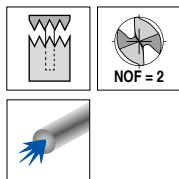Change
UNI

DPX74S

DRAGONSKIN

Change P

Ti750

Change
VA




Ti700

Change
GG

TiSi

Change
AL

TiB

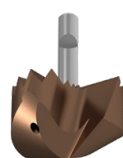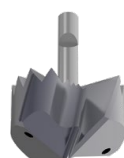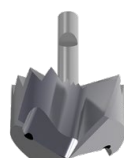SIG 140°
Solid HM

10 919 ...

EUR
W2

27200

SIG 138°
Solid HM

10 923 ...

EUR
W2

272

SIG 138°
Solid HM

10 921 ...

EUR
W2

272

SIG 140°
Solid HM

10 924 ...

EUR
W2

272

SIG 140°
Solid HM

10 922 ...

EUR
W2

272

DC mm	OAL mm	EUR W2		EUR W2		EUR W2		EUR W2		EUR W2	
27,2	17,4	162,72	27200	162,72	272	162,72	272	162,72	272	162,72	272
27,3	17,4	162,72	27300	162,72	273	162,72	273	162,72	273	162,72	273
27,4	17,4	162,72	27400	162,72	274	162,72	274	162,72	274	162,72	274
27,5	17,4	162,72	27500	162,72	275	162,72	275	162,72	275	162,72	275
27,6	17,4	162,72	27600	162,72	276	162,72	276	162,72	276	162,72	276
27,7	17,4	162,72	27700	162,72	277	162,72	277	162,72	277	162,72	277
27,8	17,4	162,72	27800	162,72	278	162,72	278	162,72	278	162,72	278
27,9	17,4	162,72	27900	162,72	279	162,72	279	162,72	279	162,72	279
28,0	17,4	162,72	28000	162,72	280	162,72	280	162,72	280	162,72	280
28,1	17,4	178,11	28100	178,11	281	178,11	281	178,11	281	178,11	281
28,2	17,4	178,11	28200	178,11	282	178,11	282	178,11	282	178,11	282
28,3	17,4	178,11	28300	178,11	283	178,11	283	178,11	283	178,11	283
28,4	17,4	178,11	28400	178,11	284	178,11	284	178,11	284	178,11	284
28,5	18,4	178,11	28500	178,11	285	178,11	285	178,11	285	178,11	285
28,6	18,4	178,11	28600	178,11	286	178,11	286	178,11	286	178,11	286
28,7	18,4	178,11	28700	178,11	287	178,11	287	178,11	287	178,11	287
28,8	18,4	178,11	28800	178,11	288	178,11	288	178,11	288	178,11	288
28,9	18,4	178,11	28900	178,11	289	178,11	289	178,11	289	178,11	289
29,0	18,4	178,11	29000	178,11	290	178,11	290	178,11	290	178,11	290
29,1	18,4	178,11	29100	178,11	291	178,11	291	178,11	291	178,11	291
29,2	18,4	178,11	29200	178,11	292	178,11	292	178,11	292	178,11	292
29,3	18,4	178,11	29300	178,11	293	178,11	293	178,11	293	178,11	293
29,4	18,4	178,11	29400	178,11	294	178,11	294	178,11	294	178,11	294
29,5	18,4	178,11	29500	178,11	295	178,11	295	178,11	295	178,11	295
29,6	18,4	178,11	29600	178,11	296	178,11	296	178,11	296	178,11	296
29,7	18,4	178,11	29700	178,11	297	178,11	297	178,11	297	178,11	297
29,8	18,4	178,11	29800	178,11	298	178,11	298	178,11	298	178,11	298
29,9	18,4	178,11	29900	178,11	299	178,11	299	178,11	299	178,11	299
30,0	18,4	178,11	30000	178,11	300	178,11	300	178,11	300	178,11	300
30,1	18,4	197,29	30100	197,29	301	197,29	301	197,29	301	197,29	301
30,2	18,4	197,29	30200	197,29	302	197,29	302	197,29	302	197,29	302
30,3	18,4	197,29	30300	197,29	303	197,29	303	197,29	303	197,29	303
30,4	18,4	197,29	30400	197,29	304	197,29	304	197,29	304	197,29	304
30,5	18,4	197,29	30500	197,29	305	197,29	305	197,29	305	197,29	305
30,6	18,4	197,29	30600	197,29	306	197,29	306	197,29	306	197,29	306
30,7	18,4	197,29	30700	197,29	307	197,29	307	197,29	307	197,29	307
30,8	18,4	197,29	30800	197,29	308	197,29	308	197,29	308	197,29	308
30,9	18,4	197,29	30900	197,29	309	197,29	309	197,29	309	197,29	309

P	•	•	○
M			•
K	•	•	•
N			•
S			•
H			
O			


→ v_c sida 152–155

→ Användningsrekommendationer på sida 162

Ø DC_{m7} för Typ UNI, P, GG och AL / Ø DC_{h7} för Typ VA

WTX – Borrhuvud för löstoppsbör

▲ Extra långt utförande

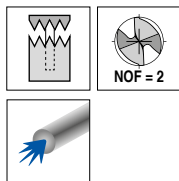Change
UNI

DPX74S

DRAGONSKIN

Change P

Ti750

Change
VA



Ti700

Change
GG

TiSi

Change
AL

TiB

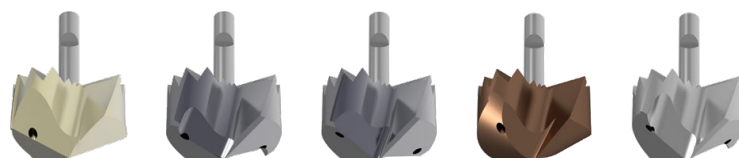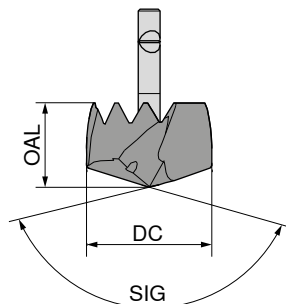

DC _{h7/m7} mm	OAL mm	SIG 140° Solid HM 10 919 ...		SIG 138° Solid HM 10 923 ...		SIG 138° Solid HM 10 921 ...		SIG 140° Solid HM 10 924 ...		SIG 140° Solid HM 10 922 ...	
		EUR W2		EUR W2		EUR W2		EUR W2		EUR W2	
31,0	18,4	197,29	31000	197,29	310	197,29	310	197,29	310	197,29	310
31,1	18,4	197,29	31100	197,29	311	197,29	311	197,29	311	197,29	311
31,2	18,4	197,29	31200	197,29	312	197,29	312	197,29	312	197,29	312
31,3	18,4	197,29	31300	197,29	313	197,29	313	197,29	313	197,29	313
31,4	18,4	197,29	31400	197,29	314	197,29	314	197,29	314	197,29	314
31,5	18,4	197,29	31500	197,29	315	197,29	315	197,29	315	197,29	315
31,6	18,4	197,29	31600	197,29	316	197,29	316	197,29	316	197,29	316
31,7	18,4	197,29	31700	197,29	317	197,29	317	197,29	317	197,29	317
31,8	18,4	197,29	31800	197,29	318	197,29	318	197,29	318	197,29	318
31,9	18,4	197,29	31900	197,29	319	197,29	319	197,29	319	197,29	319
32,0	18,4	197,29	32000	197,29	320	197,29	320	197,29	320	197,29	320
32,5	24,3	274,54	32500	274,54	325						
33,0	24,3	274,54	33000	274,54	330						
33,5	24,3	274,54	33500	274,54	335						
34,0	24,3	274,54	34000	274,54	340						
34,5	24,3	274,54	34500	274,54	345						
35,0	24,3	274,54	35000	274,54	350						
35,5	26,3	311,86	35500	311,86	355						
36,0	26,3	311,86	36000	311,86	360						
36,5	26,3	311,86	36500	311,86	365						
37,0	26,3	311,86	37000	311,86	370						
37,5	26,3	311,86	37500	311,86	375						
38,0	26,3	311,86	38000	311,86	380						
38,5	26,3	339,39	38500	339,39	385						
39,0	26,3	339,39	39000	339,39	390						
39,5	26,3	339,39	39500	339,39	395						
40,0	26,3	339,39	40000	339,39	400						
40,5	26,3	339,39	40500	339,39	405						
41,0	26,3	339,39	41000	339,39	410						
P			•	•		○					
M						•					
K			•	•		•		•			
N										•	
S						•					
H											
O											

→ v_c sida 152–155

→ Användningsrekommendationer på sida 162

Ø DC_{m7} för Typ UNI, P, GG och AL / Ø DC_{h7} för Typ VA



Ta hänsyn till det angivna åtdragningsmomentet vid huvudbyten.

WTX – Hållare för löstoppsbör

▲ Med radialtandning

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. Torxnyckel

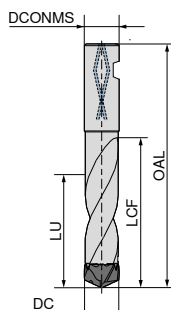

Change



10 911 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	Ädragningsmoment Nm	EUR W1	
12,00 - 12,49	14	81	29	12,5	1,0	244,62	120
12,50 - 12,99	14	81	29	13,0	1,0	244,62	125
13,00 - 13,49	14	81	31	13,5	1,0	244,62	130
13,50 - 13,99	16	86	32	14,0	1,3	244,62	135
14,00 - 14,49	16	86	33	14,5	1,3	244,62	140
14,50 - 14,99	16	91	34	15,0	1,3	244,62	145
15,00 - 15,49	16	91	36	15,5	1,3	244,62	150
15,50 - 16,49	20	97	38	16,5	1,3	253,56	161
15,50 - 16,49	18	92	38	16,5	1,3	253,56	160
16,50 - 17,49	20	99	40	17,5	3,5	253,56	166
16,50 - 17,49	18	94	40	17,5	3,5	253,56	165
17,50 - 18,49	20	104	43	18,5	3,5	253,56	176
17,50 - 18,49	18	99	43	18,5	3,5	253,56	175
18,50 - 19,49	20	99	45	19,5	3,5	299,94	185
19,50 - 20,49	20	104	47	20,5	3,5	299,94	195
20,50 - 21,49	25	111	49	21,5	3,5	330,94	205
21,50 - 22,49	25	116	52	22,5	3,5	330,94	215
22,50 - 23,49	25	116	54	23,5	3,5	363,12	225
23,50 - 24,49	25	121	56	24,5	4,0	363,12	235
24,50 - 25,49	25	123	59	25,5	4,0	393,87	245
25,50 - 26,49	25	123	61	26,5	4,0	393,87	255
26,50 - 27,49	25	128	63	27,5	4,0	393,87	265
27,50 - 28,49	25	128	66	28,5	4,0	393,87	275
28,50 - 29,49	32	134	68	29,5	4,0	457,17	285
29,50 - 30,49	32	139	70	30,5	4,0	457,17	295
30,50 - 31,49	32	139	75	31,5	4,0	504,74	305
31,50 - 32,49	32	139	75	32,5	4,0	504,74	315
32,50 - 33,49	32	150	78	33,5	6,0	543,37	325
33,50 - 34,49	32	150	79	34,5	6,0	543,37	335
34,50 - 35,49	32	150	82	35,5	6,0	543,37	345
35,50 - 37,49	32	152	86	37,5	6,0	627,06	355
37,50 - 39,49	32	157	91	39,5	6,0	648,98	375
39,50 - 41,00	32	167	95	41,5	6,0	665,67	395

Reservdelar

DC

DC	SW	EUR Y7	
12,00 - 12,49	SW 1,3	4,04	132
12,50 - 13,49	SW 1,3	4,04	132
13,50 - 14,49			
14,50 - 16,49			
16,50 - 20,49			
20,50 - 24,49			
24,50 - 28,49			
28,50 - 32,49			
32,50 - 35,49			
35,50 - 39,49			
39,50 - 41,00			



Torxnyckel

80 950 ...



Torxnyckel

80 950 ...



Låsskruv



10 950 ...

WTX – Hållare för löstoppsbör

▲ Med radialtandning

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. Torxnyckel

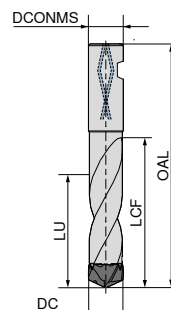

Change



10 913 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	Ädragningsmoment Nm	EUR W1	
12,00 - 12,49	14	100	53	38,0	1,0	270,37	120
12,50 - 12,99	14	105	55	39,0	1,0	270,37	125
13,00 - 13,49	14	105	57	40,0	1,0	270,37	130
13,50 - 13,99	16	110	59	42,0	1,3	270,37	135
14,00 - 14,49	16	115	61	43,0	1,3	270,37	140
14,50 - 14,99	16	115	63	45,0	1,3	270,37	145
15,00 - 15,49	16	115	65	46,0	1,3	270,37	150
15,50 - 16,49	18	120	70	50,0	1,3	276,93	160
15,50 - 16,49	20	125	70	50,0	1,3	276,93	161
16,50 - 17,49	18	125	74	53,0	3,5	276,93	165
16,50 - 17,49	20	130	74	50,0	3,5	276,93	166
17,50 - 18,49	18	130	78	55,0	3,5	276,93	175
17,50 - 18,49	20	135	78	50,0	3,5	276,93	176
18,50 - 19,49	20	135	82	58,0	3,5	330,94	185
19,50 - 20,49	20	140	87	62,0	3,5	330,94	195
20,50 - 21,49	25	150	91	65,0	3,5	368,25	205
21,50 - 22,49	25	155	95	67,0	3,5	368,25	215
22,50 - 23,49	25	160	99	70,0	3,5	401,63	225
23,50 - 24,49	25	165	103	73,0	3,5	401,63	235
24,50 - 25,49	25	165	108	77,0	4,0	437,87	245
25,50 - 26,49	25	175	112	80,0	4,0	437,87	255
26,50 - 27,49	25	175	116	82,0	4,0	437,87	265
27,50 - 28,49	25	180	120	85,0	4,0	437,87	275
28,50 - 29,49	32	190	124	88,0	4,0	507,24	285
29,50 - 30,49	32	195	129	92,0	4,0	507,24	295
30,50 - 31,49	32	195	133	94,0	4,0	560,18	305
31,50 - 32,49	32	200	137	97,0	4,0	560,18	315
32,50 - 33,49	32	210	144	100,5	6,0	633,49	325
33,50 - 34,49	32	215	148	103,5	6,0	633,49	335
34,50 - 35,49	32	220	153	106,5	6,0	633,49	345
35,50 - 37,49	32	227	161	112,5	6,0	727,44	355
37,50 - 39,49	32	237	170	118,5	6,0	755,92	375
39,50 - 41,00	32	247	178	124,5	6,0	773,80	395

Reservdelar

DC



DC	SW	EUR Y7	
12,00 - 12,49	SW 1,5	5,04	133
12,50 - 13,49	SW 1,5	5,04	133
13,50 - 14,49	SW 2	4,80	134
14,50 - 16,49	SW 2	4,80	134
16,50 - 20,49	SW 2,5	4,62	135
20,50 - 24,49	SW 2,5	4,62	135
24,50 - 28,49	SW 3	4,62	136
28,50 - 32,49	SW 3	4,62	136
32,50 - 35,49	SW 3	4,62	136
35,50 - 39,49	SW 3	4,62	136
39,50 - 41,00	SW 3	4,62	136

WTX – Hållare för löstoppsbör

▲ Med radaltandning

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. Torxnyckel

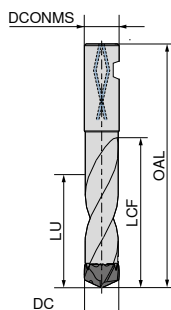

Change

10 915 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	Ådragningsmoment Nm	EUR W1	
12,00 - 12,49	14	125	78	62,0	1,0	307,68	120
12,50 - 12,99	14	130	81	65,0	1,0	307,68	125
13,00 - 13,49	14	130	84	67,0	1,0	307,68	130
13,50 - 13,99	16	140	88	70,0	1,3	307,68	135
14,00 - 14,49	16	140	90	72,0	1,3	307,68	140
14,50 - 14,99	16	145	94	75,0	1,3	307,68	145
15,00 - 15,49	16	145	96	77,0	1,3	307,68	150
15,50 - 16,49	18	155	103	82,0	1,3	330,94	160
15,50 - 16,49	20	160	103	82,0	1,3	330,94	161
16,50 - 17,49	18	160	109	87,0	3,5	330,94	165
16,50 - 17,49	20	165	109	87,0	3,5	330,94	166
17,50 - 18,49	18	165	115	92,0	3,5	330,94	175
17,50 - 18,49	20	170	115	92,0	3,5	330,94	176
18,50 - 19,49	20	175	121	97,0	3,5	384,94	185
19,50 - 20,49	20	180	128	102,0	3,5	384,94	195
20,50 - 21,49	25	195	134	107,0	3,5	419,74	205
21,50 - 22,49	25	200	140	112,0	3,5	419,74	215
22,50 - 23,49	25	205	146	117,0	3,5	454,43	225
23,50 - 24,49	25	210	152	122,0	3,5	454,43	235
24,50 - 25,49	25	220	159	127,0	4,0	487,94	245
25,50 - 26,49	25	225	165	132,0	4,0	487,94	255
26,50 - 27,49	25	230	171	137,0	4,0	487,94	265
27,50 - 28,49	25	240	177	142,0	4,0	487,94	275
28,50 - 29,49	32	250	183	146,0	4,0	560,18	285
29,50 - 30,49	32	255	190	152,0	4,0	560,18	295
30,50 - 31,49	32	260	196	157,0	4,0	611,43	305
31,50 - 32,49	32	265	202	162,0	4,0	611,43	315
32,50 - 33,49	32	275	210	167,5	6,0	715,86	325
33,50 - 34,49	32	285	217	172,5	6,0	715,86	335
34,50 - 35,49	32	290	224	177,5	6,0	715,86	345
35,50 - 37,49	32	302	236	187,5	6,0	804,80	355
37,50 - 39,49	32	317	249	197,5	6,0	835,56	375
39,50 - 41,00	32	327	261	207,5	6,0	853,67	395

Reservdelar

DC

DC	SW	EUR Y7	
12,00 - 12,49	SW 1,3	4,04	132
12,50 - 13,49	SW 1,3	4,04	132
13,50 - 14,49			
14,50 - 16,49			
16,50 - 20,49			
20,50 - 24,49			
24,50 - 28,49			
28,50 - 32,49			
32,50 - 35,49			
35,50 - 39,49			
39,50 - 41,00			



Torxnyckel

80 950 ...

EUR
Y7

Torxnyckel

80 950 ...

EUR
Y7

Låsskruv

10 950 ...

EUR
W1

SW	EUR Y7		DC	EUR W1	
SW 1,5	5,04	133	M2,5 x 0,45 x 5	2,65	025
SW 1,5	5,04	133	M2,5 x 0,45 x 6	2,65	026
SW 2	4,80	134	M3 x 0,5 x 6	2,65	031
SW 2	4,80	134	M3 x 0,5 x 7	2,65	030
SW 2,5	4,62	135	M4 x 0,5 x 7,5	2,65	040
SW 2,5	4,62	135	M4 x 0,5 x 10	2,65	041
SW 3	4,62	136	M5 x 0,5 x 11	2,65	050
SW 3	4,62	136	M5 x 0,5 x 14	2,65	051
SW 3	4,62	136	M6 x 0,5 x 16	4,80	060
SW 3	4,62	136	M6 x 0,5 x 18	4,80	061
SW 3	4,62	136	M6 x 0,5 x 20	4,80	062



WTX – Hållare för löstoppsbör

▲ Pilothål rekommenderas

▲ med radaltandning

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. Torxnyckel

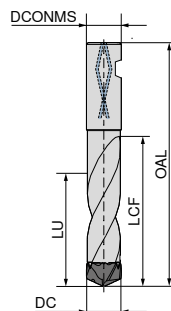

Change

10 918 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	Ådragningsmoment Nm	EUR W1	
12,00 - 12,49	14	165	116	100	1,0	377,31	120
12,50 - 12,99	14	170	121	104	1,0	377,31	125
13,00 - 13,49	14	175	126	108	1,0	377,31	130
13,50 - 13,99	16	180	129	111	1,3	377,31	135
14,00 - 14,49	16	185	134	115	1,3	377,31	140
14,50 - 14,99	16	190	139	120	1,3	377,31	145
15,00 - 15,49	16	195	144	124	1,3	377,31	150
15,50 - 16,49	18	205	152	131	1,3	384,94	160
15,50 - 16,49	20	210	152	131	1,3	384,94	161
16,50 - 17,49	18	215	161	138	3,5	384,94	165
16,50 - 17,49	20	220	161	138	3,5	384,94	166
17,50 - 18,49	18	220	171	147	3,5	384,94	175
17,50 - 18,49	20	225	171	147	3,5	384,94	176
18,50 - 19,49	20	235	180	155	3,5	437,87	185
19,50 - 20,49	20	240	189	163	3,5	437,87	195
20,50 - 21,49	25	260	198	170	3,5	473,86	205
21,50 - 22,49	25	270	207	178	3,5	473,86	215
22,50 - 23,49	25	275	217	187	3,5	525,36	225
23,50 - 24,49	25	285	226	194	3,5	525,36	235
24,50 - 25,49	25	295	235	202	4,0	593,56	245
25,50 - 26,49	25	305	244	210	4,0	593,56	255
26,50 - 27,49	25	315	253	218	4,0	593,56	265
27,50 - 28,49	25	325	263	226	4,0	593,56	275
28,50 - 29,49	32	340	272	234	4,0	681,06	285
29,50 - 30,49	32	345	281	242	4,0	681,06	295
30,50 - 31,49	32	355	290	249	4,0	751,99	305
31,50 - 32,00	32	360	299	257	4,0	751,99	315


WTX – Hållare för löstoppsbör

▲ Pilothål rekommenderas


▲ med radialtandning

Leveransinnehåll:

Hållare inkl. Torxnyckel



Change

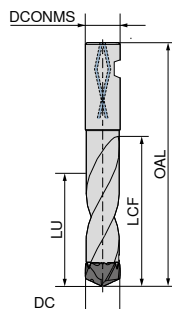

10 912 ...

DC mm	DCONMS _{h6} mm	OAL mm	LCF mm	LU mm	Ätdragningsmoment Nm	EUR W1	
12,00 - 12,49	14	210	162	150	1,0	550,04	12000
12,50 - 12,99	14	216	168	156	1,0	550,04	12500
13,00 - 13,49	14	223	175	162	1,0	550,04	13000
13,50 - 13,99	16	235	182	168	1,3	550,04	13500
14,00 - 14,49	16	242	189	174	1,3	550,04	14000
14,50 - 14,99	16	248	195	180	1,3	550,04	14500
15,00 - 15,49	16	255	202	186	1,3	550,04	15000
15,50 - 16,49	18	262	209	198	1,3	599,27	15500
16,50 - 17,49	18	275	222	210	3,5	599,27	16500
17,50 - 18,49	18	289	236	222	3,5	599,27	17500
18,50 - 19,49	20	304	249	234	3,5	726,12	18500
19,50 - 20,49	20	318	263	246	3,5	726,12	19500
20,50 - 21,49	25	337	276	258	3,5	784,41	20500
21,50 - 22,49	25	351	290	270	3,5	784,41	21500
22,50 - 23,49	25	364	303	282	3,5	871,56	22500
23,50 - 24,49	25	378	317	294	3,5	871,56	23500
24,50 - 25,49	25	391	330	306	4,0	987,90	24500
25,50 - 26,49	25	405	344	318	4,0	987,90	25500
26,50 - 27,49	25	418	357	330	4,0	987,90	26500
27,50 - 28,49	25	432	371	342	4,0	987,90	27500
28,50 - 29,49	32	449	384	354	4,0	1.132,98	28500
29,50 - 30,49	32	463	398	366	4,0	1.132,98	29500
30,50 - 31,49	32	476	411	378	4,0	1.250,53	30500
31,50 - 32,00	32	490	425	390	4,0	1.250,53	31500



Torxnyckel

80 950 ...

Reservdelar

DC		EUR Y7	
12,00 - 12,49	SW 1,3	4,04	132
12,50 - 13,49	SW 1,3	4,04	132
13,50 - 14,49			
14,50 - 16,49			
16,50 - 20,49			
20,50 - 24,49			
24,50 - 28,49			
28,50 - 32,49			
32,50 - 35,49			
35,50 - 39,49			
39,50 - 41,00			



Torxnyckel

80 950 ...

	EUR Y7	
SW 1,5	5,04	133
SW 1,5	5,04	133
SW 2	4,80	134
SW 2	4,80	134
SW 2,5	4,62	135
SW 2,5	4,62	135
SW 3	4,62	136
SW 3	4,62	136
SW 3	4,62	136



Lässkruv

10 950 ...

	EUR W1	
M2,5 x 0,45 x 5	2,65	025
M2,5 x 0,45 x 6	2,65	026
M3 x 0,5 x 6	2,65	031
M3 x 0,5 x 7	2,65	030
M4 x 0,5 x 7,5	2,65	040
M4 x 0,5 x 10	2,65	041
M5 x 0,5 x 11	2,65	050
M5 x 0,5 x 14	2,65	051
M6 x 0,5 x 16	4,80	060
M6 x 0,5 x 18	4,80	061
M6 x 0,5 x 20	4,80	062

MultiChange – programöversikt

Det mycket stabila utbytbara systemet "MultiChange" gör det möjligt att byta verktyg mycket snabbt. Det här utbytbara systemet har en mycket stabil konstruktion och en hög rundnoggrannhet och är samtidigt det stabilaste och mest precisa utbytbara systemet på marknaden. I följande kapitel finns det passande utbytbara verktygshuvud för nästan alla användningsområden.

Växelhuvuden

→ Kapitel 2, Solida HM borr

Sida 2|107

Solid HM-NC-borr

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm
NOF 2

SIG 90°



SIG 120°



SIG 142°

→ Kapitel 4, Brotschar och försänkare

Sida 4|18 + 4|19

Växelhuvudsbrotschar

Ø 8,00 – 30,20 mm



Genomgående hål

Ø 12,20 – 30,20 mm



Bottenhål


→ Kapitel 14, Solida hårdmetallfräsar

Sida 14|198 – 14|202

HM-hörnfräs

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm /
ZEFP 3+4

Typ PCR-UNI




Typ PCR-ALU



Typ N

HM-torusfräs

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 3+4



Typ W



Typ N

HM-grov-/finfräs

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 4+6



Typ NF

HM-finfräs

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 6



Typ N

HM-radiefrys

Ø 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 4



Typ N

HM-högmåtningsfräs

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 6



Typ N

HM-hörnradiefrys

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 6



Typ N

HM-avgradningsfräs

Ø 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 4+6



Typ N



Typ N

NOF / ZEFP = Antal skär

Hållare

→ Katalogen för fastspänningsteknik, Kapitel 16 Tillbehör

Sida 16|259 – 16|261

Extra kort / OAL 60 – 90 mm



Konisk 87° / stål



Cylindrisk* / stål

kort / OAL 85 – 120 mm



Konisk 87° / stål



Cylindrisk* / stål



Konisk 87° / solid HM



Cylindrisk* / solid HM

medel / OAL 110 – 150 mm



Konisk 87° / solid HM



Cylindrisk* / solid HM

lång / OAL 150 – 200 mm



Konisk 87° / solid HM



Cylindrisk* / stål



Cylindrisk* / solid HM

extra lång / OAL 200 – 250 mm



Cylindrisk* / stål




Cylindrisk* / solid HM

* Endast lämplig för fräsning

MultiChange – NC-borr

▲ SZID = kopplingsstorlek
▲ NOF = antal skär

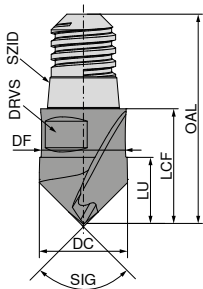

SIG 90° Solid HM SIG 120° Solid HM SIG 142° Solid HM

DC mm	SZID	LU mm	DF mm	LCF mm	OAL mm	NOF	DRVS mm	Åtdragningsmoment Nm	a _{p max} mm	10 709 ...		10 712 ...		10 714 ...	
										EUR T7		EUR T7		EUR T7	
8	06	6,0	7,8	11	20,4	2	6	5	4	52,84	080	52,84	080	52,84	080
10	08	7,5	9,8	13	26,9	2	8	12,5	5	58,34	100	58,34	100	58,34	100
12	10	9,0	11,8	16	30,1	2	10	15	6	74,78	120	74,78	120	74,78	120
16	12	12,0	15,8	20	37,3	2	13	20	8	106,08	160	106,08	160	106,08	160
20	16	15,0	19,8	25	47,2	2	16	25	10	154,62	200	154,62	200	154,62	200
P										•		•		•	
M										•		•		•	
K										•		•		•	
N										•		•		•	
S															
H															
O															

→ v_c sida 148



Kopplingsstorlek 06 och 08 måste ovillkorligen dras med momentnyckel.
Vid instabil bearbetning måste skärdata reduceras.

Material exempel till skärdatatabell

	Materialundergrupp	Index	Sammansättning / struktur / värmebehandling	Draghållfasthet N/mm ² / HB / HRC	Material- nummer	Material- beteckning	Material- nummer	Material- beteckning
P	Olegerat stål	P.1.1	< 0,15 % C	glödgat	420 N/mm ² / 125 HB	1.0401	C15	1.1141 Ck15
		P.1.2	< 0,45 % C	glödgat	640 N/mm ² / 190 HB	1.1191	C45E	1.0718 9SMnPb28
		P.1.3		härdat	840 N/mm ² / 250 HB	1.1191	C45E	1.0535 C55
		P.1.4	< 0,75 % C	glödgat	910 N/mm ² / 270 HB	1.1223	C60R	1.0535 C55
		P.1.5		härdat	1010 N/mm ² / 300 HB	1.1223	C60R	1.0727 45S20
	Låglegerat stål	P.2.1		glödgat	610 N/mm ² / 180 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587 17CrNiMo6
		P.2.2		härdat	930 N/mm ² / 275 HB	1.7131	16MnCr5	1.6587 17CrNiMo6
		P.2.3		härdat	1010 N/mm ² / 300 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505 100Cr6
		P.2.4		härdat	1200 N/mm ² / 375 HB	1.7225	42CrMo4	1.3505 100Cr6
	Höglegerat stål och höglegerat Verktygsstål	P.3.1		glödgat	680 N/mm ² / 200 HB	1.4021	X20Cr13	1.4034 X46Cr13
		P.3.2		härdat och anlöpt	1100 N/mm ² / 300 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034 X46Cr13
		P.3.3		härdat och anlöpt	1300 N/mm ² / 400 HB	1.2343	X38CrMoV5-1	1.4034 X46Cr13
	Rostfritt stål	P.4.1	ferritiskt/martensitiskt	glödgat	680 N/mm ² / 200 HB	1.4016	X6Cr17	1.2316 X36CrMo16
		P.4.2	martensitiskt	härdat	1010 N/mm ² / 300 HB	1.4112	X90CrMoV18	1.2316 X36CrMo16
M	Rostfritt stål	M.1.1	austenitiskt/austenitisk-ferritiskt	släckhärdat	610 N/mm ² / 180 HB	1.4301	X5CrNi18-10	1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2
		M.2.1	austenitiskt	härdat	300 HB	1.4841	X15CrNiSi25-21	1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5
		M.3.1	austenitiskt/ferritiskt (duplex)		780 N/mm ² / 230 HB	1.4462	X2CrNiMoN22-5-3	1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4
K	Gråjärn	K.1.1	perlitiskt/ferritiskt		350 N/mm ² / 180 HB	0.6010	GG-10	0.6025 GG-25
		K.1.2	perlitiskt (martensitiskt)		500 N/mm ² / 260 HB	0.6030	GG-30	0.6045 GG-45
	Segjärn	K.2.1	ferritiskt		540 N/mm ² / 160 HB	0.7040	GGG-40	0.7060 GGG-60
		K.2.2	perlitiskt		845 N/mm ² / 250 HB	0.7070	GGG-70	0.7080 GGG-80
	Smidesjärn	K.3.1	ferritiskt		440 N/mm ² / 130 HB	0.8035	GTW-35-04	0.8045 GTW-45
		K.3.2	perlitiskt		780 N/mm ² / 230 HB	0.8165	GTS-65-02	0.8170 GTS-70-02
N	Smidd aluminiumlegering	N.1.1	ej hårdbar		60 HB	3.0255	Al99,5	3.3315 AlMg1
		N.1.2	hårdbar	hårdad	340 N/mm ² / 100 HB	3.1355	AlCuMg2	3.2315 AlMgSi1
	Gjuten aluminiumlegering	N.2.1	≤ 12 % Si, ej hårdbar		250 N/mm ² / 75 HB	3.2581	G-AlSi12	3.2163 G-AlSi9Cu3
		N.2.2	≤ 12 % Si, hårdbar	hårdad	300 N/mm ² / 90 HB	3.2134	G-AlSi5Cu1Mg	3.2373 G-AlSi9Mg
		N.2.3	> 12 % Si, ej hårdbar		440 N/mm ² / 130 HB		G-AlSi17Cu4Mg	G-AlSi18CuNiMg
	Koppar och kopparlegeringar (brons/mässing)	N.3.1	Automatlegeringar, PB > 1 %		375 N/mm ² / 110 HB	2.0380	CuZn39Pb2 (Ms58)	2.0410 CuZn44Pb2
		N.3.2	CuZn, CuSnZn		300 N/mm ² / 90 HB	2.0331	CuZn15	2.4070 CuZn28Sn1As
		N.3.3	CuSn, blyfri koppar och elektrolytkoppar		340 N/mm ² / 100 HB	2.0060	E-Cu57	2.0590 CuZn40Fe
	Magnesiumlegeringar	N.4.1	Magnesium och magnesiumlegeringar		70 HB	3.5612	MgAl6Zn	3.5312 MgAl3Zn
S	Varmhållfasta legeringar	S.1.1	Fe-bas	glödgad	680 N/mm ² / 200 HB	1.4864	X12NiCrSi 36-16	1.4865 G-X40NiCrSi38-18
		S.1.2		hårdad	950 N/mm ² / 280 HB	1.4980	X6NiCrTiMoVB25-15-2	1.4876 X10NiCrAlTi32-20
		S.2.1		glödgad	840 N/mm ² / 250 HB	2.4631	NiCr20TiAl (Nimonic80A)	3.4856 NiCr22Mo9Nb
		S.2.2	Ni- eller Co-bas	hårdad	1180 N/mm ² / 350 HB	2.4668	NiCr19Nb5Mo3 (Inconel 718)	2.4955 NiFe25Cr20NbTi
		S.2.3		gjuten	1080 N/mm ² / 320 HB	2.4765	CoCr20W15Ni	1.3401 G-X120Mn12
	Titanlegeringar	S.3.1	Ren titan		400 N/mm ²	3.7025	Ti99,8	3.7034 Ti99,7
		S.3.2	Alpha- + Beta-legeringar	hårdad	1050 N/mm ² / 320 HB	3.7165	TiAl6V4	Ti-6246 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
		S.3.3	Beta-legeringar		1400 N/mm ² / 410 HB	Ti555.3	Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr	R56410 Ti-10V-2Fe-3Al
H	Härdat stål	H.1.1		härdat och anlöpt	46–55 HRC			
		H.1.2		härdat och anlöpt	56–60 HRC			
		H.1.3		härdat och anlöpt	61–65 HRC			
		H.1.4		härdat och anlöpt	66–70 HRC			
	Hårt gjutgods	H.2.1		gjutet	400 HB			
	Härdat gjutjärn	H.3.1		härdat och anlöpt	55 HRC			
O	Icke-metalliska material	O.1.1	Plast, duroplast		≤ 150 N/mm ²			
		O.1.2	Plast, termoplast		≤ 100 N/mm ²			
		O.2.1	aramidfiberförstärkt		≤ 1000 N/mm ²			
		O.2.2	glas-/kolfiberförstärkt		≤ 1000 N/mm ²			
		O.3.1	Grafit					

* Draghållfasthet

Riktvärden för skärdata – WTX – Ti

2

Index	10 786 ..., 10 787 ...											
	3xD / 5xD											
	med IK	> Ø 2,5–3	> Ø 3–4	> Ø 4–5	> Ø 5–6	> Ø 6–8	> Ø 8–10	> Ø 10–12	> Ø 12–14	> Ø 14–16	> Ø 16–18	> Ø 18–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)										
P.1.1												
P.1.2	130	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
P.1.3	130	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
P.1.4	115	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
P.1.5	115	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
P.2.1												
P.2.2												
P.2.3	115	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
P.2.4	90	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
P.3.1												
P.3.2												
P.3.3	55	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
P.4.1	75	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
P.4.2	65	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
M.1.1	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
M.2.1	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
M.3.1	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
K.1.1												
K.1.2												
K.2.1												
K.2.2												
K.3.1												
K.3.2												
N.1.1												
N.1.2												
N.2.1												
N.2.2												
N.2.3												
N.3.1												
N.3.2												
N.3.3												
N.4.1												
S.1.1	45	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
S.1.2	45	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
S.2.1	40	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
S.2.2	40	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
S.2.3	40	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
S.3.1	55	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
S.3.2	45	0,02	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,18	0,20	0,22
S.3.3												
H.1.1												
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärde skärdata – WTX – Speed UNI

Index	10 781 ...						10 771 ...						
	3xD						5xD						
	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20	
	v _c (m/min)	f (mm/varv)					v _c (m/min)	f (mm/varv)					
P.1.1	185	0,17	0,24	0,33	0,40	0,45	185	0,17	0,24	0,33	0,40	0,45	
P.1.2	180	0,16	0,23	0,31	0,38	0,43	180	0,16	0,23	0,31	0,38	0,43	
P.1.3	170	0,16	0,22	0,30	0,36	0,41	170	0,16	0,22	0,30	0,36	0,41	
P.1.4	160	0,15	0,21	0,28	0,35	0,39	160	0,15	0,21	0,28	0,35	0,39	
P.1.5	155	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	155	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	
P.2.1	185	0,20	0,29	0,39	0,47	0,53	185	0,20	0,29	0,39	0,47	0,53	
P.2.2	170	0,18	0,26	0,35	0,43	0,49	170	0,18	0,26	0,35	0,43	0,49	
P.2.3	155	0,17	0,24	0,32	0,39	0,44	155	0,17	0,24	0,32	0,39	0,44	
P.2.4	120	0,16	0,21	0,28	0,34	0,38	120	0,16	0,21	0,28	0,34	0,38	
P.3.1	130	0,16	0,23	0,32	0,39	0,44	130	0,16	0,23	0,32	0,39	0,44	
P.3.2	100	0,14	0,20	0,26	0,32	0,36	100	0,14	0,20	0,26	0,32	0,36	
P.3.3	100	0,12	0,16	0,20	0,25	0,28	100	0,12	0,16	0,20	0,25	0,28	
P.4.1	100	0,11	0,16	0,21	0,25	0,29	100	0,11	0,16	0,21	0,25	0,29	
P.4.2	100	0,11	0,16	0,21	0,25	0,29	100	0,11	0,16	0,21	0,25	0,29	
M.1.1	65	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	65	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	
M.2.1	60	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	60	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	
M.3.1	60	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	60	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	
K.1.1	150	0,18	0,28	0,40	0,49	0,56	150	0,18	0,28	0,40	0,49	0,56	
K.1.2	125	0,16	0,24	0,32	0,39	0,45	125	0,16	0,24	0,32	0,39	0,45	
K.2.1	200	0,18	0,27	0,37	0,46	0,52	200	0,18	0,27	0,37	0,46	0,52	
K.2.2	125	0,16	0,24	0,32	0,39	0,45	125	0,16	0,24	0,32	0,39	0,45	
K.3.1	115	0,18	0,25	0,34	0,42	0,48	115	0,18	0,25	0,34	0,42	0,48	
K.3.2	100	0,15	0,21	0,28	0,34	0,38	100	0,15	0,21	0,28	0,34	0,38	
N.1.1													
N.1.2													
N.2.1													
N.2.2													
N.2.3													
N.3.1													
N.3.2													
N.3.3													
N.4.1													
S.1.1													
S.1.2													
S.2.1													
S.2.2													
S.2.3													
S.3.1													
S.3.2													
S.3.3													
H.1.1													
H.1.2													
H.1.3													
H.1.4													
H.2.1													
H.3.1													
O.1.1													
O.1.2													
O.2.1													
O.2.2													
O.3.1													



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 782 ...					
		8xD					
		med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
		v_c (m/min)	f (mm/varv)				
	P.1.1	185	0,17	0,24	0,33	0,40	0,45
	P.1.2	180	0,16	0,23	0,31	0,38	0,43
	P.1.3	170	0,16	0,22	0,30	0,36	0,41
	P.1.4	160	0,15	0,21	0,28	0,35	0,39
	P.1.5	155	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	P.2.1	185	0,20	0,29	0,39	0,47	0,53
	P.2.2	170	0,18	0,26	0,35	0,43	0,49
	P.2.3	155	0,17	0,24	0,32	0,39	0,44
	P.2.4	120	0,16	0,21	0,28	0,34	0,38
	P.3.1	130	0,16	0,23	0,32	0,39	0,44
	P.3.2	100	0,14	0,20	0,26	0,32	0,36
	P.3.3	100	0,12	0,16	0,20	0,25	0,28
	P.4.1	100	0,11	0,16	0,21	0,25	0,29
	P.4.2	100	0,11	0,16	0,21	0,25	0,29
	M.1.1	65	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
	M.2.1	60	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19
	M.3.1	60	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19
	K.1.1	150	0,18	0,28	0,40	0,49	0,56
	K.1.2	125	0,16	0,24	0,32	0,39	0,45
	K.2.1	200	0,18	0,27	0,37	0,46	0,52
	K.2.2	125	0,16	0,24	0,32	0,39	0,45
	K.3.1	115	0,18	0,25	0,34	0,42	0,48
	K.3.2	100	0,15	0,21	0,28	0,34	0,38
	N.1.1						
	N.1.2						
	N.2.1						
	N.2.2						
	N.2.3						
	N.3.1						
	N.3.2						
	N.3.3						
	N.4.1						
	S.1.1						
	S.1.2						
	S.2.1						
	S.2.2						
	S.2.3						
	S.3.1						
	S.3.2						
	S.3.3						
	H.1.1						
	H.1.2						
	H.1.3						
	H.1.4						
	H.2.1						
	H.3.1						
	O.1.1						
	O.1.2						
	O.2.1						
	O.2.2						
	O.3.1						

Riktvärde skärdata – WTX – Feed UNI

Index	10 789 ...									
	5xD									
	med IK	Ø 4–6	Ø 6–7	Ø 7–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–15	Ø 15–17	Ø 17–20	
	v _c (m/min)	f (mm/varv)								
P.1.1	125	0,28	0,34	0,37	0,42	0,48	0,54	0,59	0,63	
P.1.2	120	0,27	0,32	0,35	0,40	0,46	0,52	0,56	0,60	
P.1.3	115	0,25	0,31	0,34	0,38	0,44	0,49	0,54	0,57	
P.1.4	110	0,24	0,29	0,32	0,36	0,41	0,47	0,51	0,54	
P.1.5	105	0,23	0,27	0,30	0,34	0,39	0,44	0,48	0,52	
P.2.1	125	0,33	0,40	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75	
P.2.2	115	0,30	0,36	0,40	0,45	0,51	0,58	0,63	0,68	
P.2.3	105	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46	0,52	0,57	0,61	
P.2.4	80	0,25	0,29	0,32	0,36	0,41	0,46	0,50	0,54	
P.3.1	85	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46	0,52	0,57	0,61	
P.3.2	70	0,23	0,27	0,30	0,33	0,38	0,43	0,47	0,50	
P.3.3	70	0,18	0,22	0,24	0,26	0,30	0,33	0,36	0,38	
P.4.1	70	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,40	
P.4.2	70	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,40	
M.1.1	55	0,13	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	
M.2.1	50	0,11	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26	
M.3.1	50	0,11	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26	
K.1.1	140	0,38	0,47	0,53	0,61	0,70	0,80	0,89	0,95	
K.1.2	115	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75	
K.2.1	185	0,37	0,45	0,50	0,57	0,66	0,75	0,82	0,88	
K.2.2	115	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75	
K.3.1	105	0,35	0,42	0,47	0,53	0,61	0,69	0,76	0,81	
K.3.2	90	0,29	0,35	0,38	0,43	0,49	0,55	0,60	0,64	
N.1.1	380	0,28	0,34	0,37	0,42	0,48	0,54	0,59	0,63	
N.1.2	345	0,25	0,31	0,34	0,38	0,44	0,49	0,54	0,57	
N.2.1	290	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75	
N.2.2	255	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75	
N.2.3	205	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75	
N.3.1	230	0,38	0,47	0,53	0,61	0,70	0,80	0,89	0,95	
N.3.2	140	0,24	0,29	0,33	0,37	0,43	0,48	0,53	0,57	
N.3.3										
N.4.1										
S.1.1										
S.1.2										
S.2.1										
S.2.2										
S.2.3										
S.3.1										
S.3.2										
S.3.3										
H.1.1										
H.1.2										
H.1.3										
H.1.4										
H.2.1										
H.3.1										
O.1.1										
O.1.2										
O.2.1										
O.2.2										
O.3.1										



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 794 ..., 10 796 ...								
		8xD / 12xD								
		med IK	Ø 4–6	Ø 6–7	Ø 7–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–15	Ø 15–17	Ø 17–20
		v_c (m/min)	f (mm/varv)							
	P.1.1	125	0,28	0,34	0,37	0,42	0,48	0,54	0,59	0,63
	P.1.2	120	0,27	0,32	0,35	0,40	0,46	0,52	0,56	0,60
	P.1.3	115	0,25	0,31	0,34	0,38	0,44	0,49	0,54	0,57
	P.1.4	110	0,24	0,29	0,32	0,36	0,41	0,47	0,51	0,54
	P.1.5	105	0,23	0,27	0,30	0,34	0,39	0,44	0,48	0,52
	P.2.1	125	0,33	0,40	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75
	P.2.2	115	0,30	0,36	0,40	0,45	0,51	0,58	0,63	0,68
	P.2.3	105	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46	0,52	0,57	0,61
	P.2.4	80	0,25	0,29	0,32	0,36	0,41	0,46	0,50	0,54
	P.3.1	85	0,27	0,32	0,36	0,41	0,46	0,52	0,57	0,61
	P.3.2	70	0,23	0,27	0,30	0,33	0,38	0,43	0,47	0,50
	P.3.3	70	0,18	0,22	0,24	0,26	0,30	0,33	0,36	0,38
	P.4.1	70	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,40
	P.4.2	70	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,34	0,38	0,40
	M.1.1	55	0,13	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30
	M.2.1	50	0,11	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26
	M.3.1	50	0,11	0,14	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26
	K.1.1	140	0,38	0,47	0,53	0,61	0,70	0,80	0,89	0,95
	K.1.2	115	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75
	K.2.1	185	0,37	0,45	0,50	0,57	0,66	0,75	0,82	0,88
	K.2.2	115	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75
	K.3.1	105	0,35	0,42	0,47	0,53	0,61	0,69	0,76	0,81
	K.3.2	90	0,29	0,35	0,38	0,43	0,49	0,55	0,60	0,64
	N.1.1	380	0,28	0,34	0,37	0,42	0,48	0,54	0,59	0,63
	N.1.2	345	0,25	0,31	0,34	0,38	0,44	0,49	0,54	0,57
	N.2.1	290	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75
	N.2.2	255	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75
	N.2.3	205	0,32	0,39	0,44	0,50	0,57	0,64	0,70	0,75
	N.3.1	230	0,38	0,47	0,53	0,61	0,70	0,80	0,89	0,95
	N.3.2	140	0,24	0,29	0,33	0,37	0,43	0,48	0,53	0,57
	N.3.3									
	N.4.1									
	S.1.1									
	S.1.2									
	S.2.1									
	S.2.2									
	S.2.3									
	S.3.1									
	S.3.2									
	S.3.3									
	H.1.1									
	H.1.2									
	H.1.3									
	H.1.4									
	H.2.1									
	H.3.1									
	O.1.1									
	O.1.2									
	O.2.1									
	O.2.2									
	O.3.1									

Riktvärde skärdata – WTX – UNI

Index	11 776 ..., 11 777 ..., 11 778 ..., 11 779 ..., 11 780 ..., 11 781 ...							
	3xD							
	utan IK	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20	Ø 20–25
	v _c (m/min)		f (mm/varv)					
P.1.1	110	120	0,13	0,18	0,25	0,30	0,34	0,37
P.1.2	105	115	0,12	0,18	0,24	0,29	0,33	0,36
P.1.3	100	110	0,12	0,17	0,23	0,28	0,31	0,34
P.1.4	95	105	0,11	0,16	0,21	0,26	0,30	0,32
P.1.5	90	100	0,11	0,15	0,20	0,25	0,28	0,30
P.2.1	105	120	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41	0,44
P.2.2	95	110	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	0,40
P.2.3	85	100	0,13	0,18	0,24	0,29	0,33	0,36
P.2.4	65	75	0,12	0,16	0,21	0,26	0,29	0,32
P.3.1	70	85	0,12	0,18	0,24	0,29	0,33	0,36
P.3.2	60	65	0,11	0,15	0,20	0,24	0,27	0,29
P.3.3	50	65	0,09	0,12	0,15	0,19	0,21	0,23
P.4.1	50	65	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	0,24
P.4.2	50	65	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	0,24
M.1.1								
M.2.1								
M.3.1								
K.1.1	85	120	0,17	0,26	0,36	0,45	0,52	0,56
K.1.2	75	100	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41	0,45
K.2.1	100	160	0,17	0,25	0,34	0,42	0,48	0,52
K.2.2	75	100	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41	0,45
K.3.1	80	90	0,16	0,23	0,32	0,39	0,44	0,48
K.3.2	70	80	0,14	0,19	0,25	0,31	0,35	0,38
N.1.1								
N.1.2								
N.2.1								
N.2.2								
N.2.3								
N.3.1								
N.3.2								
N.3.3								
N.4.1								
S.1.1								
S.1.2								
S.2.1								
S.2.2								
S.2.3								
S.3.1								
S.3.2								
S.3.3								
H.1.1	25	25	0,06	0,08	0,11	0,14	0,15	0,17
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1	35	35	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20	0,22
H.3.1								
O.1.1								
O.1.2								
O.2.1								
O.2.2								
O.3.1								



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	11 782 ..., 11 783 ..., 11 784 ..., 11 785 ..., 11 786 ..., 11 787 ...								11 788 ..., 11 789 ..., 11 790 ...					
		5xD								8xD					
		utan IK	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20	Ø 20–25	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
		v _c (m/min)		f (mm/varv)						v _c (m/min)		f (mm/varv)			
	P.1.1	110	120	0,13	0,18	0,25	0,30	0,34	0,37	110	0,13	0,18	0,25	0,30	0,34
	P.1.2	105	115	0,12	0,18	0,24	0,29	0,33	0,36	105	0,12	0,18	0,24	0,29	0,33
	P.1.3	100	110	0,12	0,17	0,23	0,28	0,31	0,34	100	0,12	0,17	0,23	0,28	0,31
	P.1.4	95	105	0,11	0,16	0,21	0,26	0,30	0,32	95	0,11	0,16	0,21	0,26	0,30
	P.1.5	90	100	0,11	0,15	0,20	0,25	0,28	0,30	90	0,11	0,15	0,20	0,25	0,28
	P.2.1	105	120	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41	0,44	105	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41
	P.2.2	95	110	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	0,40	95	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	P.2.3	85	100	0,13	0,18	0,24	0,29	0,33	0,36	85	0,13	0,18	0,24	0,29	0,33
	P.2.4	65	75	0,12	0,16	0,21	0,26	0,29	0,32	65	0,12	0,16	0,21	0,26	0,29
	P.3.1	70	85	0,12	0,18	0,24	0,29	0,33	0,36	70	0,12	0,18	0,24	0,29	0,33
	P.3.2	60	65	0,11	0,15	0,20	0,24	0,27	0,29	60	0,11	0,15	0,20	0,24	0,27
	P.3.3	50	65	0,09	0,12	0,15	0,19	0,21	0,23	50	0,09	0,12	0,15	0,19	0,21
	P.4.1	50	65	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	0,24	50	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
	P.4.2	50	65	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	0,24	50	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
	M.1.1														
	M.2.1														
	M.3.1														
	K.1.1	85	120	0,17	0,26	0,36	0,45	0,52	0,56	85	0,17	0,26	0,36	0,45	0,52
	K.1.2	75	100	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41	0,45	75	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41
	K.2.1	100	160	0,17	0,25	0,34	0,42	0,48	0,52	100	0,17	0,25	0,34	0,42	0,48
	K.2.2	75	100	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41	0,45	75	0,15	0,22	0,29	0,36	0,41
	K.3.1	80	90	0,16	0,23	0,32	0,39	0,44	0,48	80	0,16	0,23	0,32	0,39	0,44
	K.3.2	70	80	0,14	0,19	0,25	0,31	0,35	0,38	70	0,14	0,19	0,25	0,31	0,35
	N.1.1														
	N.1.2														
	N.2.1														
	N.2.2														
	N.2.3														
	N.3.1														
	N.3.2														
	N.3.3														
	N.4.1														
	S.1.1														
	S.1.2														
	S.2.1														
	S.2.2														
	S.2.3														
	S.3.1														
	S.3.2														
	S.3.3														
	H.1.1	25	25	0,06	0,08	0,11	0,14	0,15	0,17	25	0,06	0,08	0,11	0,14	0,15
	H.1.2														
	H.1.3														
	H.1.4														
	H.2.1	35	35	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20	0,22	35	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
	H.3.1														
	O.1.1														
	O.1.2														
	O.2.1														
	O.2.2														
	O.3.1														

Riktvärde skärdata – WTX – VA

Index	10 731 ..., 10 732 ..., 10 733 ..., 10 734 ...							10 740 ..., 10 741 ..., 10 745 ..., 10 746 ...						
	3xD							5xD						
	utan IK	med IK	Ø 2–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20	utan IK	med IK	Ø 2–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
	v _c (m/min)		f (mm/varv)					v _c (m/min)		f (mm/varv)				
P.1.1	100	110	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25	100	110	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25
P.1.2	95	105	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24	95	105	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.1.3	90	100	0,09	0,12	0,16	0,20	0,23	90	100	0,09	0,12	0,16	0,20	0,23
P.1.4	85	95	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22	85	95	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
P.1.5	80	90	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20	80	90	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20
P.2.1	95	110	0,11	0,16	0,21	0,26	0,29	95	110	0,11	0,16	0,21	0,26	0,29
P.2.2	85	100	0,10	0,14	0,19	0,24	0,27	85	100	0,10	0,14	0,19	0,24	0,27
P.2.3	75	90	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24	75	90	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.2.4	60	70	0,09	0,12	0,16	0,19	0,21	60	70	0,09	0,12	0,16	0,19	0,21
P.3.1	65	75	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24	65	75	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.3.2	55	60	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	55	60	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20
P.3.3	45	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,15	45	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,15
P.4.1	45	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16	45	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
P.4.2	45	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16	45	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
M.1.1	35	55	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20	35	55	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
M.2.1	30	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	30	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
M.3.1	30	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	30	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
K.1.1	85	120	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47	85	120	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
K.1.2	75	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	75	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
K.2.1	100	160	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43	100	160	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43
K.2.2	75	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	75	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
K.3.1	80	90	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40	80	90	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40
K.3.2	70	80	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32	70	80	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32
N.1.1	220	330	0,10	0,16	0,22	0,30	0,33	220	330	0,10	0,16	0,22	0,30	0,33
N.1.2	200	300	0,09	0,12	0,20	0,25	0,30	200	300	0,09	0,12	0,20	0,25	0,30
N.2.1	180	250	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39	180	250	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39
N.2.2	150	220	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39	150	220	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39
N.2.3	120	180	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39	120	180	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39
N.3.1	160	200	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47	160	200	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
N.3.2	90	120	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	90	120	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
N.3.3	100	140	0,12	0,15	0,21	0,25	0,28	100	140	0,12	0,15	0,21	0,25	0,28
N.4.1														
S.1.1	20	30	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16	20	30	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
S.1.2	15	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	15	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
S.2.1	15	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	15	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
S.2.2	10	15	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14	10	15	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14
S.2.3	10	15	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	10	15	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
S.3.1														
S.3.2	20	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	20	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
S.3.3	15	25	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14	15	25	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14
H.1.1														
H.1.2														
H.1.3														
H.1.4														
H.2.1														
H.3.1														
O.1.1														
O.1.2														
O.2.1														
O.2.2														
O.3.1														



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 770 ...					
		8xD					
		med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
		v_c (m/min)	f (mm/varv)				
	P.1.1	110	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25
	P.1.2	105	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
	P.1.3	100	0,09	0,12	0,16	0,20	0,23
	P.1.4	95	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
	P.1.5	90	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20
	P.2.1	110	0,11	0,16	0,21	0,26	0,29
	P.2.2	100	0,10	0,14	0,19	0,24	0,27
	P.2.3	90	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
	P.2.4	70	0,09	0,12	0,16	0,19	0,21
	P.3.1	75	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
	P.3.2	60	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20
	P.3.3	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,15
	P.4.1	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
	P.4.2	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
	M.1.1	55	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
	M.2.1	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
	M.3.1	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
	K.1.1	120	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
	K.1.2	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	K.2.1	160	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43
	K.2.2	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	K.3.1	90	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40
	K.3.2	80	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32
	N.1.1	330	0,10	0,16	0,22	0,30	0,33
	N.1.2	300	0,09	0,12	0,20	0,25	0,30
	N.2.1	250	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39
	N.2.2	220	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39
	N.2.3	180	0,11	0,15	0,26	0,33	0,39
	N.3.1	200	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
	N.3.2	120	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	N.3.3	140	0,12	0,15	0,21	0,25	0,28
	N.4.1						
	S.1.1	30	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
	S.1.2	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
	S.2.1	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
	S.2.2	15	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14
	S.2.3	15	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
	S.3.1						
	S.3.2	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
	S.3.3	25	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14
	H.1.1						
	H.1.2						
	H.1.3						
	H.1.4						
	H.2.1						
	H.3.1						
	O.1.1						
	O.1.2						
	O.2.1						
	O.2.2						
	O.3.1						

Riktvärden för skärdata – WTX – Speed VA

Index	10 773 ...						10 774 ...					
	5xD						12xD					
	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)					v_c (m/min)	f (mm/varv)				
P.1.1	165	0,12	0,17	0,23	0,28	0,31	110	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25
P.1.2	160	0,11	0,16	0,22	0,26	0,30	105	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.1.3	150	0,11	0,15	0,20	0,25	0,28	100	0,09	0,12	0,16	0,20	0,23
P.1.4	145	0,10	0,15	0,19	0,24	0,27	95	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
P.1.5	135	0,10	0,14	0,18	0,23	0,26	90	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20
P.2.1	165	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	110	0,11	0,16	0,21	0,26	0,29
P.2.2	150	0,13	0,18	0,24	0,30	0,34	100	0,10	0,14	0,19	0,24	0,27
P.2.3	135	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30	90	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.2.4	105	0,11	0,15	0,19	0,24	0,27	70	0,09	0,12	0,16	0,19	0,21
P.3.1	115	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30	75	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.3.2	90	0,10	0,13	0,18	0,22	0,25	60	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20
P.3.3	90	0,08	0,11	0,14	0,17	0,19	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,15
P.4.1	70	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
P.4.2	70	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20	60	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
M.1.1	80	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25	55	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
M.2.1	75	0,08	0,11	0,15	0,19	0,21	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
M.3.1	75	0,08	0,11	0,15	0,19	0,21	50	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
K.1.1	150	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47	120	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
K.1.2	125	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
K.2.1	200	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43	160	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43
K.2.2	125	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
K.3.1	115	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40	90	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40
K.3.2	100	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32	80	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32
N.1.1												
N.1.2												
N.2.1												
N.2.2												
N.2.3												
N.3.1							200	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
N.3.2	145	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	120	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
N.3.3												
N.4.1												
S.1.1	35	0,07	0,10	0,14	0,17	0,19	30	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
S.1.2	25	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
S.2.1	25	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	20	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
S.2.2	20	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	15	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14
S.2.3	20	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	15	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11
S.3.1												
S.3.2	35	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
S.3.3	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	25	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14
H.1.1												
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WTX – H

2

Index	10 777 ...								
	utan IK v _c (m/min)	3xD							
		Ø 2–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14
		f (mm/varv)							
P.1.1	80	0,05	0,07	0,08	0,10	0,14	0,18	0,21	0,24
P.1.2	70	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21
P.1.3	70	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21
P.1.4	70	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21
P.1.5	80	0,05	0,07	0,08	0,10	0,14	0,18	0,21	0,24
P.2.1	75	0,05	0,07	0,08	0,10	0,14	0,18	0,21	0,24
P.2.2	70	0,05	0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	0,19	0,22
P.2.3	70	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21
P.2.4	70	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21
P.3.1									
P.3.2									
P.3.3									
P.4.1									
P.4.2									
M.1.1									
M.2.1									
M.3.1									
K.1.1	85	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23	0,27	0,34
K.1.2	80	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23	0,27	0,34
K.2.1	85	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25
K.2.2	80	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25
K.3.1	85	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25
K.3.2	80	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25
N.1.1									
N.1.2									
N.2.1									
N.2.2									
N.2.3									
N.3.1									
N.3.2									
N.3.3									
N.4.1									
S.1.1									
S.1.2									
S.2.1									
S.2.2									
S.2.3									
S.3.1									
S.3.2									
S.3.3									
H.1.1	30	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
H.1.2	15	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
H.1.3	10	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
H.1.4	10	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
H.2.1									
H.3.1									
O.1.1									
O.1.2									
O.2.1									
O.2.2									
O.3.1									



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärde skärdata – WTX – Quattro 4F

Index	10 735 ...						10 736 ...					
	5xD						8xD					
	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)					v_c (m/min)	f (mm/varv)				
P.1.1	110	0,12	0,17	0,23	0,28	0,31	110	0,12	0,17	0,23	0,28	0,31
P.1.2	105	0,11	0,16	0,22	0,26	0,30	105	0,11	0,16	0,22	0,26	0,30
P.1.3	100	0,11	0,15	0,20	0,25	0,28	100	0,11	0,15	0,20	0,25	0,28
P.1.4	95	0,10	0,15	0,19	0,24	0,27	95	0,10	0,15	0,19	0,24	0,27
P.1.5	90	0,10	0,14	0,18	0,23	0,26	90	0,10	0,14	0,18	0,23	0,26
P.2.1	110	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	110	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
P.2.2	100	0,13	0,18	0,24	0,30	0,34	100	0,13	0,18	0,24	0,30	0,34
P.2.3	90	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30	90	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30
P.2.4	70	0,11	0,15	0,19	0,24	0,27	70	0,11	0,15	0,19	0,24	0,27
P.3.1	75	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30	75	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30
P.3.2	60	0,10	0,13	0,18	0,22	0,25	60	0,10	0,13	0,18	0,22	0,25
P.3.3	60	0,08	0,11	0,14	0,17	0,19	60	0,08	0,11	0,14	0,17	0,19
P.4.1	60	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20	60	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
P.4.2	60	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20	60	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
M.1.1												
M.2.1												
M.3.1												
K.1.1	120	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47	120	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
K.1.2	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
K.2.1	160	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43	160	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43
K.2.2	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
K.3.1	90	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40	90	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40
K.3.2	80	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32	80	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32
N.1.1												
N.1.2												
N.2.1												
N.2.2												
N.2.3												
N.3.1												
N.3.2												
N.3.3												
N.4.1												
S.1.1												
S.1.2												
S.2.1												
S.2.2												
S.2.3												
S.3.1												
S.3.2												
S.3.3												
H.1.1	25	0,05	0,07	0,09	0,12	0,13	25	0,05	0,07	0,09	0,12	0,13
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 737 ...					
		12xD					
		med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
		v_c (m/min)	f (mm/varv)				
	P.1.1	110	0,12	0,17	0,23	0,28	0,31
	P.1.2	105	0,11	0,16	0,22	0,26	0,30
	P.1.3	100	0,11	0,15	0,20	0,25	0,28
	P.1.4	95	0,10	0,15	0,19	0,24	0,27
	P.1.5	90	0,10	0,14	0,18	0,23	0,26
	P.2.1	110	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	P.2.2	100	0,13	0,18	0,24	0,30	0,34
	P.2.3	90	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30
	P.2.4	70	0,11	0,15	0,19	0,24	0,27
	P.3.1	75	0,11	0,16	0,22	0,27	0,30
	P.3.2	60	0,10	0,13	0,18	0,22	0,25
	P.3.3	60	0,08	0,11	0,14	0,17	0,19
	P.4.1	60	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
	P.4.2	60	0,08	0,11	0,14	0,18	0,20
	M.1.1						
	M.2.1						
	M.3.1						
	K.1.1	120	0,15	0,24	0,33	0,41	0,47
	K.1.2	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	K.2.1	160	0,15	0,22	0,31	0,38	0,43
	K.2.2	100	0,14	0,20	0,27	0,33	0,37
	K.3.1	90	0,15	0,21	0,29	0,35	0,40
	K.3.2	80	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32
	N.1.1						
	N.1.2						
	N.2.1						
	N.2.2						
	N.2.3						
	N.3.1						
	N.3.2						
	N.3.3						
	N.4.1						
	S.1.1						
	S.1.2						
	S.2.1						
	S.2.2						
	S.2.3						
	S.3.1						
	S.3.2						
	S.3.3						
	H.1.1	25	0,05	0,07	0,09	0,12	0,13
	H.1.2						
	H.1.3						
	H.1.4						
	H.2.1	30	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17
	H.3.1						
	O.1.1						
	O.1.2						
	O.2.1						
	O.2.2						
	O.3.1						

Riktvärden för skärdata – WTX – AL

Index	10 791 ...											
	5xD											
	med IK	Ø 2–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)										
P.1.1												
P.1.2												
P.1.3												
P.1.4												
P.1.5												
P.2.1												
P.2.2												
P.2.3												
P.2.4												
P.3.1												
P.3.2												
P.3.3												
P.4.1												
P.4.2												
M.1.1												
M.2.1												
M.3.1												
K.1.1												
K.1.2												
K.2.1												
K.2.2												
K.3.1												
K.3.2												
N.1.1	360	0,15	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N.1.2	400	0,15	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N.2.1	360	0,20	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38	0,45	0,50	0,55	0,60
N.2.2	400	0,20	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38	0,45	0,50	0,55	0,60
N.2.3	350	0,15	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N.3.1	200	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
N.3.2	200	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
N.3.3	160	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
N.4.1												
S.1.1												
S.1.2												
S.2.1												
S.2.2												
S.2.3												
S.3.1												
S.3.2												
S.3.3												
H.1.1												
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 792 ...										
		8xD										
		med IK	Ø 3-4	Ø 4-5	Ø 5-6	Ø 6-8	Ø 8-10	Ø 10-12	Ø 12-14	Ø 14-16	Ø 16-18	Ø 18-20
		v _c (m/min)	f (mm/varv)									
	P.1.1											
	P.1.2											
	P.1.3											
	P.1.4											
	P.1.5											
	P.2.1											
	P.2.2											
	P.2.3											
	P.2.4											
	P.3.1											
	P.3.2											
	P.3.3											
	P.4.1											
	P.4.2											
	M.1.1											
	M.2.1											
	M.3.1											
	K.1.1											
	K.1.2											
	K.2.1											
	K.2.2											
	K.3.1											
	K.3.2											
	N.1.1	320	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
	N.1.2	360	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
	N.2.1	320	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38	0,45	0,50	0,55	0,60
	N.2.2	360	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38	0,45	0,50	0,55	0,60
	N.2.3	310	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
	N.3.1	160	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
	N.3.2	160	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
	N.3.3	140	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
	N.4.1											
	S.1.1											
	S.1.2											
	S.2.1											
	S.2.2											
	S.2.3											
	S.3.1											
	S.3.2											
	S.3.3											
	H.1.1											
	H.1.2											
	H.1.3											
	H.1.4											
	H.2.1											
	H.3.1											
	O.1.1											
	O.1.2											
	O.2.1											
	O.2.2											
	O.3.1											

Riktvärden för skärdata – WTX – AL

Index	10 793 ...										
	12xD										
	med IK	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)									
P.1.1											
P.1.2											
P.1.3											
P.1.4											
P.1.5											
P.2.1											
P.2.2											
P.2.3											
P.2.4											
P.3.1											
P.3.2											
P.3.3											
P.4.1											
P.4.2											
M.1.1											
M.2.1											
M.3.1											
K.1.1											
K.1.2											
K.2.1											
K.2.2											
K.3.1											
K.3.2											
N.1.1	250	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N.1.2	280	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N.2.1	250	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38	0,45	0,50	0,55	0,60
N.2.2	280	0,23	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38	0,45	0,50	0,55	0,60
N.2.3	245	0,20	0,23	0,25	0,29	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N.3.1	150	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
N.3.2	150	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
N.3.3	120	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	0,42
N.4.1											
S.1.1											
S.1.2											
S.2.1											
S.2.2											
S.2.3											
S.3.1											
S.3.2											
S.3.3											
H.1.1											
H.1.2											
H.1.3											
H.1.4											
H.2.1											
H.3.1											
O.1.1											
O.1.2											
O.2.1											
O.2.2											
O.3.1											



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WTX – HFDS – borr för hög matningstakt

2

Index	10 797 ...						10 798 ...					
	3xD						5xD					
	med IK	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	med IK	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16
	v_c (m/min)	f (mm/varv)					v_c (m/min)	f (mm/varv)				
P.1.1	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.1.2	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.1.3	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.1.4	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.1.5	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.2.1	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.2.2	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	100	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.2.3	90	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	90	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.2.4	90	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9	90	0,3–0,4	0,5–0,6	0,7–0,8	0,8–0,9	0,8–0,9
P.3.1	85	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7	85	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7
P.3.2	70	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7	70	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7
P.3.3	70	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7	70	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7
P.4.1	65	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7	65	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7
P.4.2	65	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7	65	0,2–0,3	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,7	0,6–0,7
M.1.1	65	0,2–0,25	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,6	0,6–0,6	65	0,2–0,25	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,6	0,6–0,6
M.2.1	65	0,2–0,25	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,6	0,6–0,6	65	0,2–0,25	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,6	0,6–0,6
M.3.1	55	0,2–0,25	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,6	0,6–0,6	55	0,2–0,25	0,3–0,4	0,5–0,6	0,6–0,6	0,6–0,6
K.1.1	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
K.1.2	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
K.2.1	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
K.2.2	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
K.3.1	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
K.3.2	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
N.1.1												
N.1.2												
N.2.1												
N.2.2												
N.2.3												
N.3.1	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
N.3.2	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
N.3.3	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
N.4.1	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9	130	0,4–0,6	0,5–0,7	0,6–0,8	0,7–0,9	0,7–0,9
S.1.1												
S.1.2												
S.2.1												
S.2.2												
S.2.3												
S.3.1												
S.3.2												
S.3.3												
H.1.1												
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1	110	0,6	0,6	0,8	0,9	1,0	110	0,6	0,6	0,8	0,9	1,0



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WTX – 180

Index	10 720 ...					
	3xD					
	med IK	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)				
P.1.1	90	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25
P.1.2	85	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.1.3	80	0,09	0,12	0,16	0,20	0,23
P.1.4	75	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
P.1.5	70	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20
P.2.1	90	0,11	0,16	0,21	0,26	0,29
P.2.2	80	0,10	0,14	0,19	0,24	0,27
P.2.3	70	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.2.4	55	0,09	0,12	0,16	0,19	0,21
P.3.1	60	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
P.3.2	50	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20
P.3.3	50	0,06	0,09	0,11	0,14	0,15
P.4.1	50	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
P.4.2	50	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
M.1.1	45	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
M.2.1	40	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14
M.3.1	40	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14
K.1.1	95	0,12	0,19	0,26	0,33	0,38
K.1.2	80	0,11	0,16	0,21	0,26	0,30
K.2.1	130	0,12	0,18	0,25	0,30	0,35
K.2.2	80	0,11	0,16	0,21	0,26	0,30
K.3.1	70	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32
K.3.2	65	0,10	0,14	0,18	0,22	0,25
N.1.1						
N.1.2						
N.2.1						
N.2.2						
N.2.3						
N.3.1						
N.3.2						
N.3.3						
N.4.1						
S.1.1						
S.1.2						
S.2.1						
S.2.2						
S.2.3						
S.3.1						
S.3.2						
S.3.3						
H.1.1						
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1						
O.1.1						
O.1.2						
O.2.1						
O.2.2						
O.3.1						

	Index	10 721 ...					
		5xD					
		med IK v _c (m/min)	Ø 3–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16	Ø 16–20
		f (mm/varv)					
	P.1.1	90	0,09	0,13	0,18	0,22	0,25
	P.1.2	85	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
	P.1.3	80	0,09	0,12	0,16	0,20	0,23
	P.1.4	75	0,08	0,12	0,16	0,19	0,22
	P.1.5	70	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20
	P.2.1	90	0,11	0,16	0,21	0,26	0,29
	P.2.2	80	0,10	0,14	0,19	0,24	0,27
	P.2.3	70	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
	P.2.4	55	0,09	0,12	0,16	0,19	0,21
	P.3.1	60	0,09	0,13	0,17	0,21	0,24
	P.3.2	50	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20
	P.3.3	50	0,06	0,09	0,11	0,14	0,15
	P.4.1	50	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
	P.4.2	50	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
	M.1.1	45	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16
	M.2.1	40	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14
	M.3.1	40	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14
	K.1.1	95	0,12	0,19	0,26	0,33	0,38
	K.1.2	80	0,11	0,16	0,21	0,26	0,30
	K.2.1	130	0,12	0,18	0,25	0,30	0,35
	K.2.2	80	0,11	0,16	0,21	0,26	0,30
	K.3.1	70	0,12	0,17	0,23	0,28	0,32
	K.3.2	65	0,10	0,14	0,18	0,22	0,25
	N.1.1						
	N.1.2						
	N.2.1						
	N.2.2						
	N.2.3						
	N.3.1						
	N.3.2						
	N.3.3						
	N.4.1						
	S.1.1						
	S.1.2						
	S.2.1						
	S.2.2						
	S.2.3						
	S.3.1						
	S.3.2						
	S.3.3						
	H.1.1						
	H.1.2						
	H.1.3						
	H.1.4						
	H.2.1						
	H.3.1						
	O.1.1						
	O.1.2						
	O.2.1						
	O.2.2						
	O.3.1						

**Användningsråd****Ansättning med reducerad matning**

1. Multiplicera matning f (mm/varv) med korrektionsfaktor A_k
 2. Ansättning med minskad matning tills verktyget är i ingrepp med 0,25 x D i alla diametrar
 3. Backa verktyget med dubbel matning f i mm/varv ur hålet – endast vid sneda ytor
- Detta arbetsmoment är absolut nödvändigt för att säkerställa att borren skär som den ska!
4. Borring med matning f (mm/varv) utan urspänning

Korrektionsfaktor A_k för f (mm/varv) vid ansättning

Lutning arbetsstyckets yta	A _k vid 3xD (10 720 ...)	A _k vid 5xD (10 721 ...)
15°	0,5	0,25
30°	0,4	rekommenderas inte
45°	0,25	rekommenderas inte



För borring på plana ytor (vinkel 0°) med WTX – 180 5xD, rekommenderar vi användning av ett pilotborr (WTX – UNI 3xD).

Riktvärde skärdata – Typ UNI

Index	11 706 ..., 11 707 ..., 11 709 ..., 11 710 ...																
	utan IK v _c (m/min)	3xD / 5xD															
		≤ Ø 1	Ø 1–1,25	Ø 1,25–1,5	Ø 1,5–2	Ø 2–2,5	Ø 2,5–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
		f (mm/varv)															
P.1.1	90	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38
P.1.2	75	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
P.1.3	75	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
P.1.4	70	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
P.1.5	70	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
P.2.1	80	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38
P.2.2	70	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
P.2.3	70	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
P.2.4	55	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
P.3.1	70	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
P.3.2	55	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
P.3.3																	
P.4.1																	
P.4.2																	
M.1.1																	
M.2.1																	
M.3.1																	
K.1.1	90	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46
K.1.2	75	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46
K.2.1	75	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
K.2.2	70	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
K.3.1	75	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
K.3.2	70	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
N.1.1																	
N.1.2																	
N.2.1																	
N.2.2																	
N.2.3																	
N.3.1																	
N.3.2																	
N.3.3																	
N.4.1																	
S.1.1																	
S.1.2																	
S.2.1																	
S.2.2																	
S.2.3																	
S.3.1																	
S.3.2																	
S.3.3																	
H.1.1																	
H.1.2																	
H.1.3																	
H.1.4																	
H.2.1																	
H.3.1																	
O.1.1																	
O.1.2																	
O.2.1																	
O.2.2																	
O.3.1																	



Skärdaten är beroende av de yttre förhållandena, som fastspänning av verktyg och arbetsstycke samt material- och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata, som ska korrigeras uppåt eller nedåt beroende på användningsförutsättningarna!

	Index	11 700 ..., 11 701 ..., 11 702 ..., 11 703 ...																
		3xD / 5xD																
		med IK	≤ Ø 1	Ø 1–1,25	Ø 1,25–1,5	Ø 1,5–2	Ø 2–2,5	Ø 2,5–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
		v _c (m/min)	f (mm/varv)															
	P.1.1	115	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38
	P.1.2	95	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	P.1.3	95	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	P.1.4	85	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.1.5	85	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.2.1	95	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38
	P.2.2	85	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	P.2.3	85	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.2.4	70	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.3.1	85	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.3.2	70	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.3.3	40	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.4.1	50	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.4.2	30	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	M.1.1	35	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	M.2.1	35	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	M.3.1	35	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	K.1.1	115	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46
	K.1.2	95	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46
	K.2.1	95	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	K.2.2	90	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	K.3.1	95	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	K.3.2	90	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	N.1.1	200	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	N.1.2	200	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	N.2.1	160	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
	N.2.2	160	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
	N.2.3	140	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	N.3.1	120	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18
	N.3.2	120	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18
	N.3.3	100	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18
	N.4.1																	
	S.1.1																	
	S.1.2																	
	S.2.1																	
	S.2.2																	
	S.2.3																	
	S.3.1																	
	S.3.2																	
	S.3.3																	
	H.1.1																	
	H.1.2																	
	H.1.3																	
	H.1.4																	
	H.2.1																	
	H.3.1																	
	O.1.1																	
	O.1.2																	
	O.2.1																	
	O.2.2																	
	O.3.1																	

Riktvärde skärdata – Typ UNI

Index	11 704 ...											
	8xD											
	med IK	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20	
	v _c (m/min)	f (mm/varv)										
P.1.1	100	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38	
P.1.2	80	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	
P.1.3	80	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	
P.1.4	75	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.1.5	75	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.2.1	80	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38	
P.2.2	75	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37	
P.2.3	75	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.2.4	60	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.3.1	75	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.3.2	60	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.3.3	35	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.4.1	40	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
P.4.2	25	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
M.1.1	30	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
M.2.1	30	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
M.3.1	30	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	
K.1.1	100	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46	
K.1.2	80	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46	
K.2.1	80	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	
K.2.2	75	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	
K.3.1	80	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	
K.3.2	75	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38	
N.1.1												
N.1.2												
N.2.1												
N.2.2												
N.2.3												
N.3.1												
N.3.2												
N.3.3												
N.4.1												
S.1.1												
S.1.2												
S.2.1												
S.2.2												
S.2.3												
S.3.1												
S.3.2												
S.3.3												
H.1.1												
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	11 705 ...										
		12xD										
		med IK	Ø 3-4	Ø 4-5	Ø 5-6	Ø 6-8	Ø 8-10	Ø 10-12	Ø 12-14	Ø 14-16	Ø 16-18	Ø 18-20
		v_c (m/min)	f (mm/varv)									
	P.1.1	90	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38
	P.1.2	75	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	P.1.3	75	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	P.1.4	70	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.1.5	70	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.2.1	80	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,36	0,38
	P.2.2	70	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,32	0,35	0,37
	P.2.3	70	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.2.4	55	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.3.1	70	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.3.2	55	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.3.3	35	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.4.1	40	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	P.4.2	25	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	M.1.1	30	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	M.2.1	30	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	M.3.1	30	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25
	K.1.1	90	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46
	K.1.2	75	0,16	0,18	0,22	0,25	0,29	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46
	K.2.1	75	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	K.2.2	70	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	K.3.1	75	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	K.3.2	70	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,34	0,38
	N.1.1											
	N.1.2											
	N.2.1											
	N.2.2											
	N.2.3											
	N.3.1											
	N.3.2											
	N.3.3											
	N.4.1											
	S.1.1											
	S.1.2											
	S.2.1											
	S.2.2											
	S.2.3											
	S.3.1											
	S.3.2											
	S.3.3											
	H.1.1											
	H.1.2											
	H.1.3											
	H.1.4											
	H.2.1											
	H.3.1											
	O.1.1											
	O.1.2											
	O.2.1											
	O.2.2											
	O.3.1											

Riktvärde skärdata – Typ VA

Index	11 711 ..., 11 712 ...																
	3xD																
	utan IK	≤ Ø 1	Ø 1–1,25	Ø 1,25–1,5	Ø 1,5–2	Ø 2–2,5	Ø 2,5–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)															
P.1.1	75	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.1.2																	
P.1.3																	
P.1.4																	
P.1.5																	
P.2.1	65	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.2.2	60	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.2.3																	
P.2.4																	
P.3.1																	
P.3.2																	
P.3.3																	
P.4.1	45	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.4.2	30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
M.1.1	35	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
M.2.1	35	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
M.3.1	35	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
K.1.1																	
K.1.2																	
K.2.1																	
K.2.2																	
K.3.1																	
K.3.2																	
N.1.1	160	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.1.2	160	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.2.1	130	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.2.2	130	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.2.3	110	0,03	0,04	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
N.3.1	160	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.3.2	160	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.3.3	225	0,03	0,04	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
N.4.1																	
S.1.1																	
S.1.2																	
S.2.1																	
S.2.2																	
S.2.3																	
S.3.1	30	0,002	0,004	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
S.3.2	20	0,002	0,004	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
S.3.3																	
H.1.1																	
H.1.2																	
H.1.3																	
H.1.4																	
H.2.1																	
H.3.1																	
O.1.1	100	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,2	0,21
O.1.2	80	0,002	0,004	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14	0,15
O.2.1																	
O.2.2																	
O.3.1																	



Skärdaten är beroende av de yttre förhållandena, som fastspänning av verktyg och arbetsstycke samt material- och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata, som ska korrigeras uppåt eller nedåt beroende på användningsförutsättningarna!

Index	11 713 ..., 11 714 ..., 11 715 ..., 11 716 ...																
	3xD / 5xD																
	med IK	≤ Ø 1	Ø 1–1,25	Ø 1,25–1,5	Ø 1,5–2	Ø 2–2,5	Ø 2,5–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
	v _c (m/min)	f (mm/varv)															
P.1.1	85	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.1.2																	
P.1.3																	
P.1.4																	
P.1.5																	
P.2.1	75	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.2.2	65	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.2.3																	
P.2.4																	
P.3.1																	
P.3.2																	
P.3.3																	
P.4.1	55	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
P.4.2	40	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
M.1.1	45	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
M.2.1	45	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
M.3.1	45	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
K.1.1																	
K.1.2																	
K.2.1																	
K.2.2																	
K.3.1																	
K.3.2																	
N.1.1	200	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.1.2	200	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.2.1	160	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.2.2	160	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.2.3	140	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,2	0,23	0,24	0,26	0,27
N.3.1	200	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.3.2	200	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,16	0,20	0,24	0,27	0,31	0,32	0,34	0,36
N.3.3	280	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,24	0,26	0,27
N.4.1																	
S.1.1																	
S.1.2																	
S.2.1	15	0,002	0,004	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
S.2.2	15	0,002	0,004	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
S.2.3	15	0,002	0,004	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
S.3.1	35	0,002	0,004	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
S.3.2	25	0,002	0,004	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
S.3.3																	
H.1.1																	
H.1.2																	
H.1.3																	
H.1.4																	
H.2.1																	
H.3.1																	
O.1.1	120	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20	0,21
O.1.2	100	0,002	0,004	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,13	0,14	0,15
O.2.1																	
O.2.2																	
O.3.1																	

Riktvärden för skärdata – Typ N – Spiralborr

Index	10 700 ..., 10 710 ...														
	3xD / 5xD														
	utan IK	≤ Ø 1	Ø 1–1,5	Ø 1,5–2	Ø 2–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)													
P.1.1	75	0,03	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,2	0,24	0,28	0,31	0,35	0,40	0,45
P.1.2	65	0,03	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,2	0,24	0,28	0,31	0,35	0,40	0,45
P.1.3	65	0,03	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,2	0,24	0,28	0,31	0,35	0,40	0,45
P.1.4	65	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
P.1.5	65	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
P.2.1	70	0,03	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31	0,35	0,40	0,45
P.2.2	65	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
P.2.3	65	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
P.2.4	50	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
P.3.1	65	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
P.3.2	50	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
P.3.3															
P.4.1															
P.4.2															
M.1.1															
M.2.1															
M.3.1															
K.1.1	70	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
K.1.2	70	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
K.2.1	70	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
K.2.2	70	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
K.3.1	70	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
K.3.2	70	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,29	0,33
N.1.1	200	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20
N.1.2	200	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20
N.2.1	160	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20
N.2.2	160	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20
N.2.3	130	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20
N.3.1	160	0,003	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20
N.3.2	160	0,003	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20
N.3.3	100	0,003	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20
N.4.1	200	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20
S.1.1															
S.1.2															
S.2.1															
S.2.2															
S.2.3															
S.3.1	30	0,002	0,003	0,003	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
S.3.2	20	0,002	0,003	0,003	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
S.3.3															
H.1.1															
H.1.2															
H.1.3															
H.1.4															
H.2.1															
H.3.1															
O.1.1															
O.1.2															
O.2.1															
O.2.2															
O.3.1															



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WTX – SB

2

Index	10 767 ..., 10 772 ..., 10 783 ..., 10 788 ...					
	3xD					
	utan IK	med IK	Ø 2–5	Ø 5–8	Ø 8–12	Ø 12–16
	v _c (m/min)		f (mm/varv)			
P.1.1	110	120	0,13	0,18	0,25	0,30
P.1.2	105	115	0,12	0,18	0,24	0,29
P.1.3	100	110	0,12	0,17	0,23	0,28
P.1.4	95	105	0,11	0,16	0,21	0,26
P.1.5	90	100	0,11	0,15	0,20	0,25
P.2.1	105	120	0,15	0,22	0,29	0,36
P.2.2	95	110	0,14	0,20	0,27	0,33
P.2.3	85	100	0,13	0,18	0,24	0,29
P.2.4	65	75	0,12	0,16	0,21	0,26
P.3.1	70	85	0,12	0,18	0,24	0,29
P.3.2	60	65	0,11	0,15	0,20	0,24
P.3.3	50	65	0,09	0,12	0,15	0,19
P.4.1	50	65	0,08	0,12	0,16	0,19
P.4.2	50	65	0,08	0,12	0,16	0,19
M.1.1						
M.2.1						
M.3.1						
K.1.1	85	120	0,17	0,26	0,36	0,45
K.1.2	75	100	0,15	0,22	0,29	0,36
K.2.1	100	160	0,17	0,25	0,34	0,42
K.2.2	75	100	0,15	0,22	0,29	0,36
K.3.1	80	90	0,16	0,23	0,32	0,39
K.3.2	70	80	0,14	0,19	0,25	0,31
N.1.1						
N.1.2						
N.2.1						
N.2.2						
N.2.3						
N.3.1						
N.3.2						
N.3.3						
N.4.1						
S.1.1						
S.1.2						
S.2.1						
S.2.2						
S.2.3						
S.3.1						
S.3.2						
S.3.3						
H.1.1	25	25	0,06	0,08	0,11	0,14
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1	35	35	0,08	0,11	0,14	0,18
H.3.1						
O.1.1						
O.1.2						
O.2.1						
O.2.2						
O.3.1						



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WTX – Mini

Index	11 770 ...				
	5xD				
	utan IK	≤ Ø 1,0	> Ø 1,0–1,5	> Ø 1,5–2,0	> Ø 2,0–2,9
	v_c (m/min)	f (mm/varv)			
P.1.1	75	0,01	0,01	0,013	0,015
P.1.2	65	0,02	0,02	0,025	0,03
P.1.3	65	0,01	0,01	0,013	0,015
P.1.4	65	0,01	0,01	0,013	0,015
P.1.5	70	0,01	0,01	0,013	0,015
P.2.1	70	0,01	0,01	0,013	0,015
P.2.2	65	0,01	0,01	0,013	0,015
P.2.3	65	0,02	0,02	0,025	0,03
P.2.4	65	0,01	0,01	0,013	0,015
P.3.1					
P.3.2					
P.3.3					
P.4.1					
P.4.2					
M.1.1					
M.2.1					
M.3.1					
K.1.1	70	0,01	0,01	0,013	0,015
K.1.2	70	0,01	0,01	0,013	0,015
K.2.1	70	0,01	0,01	0,013	0,015
K.2.2	70	0,01	0,01	0,013	0,015
K.3.1	70	0,01	0,01	0,013	0,015
K.3.2	70	0,01	0,01	0,013	0,015
N.1.1	200	0,01	0,01	0,013	0,015
N.1.2	200	0,01	0,01	0,013	0,015
N.2.1	160	0,01	0,01	0,013	0,015
N.2.2	180	0,01	0,01	0,013	0,015
N.2.3	130	0,01	0,01	0,013	0,015
N.3.1	160	0,01	0,01	0,013	0,015
N.3.2	160	0,01	0,01	0,013	0,015
N.3.3	100	0,01	0,01	0,013	0,015
N.4.1	200	0,01	0,01	0,013	0,015
S.1.1					
S.1.2					
S.2.1					
S.2.2					
S.2.3					
S.3.1	30	0,01	0,01	0,013	0,015
S.3.2	20	0,01	0,01	0,013	0,015
S.3.3					
H.1.1					
H.1.2					
H.1.3					
H.1.4					
H.2.1					
H.3.1					
O.1.1					
O.1.2					
O.2.1					
O.2.2					
O.3.1					



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WTX – Micro

2

Index	10 693 ...							
	5xD							
	med IK	MMS	≤ Ø 1,0	> Ø 1,0–1,25	> Ø 1,25–1,5	> Ø 1,5–2,0	> Ø 2,0–2,5	> Ø 2,5–3,0
	v _c (m/min)		f (mm/varv)					
P.1.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.1.2	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.1.3	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.1.4	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.1.5	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.2.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.2.2	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.2.3	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.2.4								
P.3.1	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.3.2	50	34	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
P.3.3								
P.4.1	50		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
P.4.2	35		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
M.1.1	40		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
M.2.1	40		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
M.3.1	40		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
K.1.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
K.1.2	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
K.2.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
K.2.2	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
K.3.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
K.3.2	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
N.1.1								
N.1.2								
N.2.1								
N.2.2								
N.2.3								
N.3.1								
N.3.2								
N.3.3								
N.4.1								
S.1.1	15		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
S.1.2	15		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
S.2.1	10		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
S.2.2	10		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
S.2.3								
S.3.1	30		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
S.3.2	20		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
S.3.3								
H.1.1								
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1								
H.3.1								
O.1.1								
O.1.2								
O.2.1								
O.2.2								
O.3.1								

Riktvärden för skärdata – WTX – Micro

Index	10 694 ..., 10 695 ...								
	8xD / 12xD								
	med IK	MMS	≤ Ø 1,0	> Ø 1,0–1,25	> Ø 1,25–1,5	> Ø 1,5–2,0	> Ø 2,0–2,5	> Ø 2,5–3,0	
	v _c (m/min)		f (mm/varv)						
P.1.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.1.2	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.1.3	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.1.4	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.1.5	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.2.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.2.2	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.2.3	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.2.4									
P.3.1	60	43	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.3.2	50	34	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
P.3.3									
P.4.1	50		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
P.4.2	35		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
M.1.1	40		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
M.2.1	40		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
M.3.1	40		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
K.1.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
K.1.2	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
K.2.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
K.2.2	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
K.3.1	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
K.3.2	70	51	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115	
N.1.1									
N.1.2									
N.2.1									
N.2.2									
N.2.3									
N.3.1									
N.3.2									
N.3.3									
N.4.1									
S.1.1	15		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
S.1.2	15		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
S.2.1	10		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
S.2.2	10		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
S.2.3									
S.3.1	30		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
S.3.2	20		0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080	
S.3.3									
H.1.1									
H.1.2									
H.1.3									
H.1.4									
H.2.1									
H.3.1									
O.1.1									
O.1.2									
O.2.1									
O.2.2									
O.3.1									



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 696 ..., 10 697 ..., 10 698 ..., 10 699 ...						
		16xD / 20xD / 25xD / 30xD						
		med IK	≤ Ø 1,0	> Ø 1,0–1,25	> Ø 1,25–1,5	> Ø 1,5–2,0	> Ø 2,0–2,5	> Ø 2,5–3,0
		v_c (m/min)	f (mm/varv)					
	P.1.1	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.1.2	50	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.1.3	50	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.1.4	50	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.1.5	50	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.2.1	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.2.2	50	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.2.3	50	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.2.4							
	P.3.1	50	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.3.2	42	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	P.3.3							
	P.4.1	42	0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
	P.4.2	30	0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
	M.1.1	34	0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
	M.2.1	34	0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
	M.3.1	34	0,015	0,018	0,024	0,040	0,060	0,080
	K.1.1	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	K.1.2	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	K.2.1	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	K.2.2	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	K.3.1	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	K.3.2	58	0,028	0,034	0,045	0,070	0,095	0,115
	N.1.1							
	N.1.2							
	N.2.1							
	N.2.2							
	N.2.3							
	N.3.1							
	N.3.2							
	N.3.3							
	N.4.1							
	S.1.1							
	S.1.2							
	S.2.1							
	S.2.2							
	S.2.3							
	S.3.1							
	S.3.2							
	S.3.3							
	H.1.1							
	H.1.2							
	H.1.3							
	H.1.4							
	H.2.1							
	H.3.1							
	O.1.1							
	O.1.2							
	O.2.1							
	O.2.2							
	O.3.1							



Pilothål för WTX – Micro-djuphålsbör behövs – se användningsrekommendation för WTX – Micro på → **sidan 161**

Riktvärden för skärdata – WTX – Feed BR

Index	10 707 ..., 10 711 ...											
	3xD											
	med IK	Med UK v _c (m/min)	MMS	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	
P.1.1	75	70	70	0,19	0,22	0,25	0,31	0,36	0,40	0,44	0,47	
P.1.2	75	65	65	0,18	0,21	0,24	0,30	0,34	0,39	0,42	0,45	
P.1.3	70	65	65	0,17	0,20	0,23	0,28	0,33	0,37	0,40	0,43	
P.1.4	65	60	60	0,16	0,19	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,41	
P.1.5	65	55	55	0,16	0,18	0,21	0,25	0,29	0,33	0,36	0,39	
P.2.1	75	65	65	0,22	0,26	0,30	0,37	0,43	0,48	0,52	0,56	
P.2.2	70	60	60	0,20	0,24	0,27	0,33	0,39	0,43	0,47	0,51	
P.2.3	65	55	55	0,18	0,22	0,25	0,30	0,35	0,39	0,43	0,46	
P.2.4	50	40	40	0,17	0,20	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,40	
P.3.1	55	45	45	0,18	0,21	0,24	0,30	0,35	0,39	0,43	0,46	
P.3.2	40	40	40	0,15	0,18	0,20	0,25	0,29	0,32	0,35	0,37	
P.3.3	40	30	35	0,13	0,15	0,16	0,20	0,23	0,25	0,27	0,29	
P.4.1	40	30	35	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	
P.4.2	40	30	35	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	
M.1.1	40	25	25	0,09	0,11	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	
M.2.1	35	20	20	0,08	0,09	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	
M.3.1	35	20	20	0,08	0,09	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	
K.1.1	100	70	70	0,25	0,30	0,35	0,45	0,53	0,60	0,66	0,71	
K.1.2	85	65	65	0,22	0,26	0,30	0,37	0,43	0,48	0,53	0,56	
K.2.1	135	85	100	0,24	0,29	0,34	0,42	0,49	0,56	0,61	0,66	
K.2.2	85	65	65	0,22	0,26	0,30	0,37	0,43	0,48	0,53	0,56	
K.3.1	75	70	70	0,23	0,28	0,32	0,39	0,46	0,52	0,57	0,61	
K.3.2	70	60	60	0,20	0,23	0,26	0,32	0,37	0,41	0,45	0,48	
N.1.1												
N.1.2												
N.2.1												
N.2.2												
N.2.3												
N.3.1												
N.3.2												
N.3.3												
N.4.1												
S.1.1												
S.1.2												
S.2.1												
S.2.2												
S.2.3												
S.3.1												
S.3.2												
S.3.3												
H.1.1												
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 713 ..., 10 719 ...												
		5xD												
		med IK	Med UK	MMS	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20
		v _c (m/min)			f (mm/varv)									
	P.1.1	75	70	70	0,19	0,22	0,25	0,31	0,36	0,40	0,44	0,47	0,50	0,52
	P.1.2	75	65	65	0,18	0,21	0,24	0,30	0,34	0,39	0,42	0,45	0,48	0,50
	P.1.3	70	65	65	0,17	0,20	0,23	0,28	0,33	0,37	0,40	0,43	0,45	0,47
	P.1.4	65	60	60	0,16	0,19	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,41	0,43	0,45
	P.1.5	65	55	55	0,16	0,18	0,21	0,25	0,29	0,33	0,36	0,39	0,41	0,43
	P.2.1	75	65	65	0,22	0,26	0,30	0,37	0,43	0,48	0,52	0,56	0,59	0,62
	P.2.2	70	60	60	0,20	0,24	0,27	0,33	0,39	0,43	0,47	0,51	0,54	0,56
	P.2.3	65	55	55	0,18	0,22	0,25	0,30	0,35	0,39	0,43	0,46	0,48	0,50
	P.2.4	50	40	40	0,17	0,20	0,22	0,27	0,31	0,35	0,38	0,40	0,42	0,44
	P.3.1	55	45	45	0,18	0,21	0,24	0,30	0,35	0,39	0,43	0,46	0,48	0,50
	P.3.2	40	40	40	0,15	0,18	0,20	0,25	0,29	0,32	0,35	0,37	0,39	0,41
	P.3.3	40	30	35	0,13	0,15	0,16	0,20	0,23	0,25	0,27	0,29	0,30	0,32
	P.4.1	40	30	35	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,32	0,33
	P.4.2	40	30	35	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,32	0,33
	M.1.1	40	25	25	0,09	0,11	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,24	0,25
	M.2.1	35	20	20	0,08	0,09	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
	M.3.1	35	20	20	0,08	0,09	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
	K.1.1	100	70	70	0,25	0,30	0,35	0,45	0,53	0,60	0,66	0,71	0,75	0,79
	K.1.2	85	65	65	0,22	0,26	0,30	0,37	0,43	0,48	0,53	0,56	0,60	0,62
	K.2.1	135	85	100	0,24	0,29	0,34	0,42	0,49	0,56	0,61	0,66	0,69	0,72
	K.2.2	85	65	65	0,22	0,26	0,30	0,37	0,43	0,48	0,53	0,56	0,60	0,62
	K.3.1	75	70	70	0,23	0,28	0,32	0,39	0,46	0,52	0,57	0,61	0,64	0,67
	K.3.2	70	60	60	0,20	0,23	0,26	0,32	0,37	0,41	0,45	0,48	0,51	0,53
	N.1.1													
	N.1.2													
	N.2.1													
	N.2.2													
	N.2.3													
	N.3.1													
	N.3.2													
	N.3.3													
	N.4.1													
	S.1.1													
	S.1.2													
	S.2.1													
	S.2.2													
	S.2.3													
	S.3.1													
	S.3.2													
	S.3.3													
	H.1.1													
	H.1.2													
	H.1.3													
	H.1.4													
	H.2.1													
	H.3.1													
	O.1.1													
	O.1.2													
	O.2.1													
	O.2.2													
	O.3.1													

Riktvärden för skärdata – WTX – Co-Pilot djuphålsborr

Index	11 018 ...					
	20xD					
	med IK	Ø 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10
	v_c (m/min)	f (mm/varv)				
P.1.1	100	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14
P.1.2	90	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14
P.1.3	90	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
P.1.4	90	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
P.1.5	95	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
P.2.1	95	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14
P.2.2	90	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
P.2.3	90	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14
P.2.4	90	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
P.3.1	45	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
P.3.2	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
P.3.3	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
P.4.1	70	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
P.4.2	45	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
M.1.1	50	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
M.2.1	50	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
M.3.1	50	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
K.1.1	100	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23
K.1.2	95	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23
K.2.1	100	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18
K.2.2	95	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18
K.3.1	100	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18
K.3.2	95	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18
N.1.1						
N.1.2						
N.2.1						
N.2.2						
N.2.3						
N.3.1						
N.3.2						
N.3.3						
N.4.1						
S.1.1						
S.1.2						
S.2.1						
S.2.2						
S.2.3	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11
S.3.1	30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
S.3.2	20	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
S.3.3						
H.1.1						
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1						
O.1.1						
O.1.2						
O.2.1						
O.2.2						
O.3.1						



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WTX – TB UNI

Index	11 025 ...								11 030 ...							
	25xD								30xD							
	med IK v _c (m/min)	Ø 2–3	Ø > 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10	Ø > 10–12	med IK v _c (m/min)	Ø 2–3	Ø > 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10	Ø > 10–12
		f (mm/varv)								f (mm/varv)						
P.1.1	90	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	85	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16
P.1.2	80	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	75	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16
P.1.3	80	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	75	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.1.4	80	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	75	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.1.5	85	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	80	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.2.1	85	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	80	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16
P.2.2	80	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	75	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.2.3	80	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	75	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16
P.2.4	80	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	75	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.3.1	45	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	40	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
P.3.2	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	60	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.3.3	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	60	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
P.4.1	65	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	60	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
P.4.2	45	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	40	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
M.1.1	50	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	45	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
M.2.1	50	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	45	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
M.3.1	50	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	45	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10
K.1.1	90	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23	0,27	85	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23	0,27
K.1.2	85	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23	0,27	80	0,08	0,10	0,13	0,15	0,19	0,23	0,27
K.2.1	90	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	85	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
K.2.2	85	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	80	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
K.3.1	90	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	85	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
K.3.2	85	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	80	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
N.1.1																
N.1.2																
N.2.1																
N.2.2																
N.2.3																
N.3.1																
N.3.2																
N.3.3																
N.4.1																
S.1.1																
S.1.2																
S.2.1																
S.2.2																
S.2.3	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	60	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13
S.3.1																
S.3.2																
S.3.3																
H.1.1																
H.1.2																
H.1.3																
H.1.4																
H.2.1																
H.3.1																
O.1.1																
O.1.2																
O.2.1																
O.2.2																
O.3.1																



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	11 040 ...						11 050 ...					
		40xD						50xD					
		med IK	Ø 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10	med IK	Ø 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	
		v_c (m/min)	f (mm/varv)					v_c (m/min)	f (mm/varv)				
	P.1.1	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	70	0,05	0,06	0,08	0,10	
	P.1.2	60	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	60	0,05	0,06	0,08	0,10	
	P.1.3	60	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	60	0,03	0,04	0,05	0,06	
	P.1.4	60	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	60	0,03	0,04	0,05	0,06	
	P.1.5	65	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	65	0,03	0,04	0,05	0,06	
	P.2.1	65	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	65	0,05	0,06	0,08	0,10	
	P.2.2	60	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	60	0,03	0,04	0,05	0,06	
	P.2.3	60	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	60	0,05	0,06	0,08	0,10	
	P.2.4	60	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	60	0,03	0,04	0,05	0,06	
	P.3.1	35	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	35	0,03	0,03	0,04	0,05	
	P.3.2	50	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	50	0,03	0,04	0,05	0,06	
	P.3.3	50	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	50	0,03	0,04	0,05	0,06	
	P.4.1	50	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	50	0,03	0,03	0,04	0,05	
	P.4.2	35	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	35	0,03	0,03	0,04	0,05	
	M.1.1	40	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	40	0,03	0,03	0,04	0,05	
	M.2.1	40	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	40	0,03	0,03	0,04	0,05	
	M.3.1	40	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06	40	0,03	0,03	0,04	0,05	
	K.1.1	70	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	70	0,08	0,10	0,13	0,16	
	K.1.2	65	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	65	0,08	0,10	0,13	0,16	
	K.2.1	70	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	70	0,07	0,09	0,10	0,12	
	K.2.2	65	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	65	0,07	0,09	0,10	0,12	
	K.3.1	70	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	70	0,07	0,09	0,10	0,12	
	K.3.2	65	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	65	0,07	0,09	0,10	0,12	
	N.1.1												
	N.1.2												
	N.2.1												
	N.2.2												
	N.2.3												
	N.3.1												
	N.3.2												
	N.3.3												
	N.4.1												
	S.1.1												
	S.1.2												
	S.2.1												
	S.2.2												
	S.2.3	50	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	50	0,03	0,04	0,05	0,06	
	S.3.1												
	S.3.2												
	S.3.3												
	H.1.1												
	H.1.2												
	H.1.3												
	H.1.4												
	H.2.1												
	H.3.1												
	O.1.1												
	O.1.2												
	O.2.1												
	O.2.2												
	O.3.1												



Alla solida HM-WTX-djuphålsbörar måste stötts vid startborrning. De får aldrig användas vid höga varvtal utan stöttning. Observera strategin för borrning av djupa borrhål se → **sidan 160**.

Riktvärden för skärdata – WTX – TB ALU

Index	11 017 ...								11 021 ...							
	16xD								20xD							
	med IK	Ø 2–3	Ø > 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10	Ø > 10–12	med IK	Ø 2–3	Ø > 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10	Ø > 10–12
	v _c (m/min)	f (mm/varv)							v _c (m/min)	f (mm/varv)						
P.1.1																
P.1.2																
P.1.3																
P.1.4																
P.1.5																
P.2.1																
P.2.2																
P.2.3																
P.2.4																
P.3.1																
P.3.2																
P.3.3																
P.4.1																
P.4.2																
M.1.1																
M.2.1																
M.3.1																
K.1.1																
K.1.2																
K.2.1																
K.2.2																
K.3.1																
K.3.2																
N.1.1	160	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	150	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
N.1.2	180	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	170	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
N.2.1	160	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	150	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26
N.2.2	190	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	180	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26
N.2.3	140	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	130	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
N.3.1	115	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	100	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
N.3.2	115	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	100	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
N.3.3	90	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	80	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22
N.4.1																
S.1.1																
S.1.2																
S.2.1																
S.2.2																
S.2.3																
S.3.1																
S.3.2																
S.3.3																
H.1.1																
H.1.2																
H.1.3																
H.1.4																
H.2.1																
H.3.1																
O.1.1																
O.1.2																
O.2.1																
O.2.2																
O.3.1																



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	11 026 ...								11 031 ...							
		25xD								30xD							
		med IK	Ø 2–3	Ø > 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10	Ø > 10–12	med IK	Ø 2–3	Ø > 3–4	Ø > 4–5	Ø > 5–6	Ø > 6–8	Ø > 8–10	Ø > 10–12
		v _c (m/min)	f (mm/varv)							v _c (m/min)	f (mm/varv)						
	P.1.1																
	P.1.2																
	P.1.3																
	P.1.4																
	P.2.1																
	P.2.2																
	P.2.3																
	P.2.4																
	P.3.1																
	P.3.2																
	P.3.3																
	P.4.1																
	P.4.2																
		M.1.1															
M.2.1																	
M.3.1																	
	K.1.1																
	K.1.2																
	K.2.1																
	K.2.2																
	K.3.1																
	K.3.2																
	N.1.1	130	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	120	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18
	N.1.2	150	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	140	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18
	N.2.1	130	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	120	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26
	N.2.2	160	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26	150	0,08	0,11	0,13	0,15	0,19	0,23	0,26
	N.2.3	120	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	110	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18
	N.3.1	90	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	80	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18
	N.3.2	90	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	80	0,04	0,05	0,07	0,08	0,12	0,15	0,18
	N.3.3	75	0,06	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,22	70	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
	N.4.1																
	S.1.1																
	S.1.2																
	S.2.1																
	S.2.2																
	S.2.3																
	S.3.1																
	S.3.2																
	S.3.3																
	H.1.1																
	H.1.2																
	H.1.3																
	H.1.4																
	H.2.1																
	H.3.1																
	O.1.1																
	O.1.2																
	O.2.1																
	O.2.2																
	O.3.1																



Alla solida HM-WTX-djuphålsborrar måste stötts vid startborrning. De får aldrig användas vid höga varvtal utan stöttning.
Observera strategin för borrning av djupa borrhål se → **sidan 160**.

Riktvärden för skärdata – HM NC-Borr, Centrerborr

Index	10 709, 10 712 ..., 10 714 ...					
	MultiChange					
	utan IK	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
	v _c (m/min)	f (mm/varv)				
P.1.1	160	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16
P.1.2	160	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16
P.1.3	160	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16
P.1.4	160	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16
P.1.5	130	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15
P.2.1	145	0,08	0,10	0,11	0,14	0,16
P.2.2	100	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14
P.2.3	80	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14
P.2.4	80	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14
P.3.1	95	0,08	0,09	0,11	0,13	0,16
P.3.2	95	0,08	0,09	0,11	0,13	0,16
P.3.3	95	0,08	0,09	0,11	0,13	0,16
P.4.1	65	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08
P.4.2	65	0,04	0,05	0,05	0,07	0,08
M.1.1	45	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
M.2.1	45	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
M.3.1	40	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
K.1.1	175	0,13	0,16	0,19	0,24	0,27
K.1.2	160	0,11	0,14	0,16	0,20	0,23
K.2.1	130	0,09	0,11	0,13	0,17	0,19
K.2.2	130	0,09	0,11	0,13	0,17	0,19
K.3.1	160	0,11	0,14	0,16	0,20	0,23
K.3.2	130	0,09	0,11	0,13	0,17	0,19
N.1.1	600	0,13	0,16	0,19	0,24	0,27
N.1.2	400	0,14	0,17	0,20	0,25	0,29
N.2.1	320	0,15	0,18	0,21	0,26	0,30
N.2.2	320	0,15	0,18	0,21	0,26	0,30
N.2.3	230	0,16	0,19	0,23	0,28	0,33
N.3.1	175	0,11	0,13	0,15	0,19	0,22
N.3.2	230	0,11	0,13	0,15	0,19	0,22
N.3.3	175	0,11	0,13	0,15	0,19	0,22
N.4.1	290	0,07	0,08	0,09	0,12	0,14
S.1.1						
S.1.2						
S.2.1						
S.2.2						
S.2.3						
S.3.1						
S.3.2						
S.3.3						
H.1.1						
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1						
O.1.1						
O.1.2						
O.2.1						
O.2.2						
O.3.1						

[illegible]

Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 702 ..., 10 703 ..., 10 704 ...											
		NC-A											
		utan IK	Ø 2-3	Ø 3-4	Ø 4-5	Ø 5-6	Ø 6-8	Ø 8-10	Ø 10-12	Ø 12-14	Ø 14-16	Ø 16-18	Ø 18-20
		v_c (m/min)	f (mm/varv)										
	P.1.1	75	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
	P.1.2	65	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
	P.1.3	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	P.1.4	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	P.1.5	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	P.2.1	70	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
	P.2.2	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	P.2.3	65	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
	P.2.4	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	P.3.1												
	P.3.2												
	P.3.3												
	P.4.1												
	P.4.2												
	M.1.1												
	M.2.1												
	M.3.1												
	K.1.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,27
	K.1.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	K.2.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	K.2.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	K.3.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	K.3.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
	N.1.1	200	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	N.1.2	200	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	N.2.1	160	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	N.2.2	180	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	N.2.3	130	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
	N.3.1	160	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14
	N.3.2	160	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14
	N.3.3	100	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14
	N.4.1												
	S.1.1												
	S.1.2												
	S.2.1												
	S.2.2												
	S.2.3												
	S.3.1												
	S.3.2												
	S.3.3												
	H.1.1												
	H.1.2												
	H.1.3												
	H.1.4												
	H.2.1												
	H.3.1												
	O.1.1												
	O.1.2												
	O.2.1												
	O.2.2												
	O.3.1												

Riktvärden för skärdata – HM NC-A TiAlN

Index	10 716 ..., 10 717 ..., 10 718 ...											
	NC-A TiAlN											
	utan IK	Ø 2–3	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16	Ø 16–18	Ø 18–20
	v_c (m/min)	f (mm/varv)										
P.1.1	75	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
P.1.2	65	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
P.1.3	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
P.1.4	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
P.1.5	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
P.2.1	70	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
P.2.2	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
P.2.3	65	0,05	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,31
P.2.4	65	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
P.3.1												
P.3.2												
P.3.3												
P.4.1												
P.4.2												
M.1.1												
M.2.1												
M.3.1												
K.1.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26
K.1.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
K.2.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
K.2.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
K.3.1	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
K.3.2	70	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23
N.1.1	200	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
N.1.2	200	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
N.2.1	160	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
N.2.2	180	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
N.2.3	130	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13
N.3.1	160	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14
N.3.2	160	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14
N.3.3	100	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,14
N.4.1												
S.1.1												
S.1.2												
S.2.1												
S.2.2												
S.2.3												
S.3.1												
S.3.2												
S.3.3												
H.1.1	28	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
H.1.2	16	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 724 ..., 10 726 ..., 10 727 ...								
		NC-A TiAlN								
		utan IK	Ø 3–4	Ø 4–5	Ø 5–6	Ø 6–8	Ø 8–10	Ø 10–12	Ø 12–14	Ø 14–16
		v_c (m/min)	f (mm/varv)							
	P.1.1	75	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24
	P.1.2	65	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24
	P.1.3	65	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	P.1.4	65	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	P.1.5	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	P.2.1	70	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24
	P.2.2	65	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	P.2.3	65	0,07	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24
	P.2.4	65	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	P.3.1									
	P.3.2									
	P.3.3									
	P.4.1									
	P.4.2									
	M.1.1									
	M.2.1									
	M.3.1									
	K.1.1	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20
	K.1.2	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	K.2.1	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	K.2.2	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	K.3.1	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	K.3.2	70	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18
	N.1.1	200	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09
	N.1.2	200	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09
	N.2.1	160	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09
	N.2.2	180	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09
	N.2.3	130	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09
	N.3.1	160	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09
	N.3.2	160	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09
	N.3.3	100	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,09
	N.4.1									
	S.1.1									
	S.1.2									
	S.2.1									
	S.2.2									
	S.2.3									
	S.3.1									
	S.3.2									
	S.3.3									
	H.1.1	30	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
	H.1.2	15	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
	H.1.3									
	H.1.4									
	H.2.1									
	H.3.1									
	O.1.1									
	O.1.2									
	O.2.1									
	O.2.2									
	O.3.1									

Riktvärden för skärdata – WTX – Change

Index	10 919 ...					
	UNI					
	v _c (m/min)	≥ Ø 12–15,7	> Ø 15,7–20	> Ø 20–25	> Ø 25–32	> Ø 32–41
		f (mm/varv)				
P.1.1	120	0,27	0,31	0,34	0,36	0,36
P.1.2	115	0,26	0,30	0,32	0,34	0,35
P.1.3	110	0,25	0,28	0,31	0,32	0,33
P.1.4	105	0,24	0,27	0,29	0,31	0,31
P.1.5	100	0,22	0,25	0,28	0,29	0,30
P.2.1	120	0,32	0,37	0,40	0,42	0,43
P.2.2	110	0,29	0,33	0,36	0,38	0,39
P.2.3	100	0,26	0,30	0,33	0,35	0,35
P.2.4	75	0,23	0,26	0,29	0,30	0,31
P.3.1	85	0,26	0,30	0,33	0,35	0,35
P.3.2	65	0,22	0,25	0,27	0,28	0,29
P.3.3	65	0,17	0,19	0,21	0,22	0,22
P.4.1	65	0,17	0,20	0,22	0,23	0,23
P.4.2	65	0,17	0,20	0,22	0,23	0,23
M.1.1						
M.2.1						
M.3.1						
K.1.1	110	0,37	0,42	0,46	0,49	0,50
K.1.2	90	0,29	0,33	0,36	0,38	0,39
K.2.1	145	0,34	0,39	0,42	0,45	0,46
K.2.2	90	0,29	0,33	0,36	0,38	0,39
K.3.1	80	0,35	0,40	0,44	0,46	0,47
K.3.2	70	0,28	0,32	0,34	0,36	0,37
N.1.1						
N.1.2						
N.2.1						
N.2.2						
N.2.3						
N.3.1						
N.3.2						
N.3.3						
N.4.1						
S.1.1						
S.1.2						
S.2.1						
S.2.2						
S.2.3						
S.3.1						
S.3.2						
S.3.3						
H.1.1						
H.1.2						
H.1.3						
H.1.4						
H.2.1						
H.3.1						
O.1.1						
O.1.2						
O.2.1						
O.2.2						
O.3.1						



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 923 ...					
		P					
		v _c (m/min)	≥ Ø 12–15,7	> Ø 15,7–20	> Ø 20–25	> Ø 25–32	> Ø 32–41
			f (mm/varv)				
	P.1.1	120	0,32	0,36	0,39	0,41	0,42
	P.1.2	115	0,30	0,34	0,37	0,39	0,40
	P.1.3	110	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38
	P.1.4	105	0,27	0,31	0,34	0,35	0,36
	P.1.5	100	0,26	0,29	0,32	0,34	0,34
	P.2.1	120	0,37	0,42	0,46	0,49	0,49
	P.2.2	110	0,34	0,38	0,42	0,44	0,45
	P.2.3	100	0,30	0,35	0,38	0,40	0,40
	P.2.4	75	0,27	0,30	0,33	0,35	0,35
	P.3.1	85	0,30	0,35	0,38	0,40	0,40
	P.3.2	65	0,25	0,28	0,31	0,32	0,33
	P.3.3	65	0,19	0,22	0,24	0,25	0,25
	P.4.1	65	0,20	0,23	0,25	0,26	0,27
	P.4.2	65	0,20	0,23	0,25	0,26	0,27
	M.1.1						
	M.2.1						
	M.3.1						
	K.1.1	110	0,41	0,47	0,51	0,54	0,55
	K.1.2	90	0,33	0,37	0,41	0,43	0,43
	K.2.1	145	0,38	0,43	0,47	0,50	0,51
	K.2.2	90	0,33	0,37	0,41	0,43	0,43
	K.3.1	80	0,35	0,40	0,44	0,46	0,47
	K.3.2	70	0,28	0,32	0,34	0,36	0,37
	N.1.1						
	N.1.2						
	N.2.1						
	N.2.2						
	N.2.3						
	N.3.1						
	N.3.2						
	N.3.3						
	N.4.1						
	S.1.1						
	S.1.2						
	S.2.1						
	S.2.2						
	S.2.3						
	S.3.1						
	S.3.2						
	S.3.3						
	H.1.1						
	H.1.2						
	H.1.3						
	H.1.4						
	H.2.1						
	H.3.1						
	O.1.1						
	O.1.2						
	O.2.1						
	O.2.2						
	O.3.1						



Vid borring av genomgående hål ska matningen vid borrets utgång reduceras med ca 30 %! Centrera med 142°-NC-borr för förbättrad positionsprecision.
Typ VA 5xD och 8xD ska dessutom startborras med minskad matning, 0,05 – 0,06 mm/varv.

Riktvärden för skärdata – WTX – Change

Index	10 921 ...					10 924 ...						
	VA					GG						
	v _c (m/min)	≥ Ø 12–15,7	> Ø 15,7–20	> Ø 20–25	> Ø 25–32	v _c (m/min)	≥ Ø 12–15,7	> Ø 15,7–20	> Ø 20–25	> Ø 25–32		
		f (mm/varv)					f (mm/varv)					
P.1.1	110	0,25	0,28	0,30	0,32							
P.1.2	105	0,24	0,27	0,29	0,31							
P.1.3	100	0,22	0,25	0,28	0,29							
P.1.4	95	0,21	0,24	0,26	0,28							
P.1.5	90	0,20	0,23	0,25	0,26							
P.2.1	110	0,29	0,33	0,36	0,38							
P.2.2	100	0,26	0,30	0,33	0,35							
P.2.3	90	0,24	0,27	0,29	0,31							
P.2.4	70	0,21	0,24	0,26	0,27							
P.3.1	75	0,24	0,27	0,30	0,31							
P.3.2	60	0,19	0,22	0,24	0,25							
P.3.3	60	0,15	0,17	0,18	0,19							
P.4.1	60	0,16	0,18	0,19	0,20							
P.4.2	60	0,16	0,18	0,19	0,20							
M.1.1	55	0,20	0,23	0,25	0,26							
M.2.1	50	0,17	0,19	0,21	0,22							
M.3.1	50	0,17	0,19	0,21	0,22							
K.1.1	95	0,37	0,42	0,46	0,49	120	0,49	0,56	0,62	0,65		
K.1.2	80	0,29	0,33	0,36	0,38	100	0,39	0,45	0,49	0,51		
K.2.1	130	0,34	0,39	0,42	0,45	160	0,45	0,52	0,57	0,60		
K.2.2	80	0,29	0,33	0,36	0,38	100	0,39	0,45	0,49	0,51		
K.3.1	70	0,32	0,36	0,39	0,41	90	0,42	0,48	0,52	0,55		
K.3.2	65	0,25	0,28	0,31	0,33	80	0,34	0,38	0,41	0,44		
N.1.1												
N.1.2												
N.2.1												
N.2.2												
N.2.3												
N.3.1												
N.3.2												
N.3.3												
N.4.1												
S.1.1	30	0,14	0,16	0,17	0,18							
S.1.2	20	0,10	0,11	0,12	0,13							
S.2.1	20	0,10	0,11	0,12	0,13							
S.2.2	15	0,12	0,14	0,15	0,16							
S.2.3	15	0,10	0,11	0,12	0,13							
S.3.1	40	0,17	0,20	0,22	0,23							
S.3.2	30	0,15	0,17	0,18	0,19							
S.3.3	25	0,12	0,14	0,15	0,16							
H.1.1												
H.1.2												
H.1.3												
H.1.4												
H.2.1												
H.3.1												
O.1.1												
O.1.2												
O.2.1												
O.2.2												
O.3.1												



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

	Index	10 922 ...				
		AL				
		v _c (m/min)	≥ Ø 12–15,7	> Ø 15,7–20	> Ø 20–25	> Ø 25–32
			f (mm/varv)			
	P.1.1					
	P.1.2					
	P.1.3					
	P.1.4					
	P.1.5					
	P.2.1					
	P.2.2					
	P.2.3					
	P.2.4					
	P.3.1					
	P.3.2					
	P.3.3					
	P.4.1					
	P.4.2					
	M.1.1					
	M.2.1					
	M.3.1					
	K.1.1					
	K.1.2					
	K.2.1					
	K.2.2					
	K.3.1					
	K.3.2					
	N.1.1	330	0,27	0,31	0,34	0,36
	N.1.2	300	0,25	0,28	0,31	0,32
	N.2.1	250	0,33	0,37	0,41	0,43
	N.2.2	220	0,33	0,37	0,41	0,43
	N.2.3	180	0,33	0,37	0,41	0,43
	N.3.1	200	0,41	0,47	0,51	0,54
	N.3.2	120	0,33	0,37	0,41	0,43
	N.3.3	140	0,25	0,28	0,31	0,32
	N.4.1					
	S.1.1					
	S.1.2					
	S.2.1					
	S.2.2					
	S.2.3					
	S.3.1					
	S.3.2					
	S.3.3					
	H.1.1					
	H.1.2					
	H.1.3					
	H.1.4					
	H.2.1					
	H.3.1					
	O.1.1					
	O.1.2					
	O.2.1					
	O.2.2					
	O.3.1					



Vid genomgående hål ska matningen minskas med ca 30 % vid borrens utgång! Förcentrera med 142° NC-borr för förbättrad positioneringsnoggrannhet.
Typ VA 5xD och 8xD bör dessutom ansättas med reducerad matning, 0,05–0,06 mm/varv.

Riktvärden för skärdata – WTX – Change Feed

Index	10 925 ...							
	UNI							
	med IK	Med UK	MMS	≥ Ø 14,0	> Ø 17,5	> Ø 21,5	> Ø 26,0	Ø 32,0
	v _c (m/min)		f (mm/varv)					
P.1.1	100	90	90	0,45	0,51	0,55	0,58	0,60
P.1.2	95	85	85	0,43	0,48	0,53	0,55	0,57
P.1.3	90	80	80	0,41	0,46	0,50	0,53	0,54
P.1.4	85	75	75	0,39	0,44	0,48	0,50	0,51
P.1.5	80	75	75	0,37	0,42	0,45	0,47	0,49
P.2.1	100	85	85	0,54	0,60	0,65	0,69	0,71
P.2.2	90	75	75	0,49	0,55	0,59	0,62	0,64
P.2.3	80	70	70	0,44	0,49	0,53	0,56	0,58
P.2.4	65	55	55	0,39	0,43	0,47	0,49	0,51
P.3.1	70	60	60	0,44	0,49	0,53	0,56	0,58
P.3.2	55	50	50	0,36	0,40	0,43	0,46	0,47
P.3.3	55	40	45	0,28	0,31	0,33	0,35	0,36
P.4.1	55	40	45	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38
P.4.2	55	40	45	0,29	0,32	0,35	0,37	0,38
M.1.1								
M.2.1								
M.3.1								
K.1.1	110	75	75	0,68	0,77	0,83	0,88	0,90
K.1.2	90	70	70	0,54	0,61	0,66	0,69	0,71
K.2.1	145	90	110	0,63	0,71	0,77	0,81	0,83
K.2.2	90	70	70	0,54	0,61	0,66	0,69	0,71
K.3.1	80	70	70	0,58	0,65	0,71	0,75	0,77
K.3.2	70	65	65	0,46	0,52	0,56	0,59	0,61
N.1.1								
N.1.2								
N.2.1								
N.2.2								
N.2.3								
N.3.1								
N.3.2								
N.3.3								
N.4.1								
S.1.1								
S.1.2								
S.2.1								
S.2.2								
S.2.3								
S.3.1								
S.3.2								
S.3.3								
H.1.1								
H.1.2								
H.1.3								
H.1.4								
H.2.1								
H.3.1								
O.1.1								
O.1.2								
O.2.1								
O.2.2								
O.3.1								



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Riktvärden för skärdata – WPC – Change

2

Index	11 910 ...				
	UNI				
	v _c (m/min)	Ø 14–16	> Ø 16–20	> Ø 20–25	> Ø 25–30
		f (mm/varv)			
P.1.1	100	0,22	0,25	0,28	0,32
P.1.2	100	0,27	0,31	0,35	0,39
P.1.3	100	0,27	0,31	0,35	0,39
P.1.4	90	0,25	0,28	0,32	0,35
P.1.5	90	0,25	0,28	0,32	0,35
P.2.1	100	0,25	0,28	0,32	0,35
P.2.2	100	0,25	0,28	0,32	0,35
P.2.3	100	0,25	0,28	0,32	0,35
P.2.4	80	0,21	0,24	0,27	0,30
P.3.1	70	0,20	0,22	0,25	0,28
P.3.2	70	0,18	0,21	0,24	0,26
P.3.3	60	0,17	0,19	0,22	0,24
P.4.1	55	0,17	0,19	0,22	0,24
P.4.2	55	0,17	0,19	0,22	0,24
M.1.1					
M.2.1					
M.3.1					
K.1.1	110	0,37	0,42	0,47	0,53
K.1.2	100	0,31	0,35	0,39	0,44
K.2.1	100	0,37	0,42	0,47	0,53
K.2.2	90	0,31	0,35	0,39	0,44
K.3.1	100	0,37	0,42	0,47	0,53
K.3.2	90	0,31	0,35	0,39	0,44
N.1.1					
N.1.2					
N.2.1					
N.2.2					
N.2.3					
N.3.1					
N.3.2					
N.3.3					
N.4.1					
S.1.1					
S.1.2					
S.2.1					
S.2.2					
S.2.3					
S.3.1					
S.3.2					
S.3.3					
H.1.1					
H.1.2					
H.1.3					
H.1.4					
H.2.1					
H.3.1					
O.1.1					
O.1.2					
O.2.1					
O.2.2					
O.3.1					



Skärdata kan variera starkt beroende på yttre omständigheter, som t ex verktygets och arbetsstyckets fastspänning, material och maskintyp!
De angivna värdena visar möjliga skärdata som måste ökas eller minskas beroende på användningsområdet!

Typöversikt – WTX Högpresterande borrverktyg

- ▲ Bra självcentrering
- ▲ Optimal spånbrytning
- ▲ Utmärkt rundgång
- ▲ Hög rakhet
- ▲ Mycket bra ytkvalitet
- ▲ Snäva borrarntoleranser
- ▲ Mycket liten deformationshärdning av materialet
- ▲ Bra spånevakuering, även vid stora borrarndjup



För alla produkter som är markerade med Video-symbolen, finner ni under cuttingtools.se/typoeversikt-wtx/ en passande produktvideo.



UNI		▲ HM-Högprestandaborr för alla material t.o.m. 1200 N/mm ²	DRAGONSKIN	
Feed UNI		▲ HM-Högmåtningsbör med 3-skär ▲ Mycket bra positionsnoggrannhet	DRAGONSKIN	
Speed UNI		▲ För dubbel skärhastighet ▲ Genom den asymmetriska geometrin ökar prestandan vid borrarnt i stål och gjutjärn med upp till 60 %.	DRAGONSKIN	
Quattro 4F		▲ Med extra stödlister för bästa rakhetsnoggrannhet, koaxialitet och positionsnoggrannhet	DRAGONSKIN	
180		▲ För lutande ytor upp till 45° och plan botten av borrhålet		
TB		▲ HM-Djuphålsbör, t.om 50xD utan urspånning ▲ Huvudgeometri med 4 eller 6 faser för en utmärkt rakhetsnoggrannhet		
CP		▲ Garanterar en ännu säkrare process för djuphålsbörning ▲ För optimal styrning av djuphålsbörret vid borrarndjup > 30xD		
VA		▲ Första val för rostfria och syrafasta stål ▲ För er serieproduktion		
AL		▲ HM-högprestandabör speciellt för bearbetning av Aluminium, Koppar och Mässing ▲ 6 styrfaser för bästa hålkvalitet	DRAGONSKIN	
Ti		▲ Specialist på effektiv bearbetning av titan, titanlegeringar och värmebeständiga legeringar ▲ Passar även för bearbetning av rostfria material	DRAGONSKIN	
H		▲ Högprestandabör för härdat stål från 45 HRC till 70 HRC	DRAGONSKIN	
HFDS		▲ Högmåtningsbör med fyra eggar ▲ Specialiserad för stålbearbetning ▲ Ny skärgeometri garanterar hög positioneringsnoggrannhet	DRAGONSKIN	
MINI		▲ HM-Minibör för precis tillverkning av små hål från Ø 0,1 t.om 2,9 mm		
MICRO		▲ Universell högprestanda-mikrobör ▲ Specialiserad geometri och beläggning ▲ Pilotbör för WTX Micro djuphålsbör	DRAGONSKIN	
Change		▲ Växelhuvudsbör med prestanda som solida HM-bör, från Ø 12,0 mm t.om 41,0 mm		
Change Feed		▲ Bör med utbytbar huvud med tre skär för ännu bättre prestanda, från Ø 14,0 mm bis 32,0 mm		
Feed BR		▲ VHM högprestandabör, brotsch ▲ Borrarnt och brotschning i ett arbetsmoment ▲ 3 borrarnt och 6 brotschskär	DRAGONSKIN	
SB		▲ Kort stegbör helt i hårdmetall för stål och gjutjärnsmaterial ▲ för kärnhålsbörning med konisk försänkare för gängskärning och gängformning	DRAGONSKIN	

Viktiga användningskriterier för WTX-borr

Centrumförskjutning

Max centrumavvikelse mellan roterande arbetsstycke och stillastående verktyg är 0,04 mm. Större centrumavvikelse inverkar negativt på verktygslivslängden och hållkvaliteten och kan i värsta fall leda till verktygsbrott.

Rundgångsfel

Rundgångsfel får inte överskrida 0,015 mm vid roterande verktyg.

Kylning

Vid invändigt kylda verktyg, bör trycket vara minst 20 bar. Högkvalitets semi syntet eller emulsionskylmedel med min. 10 % oljeandel och EP tillsatser rekommenderas. Detta kan ge bättre livslängd, högre toleransnoggrannhet och bättre ytkvalitet. Ett finfilter rekommenderas för att undvika eventuell igensättning av kylkanaler.

Borring i solitt material

På grund av utformningen är våra solid hårdmetallsbör lämpliga för boring i solitt material. Med solid hårdmetall bör på $\leq 12xD$ hål kan boring utföras i fullt material utan centrering och förboring.

Spånkanal

Vid användning måste ett säkerhetsavstånd av minst 1 till 1,5xD hållas mellan arbetsstycket och slutet av borrets spånkanal för att säkerställa optimalt spånflöde och på så vis undvika spånstockning och verktygsbrott.

Urspåning

Urspåning rekommenderas ej eftersom risken är mycket stor för att en ny ansättning med hög matningshastighet orsakar verktygsbrott p g a kvarliggande spån resp. spån som spolas in i hålet.

Följdverktyg

Om en med mindre diameter används som följdverktyg i ett befintligt hål ska dess spetsvinkel vara mindre, för att undvika självcentrering.

Intermittenta skärförlopp

Vid avbrutet skärförlopp, t ex vid boring i sneda ytor eller korsande hål, måste matningen reduceras i dessa områden.

Bottutgång

För att undvika stark gradbildning reducera v_c och f .

Uppspänning arbetsstycke

Vid instabila resp. tunnväggiga arbetsstycken måste arbetsstycket stötts då det annars föreligger risk för deformation resp. vibrationer, vilka kan leda till verktygsbrott.

Fastspänning verktyg

Genom optimal fastspänning är hög rakhets och passningsnoggrannhet (IT7-8) möjlig. Genom den höga ytkvaliteten kan oftast brotschning uteslutas.

Maskin-dimensionering

Var vänlig och beakta effektdiagram.


Skärdatatabell

De undre gränsvärdena i skärdatatabellen bör ej underskridas, då de är avsedda att ge en kontrollerad spånbrytning (kommaform).

Matning f i mm/varv


Borreffekt i förhållande till diametern: $v_c = 80$ m/min.

Materialets hållfasthet = 600 N/mm²

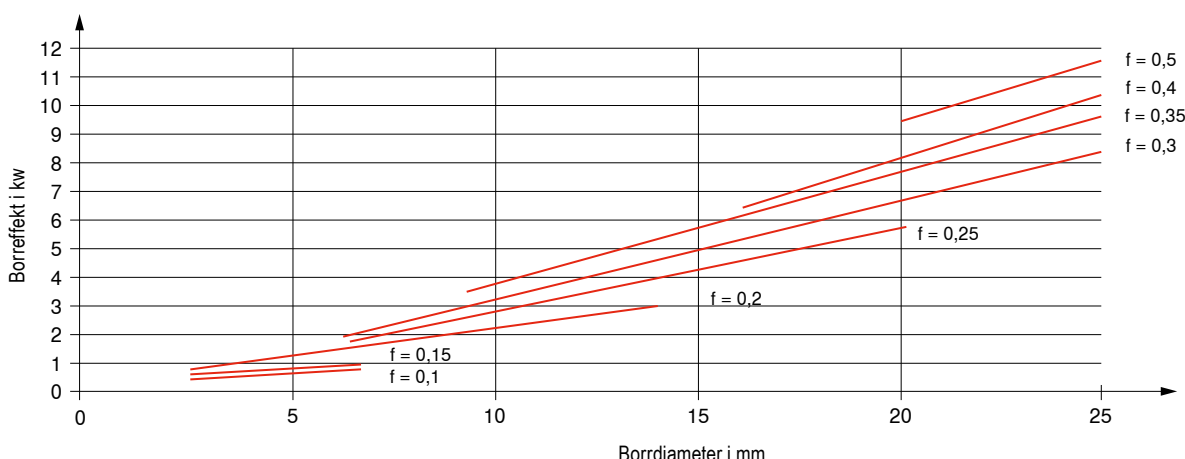


Strategi för borrning av djupa hål med WTX djuphålsborr av solid HM

1 Borrning av pilothål

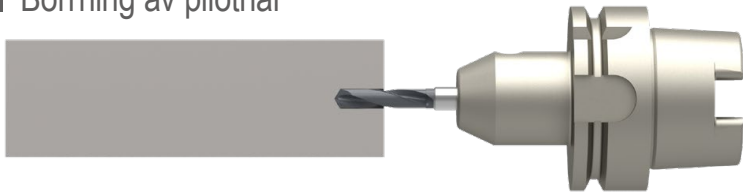


- ▲ För pilotborrning rekommenderar vi en WTX-borr 3xD/ 5xD med samma nominella diameter
- ▲ Pilotborrningen ska vara 0,01–0,03 mm större i diameter och minst 3xD djup.
- ▲ Från ett bordjup på 40xD rekommenderar vi pilotborrning med Co-pilot djuphålsborr CP 20 UNI

2 Inmatning av djuphålsborr i pilotborrningen

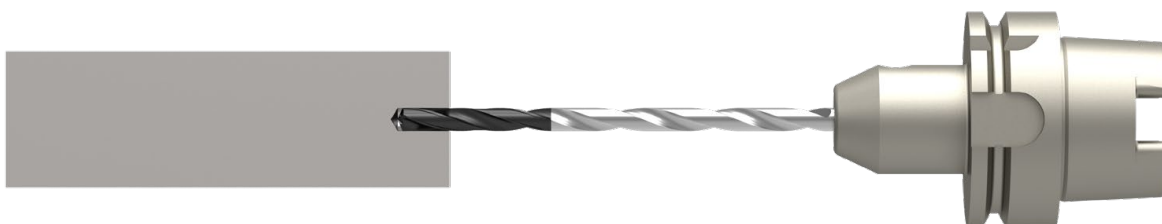


- ▲ WTX-djuphålsborr utan skärvätsketryck med lägre varvtal ($n = 200\text{--}300$ 1/min) vid en matning på $v_f =$ inmatning 1.000 mm/min i pilothålet
- ▲ Stoppa matningen ca 2 mm innan hålbotten nås (slut på pilotborrningen), slå på skärvätskan och vänta en kort stund tills det rekommenderade trycket har uppnåtts. Höj därefter till det rekommenderade varvtalet, helst inte gradvis.

3 Borrning till önskat borrdjup, utan urspåning

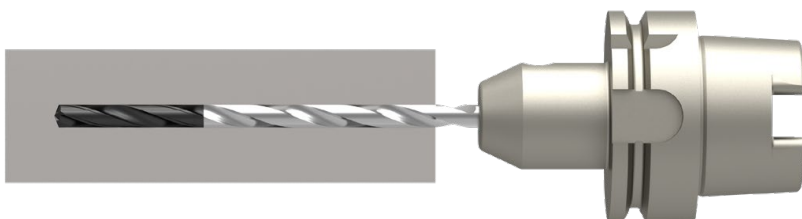

- ▲ Vid korsande hål och borrets utgång ur materialet måste matningen reduceras med 50 %.

4 Utmatning av borr

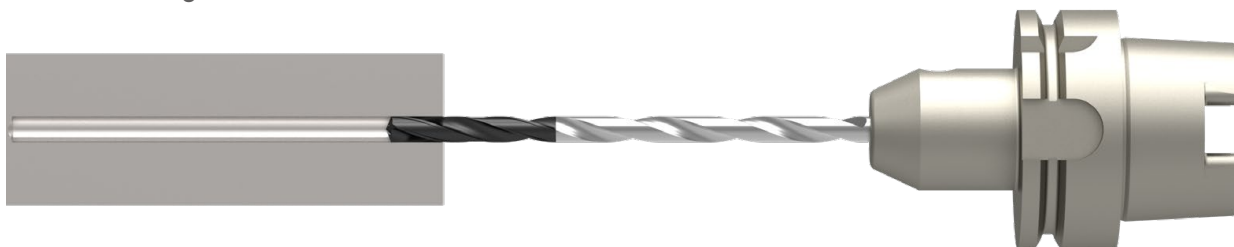

- ▲ Mata ut borren ungefär till djupet för pilotborrningen.
- ▲ Sänk varvtalet gradvis till ett lågt varvtal ($n = 200\text{--}300$ 1/min).
- ▲ Använd normal snabbmatning ($V_f = 3.000$ mm/min) för att mata ut borren ur hålet.



Vid horisontell djuphålsborrning från 40xD ska djuphålsborren matas in i borrhålet med 200 1/min moturs. Det förhindrar att djuphålsborren blir hängande.



Man måste ovillkorligen beakta, att djuphålsborr aldrig får köras med höga varvtal fritt i maskinrummet!

WTX Micro – rekommenderad användning

Allmänna råd

- ▲ Vid vertikal bearbetning och regelbundna, jämna ytor kan du avstå från pilotborring från $\varnothing 1,0$ mm upp till en längd på $12xD$, tack vare den imponerande självcentreringen. Vid horisontell bearbetning, oregelbundna och sneda ytor krävs ett pilotborr. Vi rekommenderar WTX Micro 5xD för pilotborring.
- ▲ För att slippa problem vid införandet av djuphålsborret i pilotboringen rekommenderar vi vid horisontell bearbetning en 90° sänkning med motsvarande lämplig NC-försänkare.
- ▲ Vid vertikal bearbetning kan borr från $\varnothing 1,0$ mm upp till en längd på $12xD$ användas även utan varvtalsreducering utanför pilotboringen.
- ▲ Vid genomgående hål ska matningen minskas med 50 % per varv innan borret bryter igenom materialet.
- ▲ Vid långspåniga material kan urspänning var $3xDC$ behövas från ett borrhål på $10xDC$. Returrörelsen för urspänningen (återgående rörelse) ska ske till pilotborrdjupet.

- ▲ Eftersom diametern för den invändiga kylningen är så liten för mikroborr är det viktigt att kontrollera att filteringen för skärvätskan fungerar.
Borr $< \varnothing 2,0$ mm Filter $\leq 0,010$ mm
Borr $< \varnothing 3,0$ mm Filter $\leq 0,020$ mm
- ▲ Flytande och småpartiklar i skärvätskan försämrar kylningen när emulsionen blir gammal. Vi rekommenderar därför att skärvätskan byts regelbundet.
- ▲ För processsäker tillverkning krävs en lämplig hållare med högsta rundhetsnoggrannhet och balans.
Rundhetsnoggrannhet $\leq 0,003$ mm
Passar för höga varvtal
- ▲ För att garantera en processsäker borrarng krävs ett lägsta tryck på 30 bar.

1 Utför pilotborring



- ▲ Pilotboringdjup: minst $3xD$
- ▲ Kontrollera att det förberedda pilotborrhålet är fritt från spån, för att undvika att skären på mikrodjuphålsborret fastnar

2 För in djuphålsborret i pilotborrhålet



- ▲ Varvtal 300 1/min (vänsterrotation delvis möjlig)
- ▲ Inloppshastighet ca 1.000 mm/min
- ▲ Aktivera kylningen
- ▲ Ökning av parametern 0,5–1,0 mm för att nå pilotborrbotten

3 Djuphålsborr




- ▲ Utan urspänning till borrhål

4 Kör ut borret




- ▲ Dra tillbaka borret ca $1xD$
- ▲ Minska varvtalet till 300 1/min
- ▲ Returhastighet ca 1.000 mm/min
- ▲ Stäng av emulsionen innan borrhålet lämnas

Toleranser och vinkel

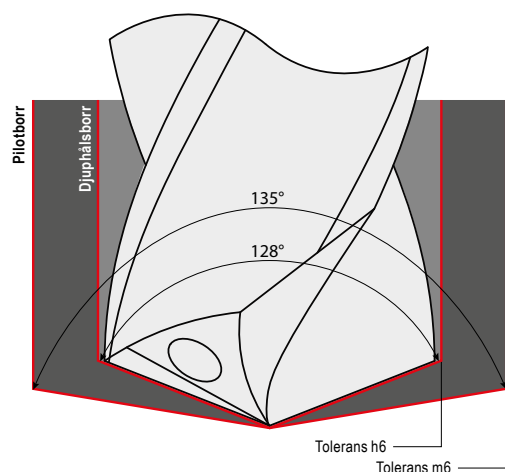




För att kunna använda pilot- och djuphålsborr efter varandra, utan kollision, gäller:
 $\Delta D = \varnothing D (\text{pilotboring}) - \varnothing D (\text{djuphålsboring}) > 0$

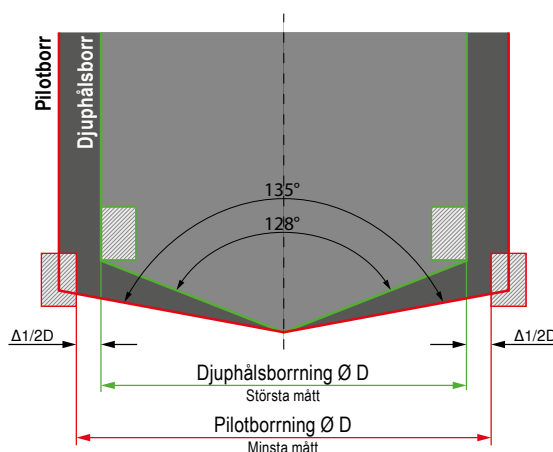


Användningsanvisningar för WTX – Change Feed och WTX – Change

Kylmedelssituation


Kylmedelstryck är beroende av borrhjup:

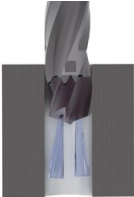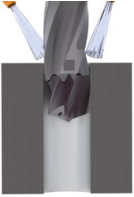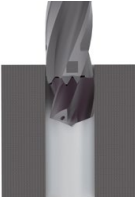Med invändig kylning	Med utvändig kylning	Utan kylmedeltillförsel
		
1xD: 8 bar ✓	1xD: 8 bar ✓	
3xD: 8 bar ✓	3xD: 8 bar ✓	
5xD: 12 bar ✓	5xD: 12 bar ✗	
8xD: 25 bar ✓	8xD: 25 bar ✗	
12xD: 25 bar ✓	12xD: 25 bar ✗	
max. borrhjup: 3xD		

Rundhetsnoggrannhet

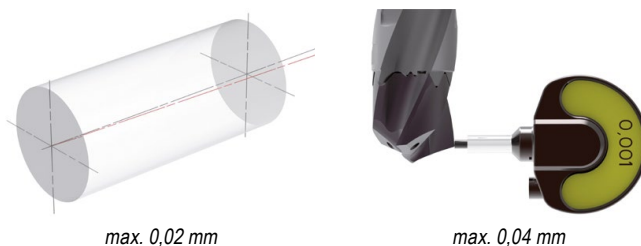


Max. in- och utgångsvinkel WTX – Change Feed

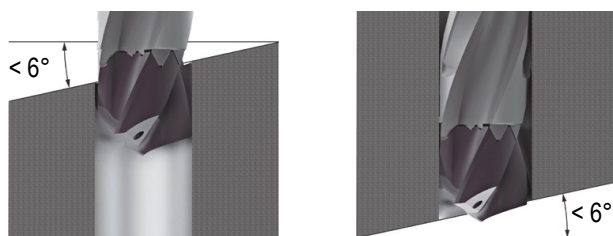

Vid startborrning och uträngning på lutande ytor: för att reducera 50 % av v_f .


Max. in- och utgångsvinkel WTX – Change

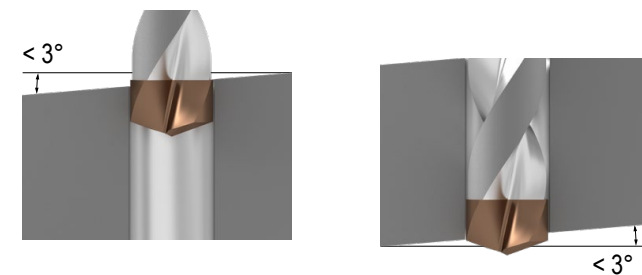

Vid startborrning och uträngning på lutande ytor: för att reducera 50 % av v_f .

Utgång vid genomgående hål


▲ WTX – Change Feed och WTX – Change

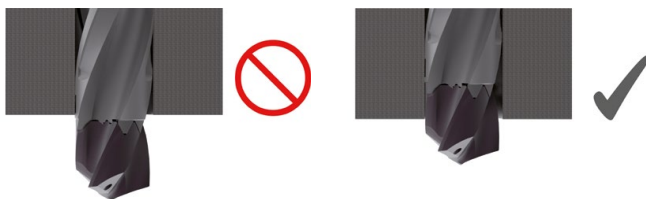


Se vid genomgående borrhål till att det utbytbara huvudet inte tränger ut helt ur borrhålet.

Ingen snabbmatning vid återgång


För återgångshastighet rekommenderas ett femfaldigt värde utifrån matningshastigheten.

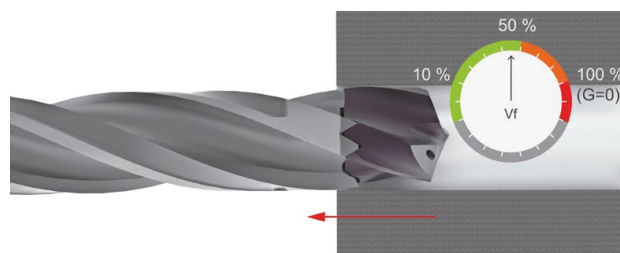


Bearbetningssituationer

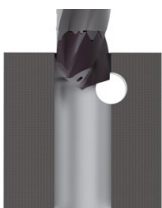


Borrning ur centrum med tvåregg i ingrepp

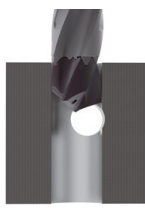


Borrning ur centrum med tvåregg ej i ingrepp

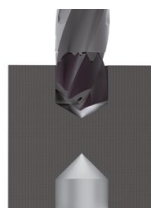

Genomgång vid motborrning

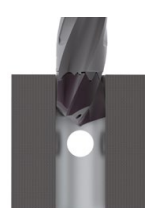

Mindre borrh Ø i centrumlinjen

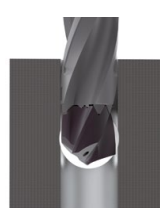

Samma borrh Ø i centrumlinjen



Större borrh Ø i centrumlinjen

WTX – Change Feed ✓
WTX – Change ✓

WTX – Change Feed ✗
WTX – Change ✗

WTX – Change Feed ✓
WTX – Change ✗


WTX – Change Feed ✓
WTX – Change ✓

WTX – Change Feed ✗
WTX – Change ✗


WTX – Change Feed ✗
WTX – Change ✗

Användningsinstruktioner för löstoppsbör WPC – Change


Montera borrarpeten

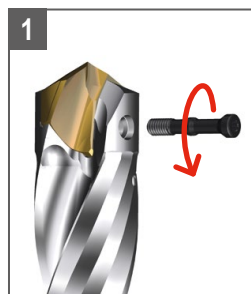


1 Lossa spännskruven moturs med en TORX PLUS®-skruvmejsel (skruvmejsel ingår ej i leveransinnehåll).

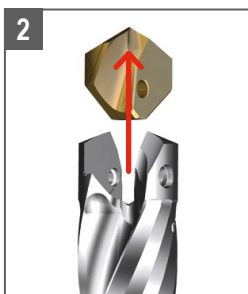


2 Ta bort utbytesskåret från sätet.

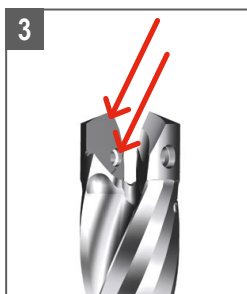

3 Rengör sätet och skruvgången med tryckluft.

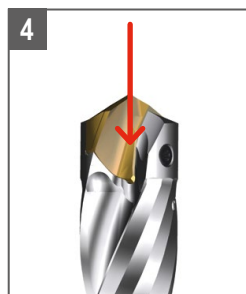

4 Sätt dit det nya utbytesskåret i sätet.

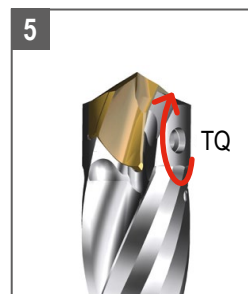

5 Sätt in spännskruven från rätt sida och dra åt medurs med angivet åtdragningsmoment. Observera utbytesintervallet för spännskruven!

Anvisningar

- ▲ Använd bara utbytesskär för de diametrar som passar den aktuella hållaren.
- ▲ Spännskruven ska bytas ut vid vart femte byte av utbytesskär.
- ▲ Åtdragningsmoment och artikelnummer för spännskruven anges på hållaren.
- ▲ Använd bara originalreservdelar.

Spännskruvar och åtdragningsmoment

Diameterintervall	Artikel-nr. Låsskruv	Start	Åtdragningsmoment TQ
14,00–15,99 mm	11 950 00100	08IP	0,9 Nm
16,00–17,99 mm	11 950 00200	08IP	1,2 Nm
18,00–21,99 mm	11 950 00300	10IP	2,2 Nm
22,00–23,99 mm	11 950 00400	10IP	3,2 Nm
24,00–25,99 mm	11 950 00500	15IP	5,0 Nm
26,00–30,00 mm	11 950 00600	20IP	6,0 Nm

Borrteknisk information



Borrning i solid material




Paketborrning: Kräver stabil paketfastspänning med små avstånd.



Minska matningen med ca 50 % vid anborrning på ytor med vinkel < 3°. Vid anborrning i vinkel > 3° krävs plansänkning först.



Minska matningen med ca 50 % vid utträngning på ytor med vinkel < 3°. Vi avråder från bearbetning om utträngningsvinkeln är > 3°.



Vid arbete med fasta verktyg (roterande maskiner) ska du se till att verktyget hamnar exakt i mitten av arbetsstyckets rotationsaxel. Tillåten förskjutning högst $\pm 0,02$ mm.



För optimala resultat rekommenderar vi att verktyget bara används med invändig kylning. Det rekommenderade lägsta skärvätsketrycket är 12 bar.

Tips för solida HM-borr

Orsaker till ...

Lösningar ...

... lösegg

v_c för låg
huvudskäravrundning för stor
obelagda skär



höj v_c
minska avrundningen
belagt skär

... urflisning

instabila förhållanden
för stort rundgångsfel
avbrutet skärförlopp



ändra fastspänningen
optimera rundgång
minska matningen

... stor fasförslitning

v_c för hög
matning för låg
för liten släppningsvinkel



minska v_c
öka matningen
öka släppningsvinkeln

... repor på verktygskroppen

instabila förhållanden
för stort rundgångsfel
avbrutet skärförlopp
abrasiva material



ändra fastspänningen
korrigera rundgång
minska matningen
emulsion av fett eller olja

... rundfasslitage

instabila förhållanden
för stort rundgångsfel
borren inte tillräckligt konisk
fel eller för tunn emulsion



förbättra fastspänningen
kontrollera rundgången
öka borrens konicitet
fetare emulsion eller olja

... urflisning av huvudskäret

instabila förhållanden
intermittent skärförlopp
fel verktygstyp
max förslitningstid överskriden



stabilare fastspänning
minska matningen
optimera verktyget
byt verktyg tidigare

... stort slitage av tvärskalet

v_c för låg
för hög matning
huvudskäravrundning för stor



öka v_c
minska matningen
optimera skären

... urflisning vid övergång, urspetsning, huvudskär

för liten släppningsvinkel
huvudskäravrundning för stor
fel verktyg



öka släppningsvinkeln
optimera skäret
annat verktyg

... plastisk deformation av skäregegen

v_c för hög
för lite emulsion
fel eller ingen eggavrundning



minska v_c
öka skärvätsketillförseln
korrigera eggavrundningen

... dålig yta

för stort rundgångsfel
för lite kylning
instabila förhållanden



rundgångskontroll
mer emulsion
förbättra fastspänningen

... överdriven gradbildning vid borrets utgång

matning för stor
huvudskärsutdrag för litet



minska matningen
minska skären

Mer information

cutting.tools/sv/tips-solid-carbide-drilling



Beläggningar

Ti800

- ▲ AlTiN Nanolayer-beläggning
- ▲ maximal användningstemperatur: 1100 °C

TiAlN

- ▲ TiAlN Multilayer-beläggning
- ▲ maximal användningstemperatur: 900 °C

TiSi

- ▲ TiSi Multilayer-beläggning
- ▲ maximal användningstemperatur: 800 °C

Ti750

- ▲ TiAlN Nanolayer-beläggning
- ▲ maximal användningstemperatur: 1000 °C

DPX74S

- ▲ speciell TiAlN nanolayer-beläggning
- ▲ maximal användningstemperatur: 1000 °C

DRAGONSKIN

DLC

- ▲ Diamantliknande kolbeläggning
- ▲ speciellt för bearbetning av icke-järnmetaller
- ▲ maximal användningstemperatur: 400 °C

DRAGONSKIN

DPX64U

- ▲ speciell TiAlN monolayer-beläggning
- ▲ utvecklad för hårdade material
- ▲ optimerad skikt- och ytstruktur
- ▲ maximal användningstemperatur: 800 °C

DRAGONSKIN

Ti700

- ▲ TiAlN Multilayer-beläggning
- ▲ maximal användningstemperatur: 1100 °C

TiB

- ▲ TiB Monolayer-beläggning
- ▲ speciellt för aluminiumbearbetning
- ▲ maximal användningstemperatur: 900 °C

Ti1050

- ▲ Ti Multilayer-beläggning
- ▲ $HV_{0,005} = 3300$
- ▲ Friktionskoefficient (mot stål) = 0,3 – 0,5
- ▲ maximal användningstemperatur: 900 °C

TPX74S

- ▲ TiAlN-baserad PVD-beläggning med flera lager
- ▲ Universellt användbar kvalitet med hög slitstyrka
- ▲ Maximal användningstemperatur: 900 °C

DPA54

- ▲ speciell flerskiktbeläggning
- ▲ hög hårdhet och värmebeständighet
- ▲ maximal användningstemperatur: 800 °C

DRAGONSKIN

DPX14S

- ▲ TiAlN Nanolayer-beläggning
- ▲ Friktionskoefficient (torrt mot stål) = 0,35
- ▲ maximal användningstemperatur: 1000 °C

DRAGONSKIN

DPX74M

- ▲ Monolayer-beläggning, baserad på multifunktionella AlCrN och utvecklad för mikroverktyg
- ▲ Hög beständighet mot oxidation och värme samt extremt slitstark
- ▲ Maximal användningstemperatur 1100 °C

DRAGONSKIN